

成都市建筑装饰工程质量 常见问题防治指南 装饰装修篇章

+

Prevention and Treatment
Common Problems
GUIDELINES

主编单位

成都市建设工程质量监督站 成都市建筑装饰协会
成都建工装饰装修有限公司 中铁二局集团装饰装修工程有限公司

参编单位

四川省蜀通建设集团装饰公司 四川蜀道华晟建设有限公司
上海市建筑装饰工程集团有限公司 中建深圳装饰有限公司 中建东方装饰有限公司

成都市住房和城乡建设局



前言

成品住宅精装修直接关系到居民的居住体验与生活品质，是城市人居环境建设的重要组成部分。近年来，成都成品住宅市场快速发展，但在装修施工中，地面空鼓开裂、墙面涂饰脱落等质量通病时有发生，成为影响居住舒适度和安全性的突出问题。

为进一步完善我市工程建设标准体系，破解行业痛点，助推成都住房城乡建设事业高质量发展，成都市住房和城乡建设局委托成都市建设工程质量监督站牵头组织编制《成都市建筑装饰工程质量常见问题防治指南（装饰装修篇章）》。本篇章聚焦建筑地面、顶面、墙面、细部工程、户内门及室内环境质量等六大核心领域，系统梳理了常见质量问题，深入剖析成因机理，针对性提出科学规范的预防措施与整改方案。编制过程中，我们充分吸纳行业先进技术成果与实践经验，广泛征求有关单位的意见建议，确保内容兼具专业性、实操性与指导性，为工程质量监督提供精准依据，为企业施工提供明确指引。

本指南的发布实施，将进一步统一我市成品住宅精装修工程质量管控标准，推动施工企业从“事后整改”向“事前预防”转变，助力行业整体施工水平提升。本指南使用过程中如有意见和建议，请及时反馈至成都市建设工程质量监督站（地址：成都市青羊区人民中路一段28号成都房地产大厦18-19楼；邮箱：236529828@qq.com）。

主编单位：成都市建设工程质量监督站
成都市建筑装饰协会
成都建工装饰装修有限公司
中铁二局集团装饰装修工程有限公司

参编单位：四川省蜀通建设集团装饰公司
四川蜀道华晟建设有限公司
上海市建筑装饰工程集团有限公司
中建深圳装饰有限公司
中建东方装饰有限公司

主要起草人：徐存光 赵爽 赵尹利 刘艳 蔡威 赵尧 文武 刘舟洋 陈建仁 俞军军 贺禹琦 王鹏强 谯时来 何轩 刘长春 万洪 邓祥
虞嘉盛 陈远 李长春

审查人员：何磊 郑祥中 唐世荣 吴智勇 曹军满 张国强 崔小龙 张伟

1.范围

本指南提出了成都市建筑装饰装修工程建筑地面工程、顶面工程、墙面工程、细部工程、户内门、室内环境质量六大类施工质量通病的现象、成因、预防及整改处置要求。本文件适用于成都市新建、改建、扩建民用与工业建筑的室内外装饰装修工程施工质量管控、现场监督、通病整改。

2. 规范性引用文件

本文件编制过程参考现行国家、行业、四川省及成都市建筑装饰装修相关规范标准：
GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收标准》
GB 50208《地下防水工程质量验收规范》
GB 50209《建筑地面工程施工质量验收规范》
GB 50327《住宅装饰装修工程施工规范》
GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的起草》
JGJ/T 298《住宅室内装饰装修工程质量验收规程》

目 录

第一章 建筑地面工程

1.1水泥楼地面	01
1.1.1找平地面起泡、起砂、开裂	01
1.1.2混凝土（砂浆）地面起砂	01
1.1.3混凝土（砂浆）地面空鼓、开裂	02
1.2木（竹）地板	02
1.2.1木地板异响	02
1.2.2木地板起拱、起翘	02
1.2.3木地板和石材收口处出现松动、高低差	03
1.2.4木地板软塌与扑灰	03
1.2.5木地板受潮发霉	03
1.2.6木地板之间的拼接缝隙过大	04
1.3石塑地板	04
1.3.1地板划痕	04
1.3.2地板空鼓	04
1.4地毯	05
1.4.1地毯与踢脚线收口出现缝隙	05
1.4.2块毯四角拼接不密实，出现翘角	05
1.4.3满铺地毯起拱	05
1.5石材	06
1.5.1地面石材出现裂缝	06
1.5.2石材地面和墙面收口出现朝天缝	06
1.5.3地面石材相邻板块出现色差	06
1.5.4石材接缝高低差	07
1.5.5石材内部有液体或污渍渗透	07
1.5.6石材返碱	07
1.6地砖（岩板）	08
1.6.1地砖（岩板）空鼓【薄贴】	08
1.6.2地砖（岩板）空鼓【厚贴】	08
1.6.3地砖（岩板）开裂【薄贴】	08
1.6.4地砖（岩板）开裂【厚贴】	09
1.6.5地砖（岩板）起拱	09
1.6.6地砖（岩板）拼缝不平	09
1.7水磨石	10
1.7.1水磨石表面不规则裂纹	10
1.7.2水磨石表面高低不平	10
1.7.3水磨石与基层之间出现局部或大面积脱离	10
1.8马赛克	11
1.8.1马赛克脱落	11

1.9微水泥	11
1.9.1微水泥裂缝	11
1.9.2微水泥表面浮尘	11
1.9.3微水泥表面高低不平	12

第二章 顶面工程

2.1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	13
2.1.1吊杆间距不当	13
2.1.2吊杆歪斜	13
2.1.3主龙骨大吊安装错误	14
2.1.4吊顶主龙骨搭接处松动、位置错误	14
2.1.5主龙骨安装不直	14
2.1.6边龙骨安装不牢	15
2.1.7主、副龙骨间距错误	15
2.1.8转角龙骨未加固	15
2.1.9石膏板平整度不合格	16
2.1.10石膏板接缝不顺直，宽窄不均匀	16
2.1.11石膏板拼接不平整	16
2.1.12石膏板转角、四周开裂	17
2.1.13石膏线条接缝开裂	17
2.1.14吊顶主灯区域变形	17
2.1.15灯具、设备安装破坏龙骨	18
2.2铝扣板/铝格栅吊顶	18
2.2.1顶面铝格栅安装不顺直	18
2.2.2铝格栅间距不均匀	18
2.2.3铝扣板表面出现凹凸不平或波浪状	19
2.3不锈钢饰面	19
2.3.1不锈钢拼接缝不严密	19
2.3.2不锈钢面层凹陷、划痕	19
2.4防火板	20
2.4.1防火板表面不平整，接缝不顺直	20
2.5涂饰	20
2.5.1涂层脱落或开裂	30
2.5.2涂层颜色不均匀，表面不平整	20

第三章 墙面工程

3.1抹灰墙面平整度	21
3.1.1抹灰层起霉	21
3.1.2抹灰层表面不平整、不垂直	21
3.2轻钢龙骨隔墙	22
3.2.1门窗洞口处轻钢龙骨隔墙未加固	22
3.2.2隔墙龙骨未设置穿心龙骨，稳定性不足	22
3.2.3隔墙穿心龙骨搭接时未铆接牢固	22

3.2.4	隔墙穿心龙骨与竖龙骨连接不牢固	23
3.2.5	龙骨隔墙竖龙骨间距过大	23
3.2.6	竖向龙骨与沿顶、沿地龙骨之间的连接不稳固	23
3.2.7	墙面龙骨与木基层用枪钉固定	24
3.2.8	隔墙封板螺丝距板边间距过大	24
3.2.9	墙面龙骨基层填塞隔音棉不严实	24
3.2.10	隔墙龙骨平整度、垂直度差	25
3.2.11	隔墙底部受潮严重	25
3.2.12	石膏板面层裂缝	25
3.2.13	石膏板面层拼接处不平整	26
3.3	金属墙面	26
3.3.1	金属墙面基层平整度偏差大	26
3.3.2	金属饰面板安装受力变形/波浪纹	26
3.3.3	金属墙面拼缝过大	27
3.3.4	金属墙面表面污染、划痕	27
3.4	木饰面	27
3.4.1	木饰面拼接处不平整	27
3.4.2	木饰面拼接处不均匀	28
3.4.3	木饰面表面色差	28
3.4.4	木饰面木纹错位	28
3.4.5	木饰面划痕、破损	29
3.4.6	木饰面板、木工板霉变	29
3.5	墙纸（布）	28
3.5.1	墙纸（布）卷边、起翘	29
3.5.2	墙纸（布）拼缝明显	30
3.5.3	墙纸（布）霉变	30
3.6	涂饰	30
3.6.1	涂料流坠	30
3.6.2	涂料脱落	31
3.6.3	涂料色差	31
3.7	软硬包	31
3.7.1	软包墙面起褶	31
3.7.2	软（硬）包拼缝处表面不平整、不顺直	32
3.7.3	软（硬）包阳角不顺直	32
3.7.4	与基层连接不牢	32
3.8	石材	33
3.8.1	石材背栓	33
3.8.2	挂件安装不规范	33
3.8.3	石材缺棱掉角	33
3.8.4	石材色差、暗裂、色斑、色线	34
3.8.5	石材板面不平整	34
3.8.6	石材返碱	34
3.8.7	石材未对纹	35

3.8.8	空鼓	35
3.8.9	裂缝	35
3.8.10	石材相邻板块出现色差	36
3.8.11	石材与吊顶阴角收口出现缝隙	36
3.9	墙地瓷砖	36
3.9.1	墙面砖空鼓、脱落	36
3.9.2	墙砖阳角收口爆边、起拱、开裂	37

第四章 细部工程

4.1	背景墙、台盆钢架	38
4.1.1	钢架锈蚀	38
4.1.2	钢架承载力不足、挠度变形	38
4.2	扶手	39
4.2.1	木扶手拼接不顺直	39
4.2.2	木扶手开裂、变形	39
4.2.3	木扶手油漆流坠、透底、色泽不均	39
4.3	栏杆	40
4.3.1	金属栏杆锈蚀、斑点	40
4.3.2	金属栏杆焊接不平整、毛刺	40
4.3.3	金属栏杆安装不牢固、松动	40
4.3.4	金属栏杆外观缺陷	41
4.3.5	栏杆高度、梯段净宽、间距错误	41
4.3.6	玻璃栏杆松动、高低差、不顺直	41
4.4	踢脚线	42
4.4.1	金属踢脚线安装不牢固、松动、脱落	42
4.4.2	金属踢脚线接缝明显、对缝不齐	42
4.4.3	金属踢脚线与墙地面缝隙大小不一	42
4.4.4	石材、砖踢脚线凸出收口饰面	43
4.4.5	石材、砖踢脚线空鼓、脱落	43
4.4.6	石材、砖踢脚线接缝高低差、不平整	43
4.4.7	石材、砖踢脚线碰角错位	44
4.4.8	石材、瓷砖踢脚线与墙面接缝宽窄不一	44
4.4.9	木踢脚线与地面和墙面漏缝	44
4.4.10	木踢脚线钉眼	45
4.4.11	木踢脚线松动、脱落	45
4.4.12	木踢脚线接缝不平整	45
4.5	柜体	46
4.5.1	柜体受潮变形	46
4.5.2	柜门缝隙宽窄不一、关闭不严	46
4.5.3	门板表面划伤、崩边、开裂、封边脱落	46
4.5.4	抽屉导轨卡顿、异响、松动	47
4.5.5	五金开关不顺畅、锈蚀	47
4.5.6	柜体板材松动	47

4.5.7柜体与周边间隙不均匀	48
4.6窗帘盒	48
4.6.1窗帘盒变形、下挠、弯曲	48
4.6.2窗帘盒开裂	48
4.6.3窗帘盒宽窄不一、错台	49
4.6.4窗帘盒不顺直	49
4.7窗台板	49
4.7.1窗台板开裂、断裂	49
4.7.2窗台板空鼓、松动、翘曲起拱	50
4.7.3窗台板渗色、返碱发白、板面污染	50
4.7.4窗台板接缝宽窄不一、高低错台	50
4.7.5窗台板与窗框、墙面收口缝隙不均、打胶开裂	51
4.7.6窗台倒坡、积水	51
4.7.7窗台板两侧耳朵大小不一	51
4.8打胶收口	52
4.8.1胶体脱落、开裂	52
4.8.2胶缝不顺直、宽窄不一、不平整、气泡	52
4.8.3胶体变色、霉变	52
4.9吧台、岛台	53
4.9.1饰面层安装不牢固	53
4.9.2台面开裂、接缝明显	53

第五章 户内门

5.1门套	54
5.1.1金属门套与墙地面收口存在偏差	54
5.1.2金属门套松动	54
5.1.3金属门套接缝不平整	55
5.1.4金属门套污染、氧化、褪色、锈蚀	55
5.1.5木门套与墙面、地面间隙不一致	55
5.1.6木门套不平整、不垂直	56
5.1.7木门套松动、接缝过大	56
5.1.8木门套发霉腐烂	56
5.2折叠门	57
5.2.1门扇表面磕碰划伤、掉漆、划痕	57
5.2.2锁具、磁吸失效，门扇不能可靠定位	57
5.2.3折叠门启闭卡顿、推拉费力，门扇开合不顺	57
5.2.4密封性能差，透风、漏光，隔音效果差	58
5.2.5门扇之间、门扇与门框缝隙大小不均	58
5.3平开门	58
5.3.1安装不牢靠	58
5.3.2缝隙不均匀、不垂直	59
5.3.3静音密封条脱落，起翘	59
5.3.4门扇变形，关闭不严密	59

5.3.5开启异响，开闭不顺畅	60
5.4推拉门	60
5.4.1推拉卡顿、阻力大、推拉不顺畅	60
5.4.2关闭不严、缝大、漏缝	60
5.4.3玻璃自爆、边缘崩缺	61
5.4.4密封胶开裂，起翘	61
5.4.5玻璃划痕	61
5.4.6门扇下坠、开启异响	62

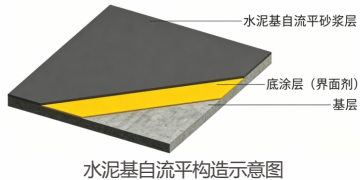
第六章 室内环境质量

6.1空气检测及治理	63
6.1.1室内空气质量不达标	63

第一章 建筑地面工程

1.1水泥楼地面

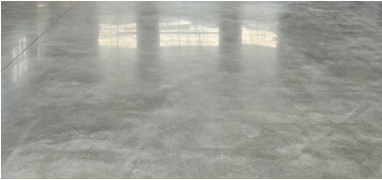
1.1.1找平地面起泡、起砂、开裂

通病现象： 水泥自流平地面出现起泡、起砂、开裂现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.水泥自流平、界面剂等材料均应符合相应的质量标准要求； 2.施工环境温度应控制在5～35℃、低于5℃时应及时采取提高环境温度的措施； 3.基层应平整、粗糙、干净、密实，表面不得有浮灰及明水，基层含水率应小于等于8%。起砂地面应采用地固处理剂或混凝土硬化剂进行处理； 4.自流平施工前应对基层进行界面处理，界面剂应按照配比要求使用机械搅拌器搅拌均匀，裂缝处使用低碱网格布进行加强处理； 5.水泥自流平应按照厂家规定的配比搅拌均匀。当用于地面找平时，厚度不应小于2mm；当用于面层时，厚度不应小于5mm。当施工面积过大时，可按10m×10m分区设置伸缩缝防止开裂，缝宽5~8mm； 6.水泥自流平施工后应使用滚筒进行消泡处理，刮抹和消泡的施工人员必须穿上专用消泡钉鞋； 7.施工完成后应做好现场的封闭保护，房屋门窗应封闭，避免穿堂风，防止过快风干引起开裂。如现场无法封闭，可覆盖塑料薄膜养护。 
主要原因分析： 1.水泥自流平材料质量不合格； 2.施工环境温度控制不当； 3.基层质量不符合要求，存在起砂、开裂等情况； 4.基层界面处理剂配比不当，搅拌不均匀、涂刷厚度不一，且裂缝处未进行加强处理； 5.水泥自流平搅拌不均匀、厚度不足或未设置伸缩缝； 6.水泥自流平未进行消泡处理（或者消泡方式处理不当）； 7.水泥自流平施工后养护不到位。	正确图片： 	

1.1.2混凝土（砂浆）地面起砂

通病现象： 混凝土（砂浆）地面起砂后，行人走动或车辆碾压后，地面出现起灰现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.按照设计强度要求选择合适的配合比； 2.施工前，及时清理地面积水积灰； 3.混凝土（砂浆）振捣要做到不漏振不过振。掌握好压光时间，水泥地面的压光一般不应少于三遍，且应在终凝前完成； 4.浇筑过程中严禁加生水； 5.混凝土（砂浆）浇筑收光后应及时采取覆盖措施，如草袋、麻袋、塑料薄膜等，并根据不同的气候和施工条件以及不同强度等级的混凝土及时调整养护方法，保证有充分的湿养护时间，一般不少于7天。
主要原因分析： 1.强度不够或浇筑时间超过规定，导致强度损失； 2.基层存在积水未清理； 3.施工过程中过分振捣，加剧了表面的泌水，导致表面强度较低； 4.收面时私自加水，养护脱节。	正确图片： 	

1.1.3混凝土（砂浆）地面空鼓、开裂

通病现象： 地面面层与基层、垫层与基层结合不紧密。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.清理杂物或积水、涂刷界面剂； 2.施工前基层应洒水湿润（无积水）； 3.如基层存在开裂，应先对开裂进行处理后再进行下一步施工； 4.振捣密实，4小时内覆盖养护≥7天，冬季保温、禁低于5℃施工； 5.大面积（>36㎡）按6m×6m留伸缩缝（宽5~10mm），板块之间形状、面积变化较大处应留伸缩缝。
主要原因分析： 1.基层未清理或清理不彻底，有杂物或积水； 2.施工前基层未湿润； 3.基层开裂； 4.施工后未振捣密实，养护不及时、养护周期短； 5.大面积未留伸缩缝。	正确图片： 	

1.2木（竹）地板

 
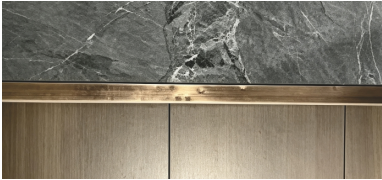
1.2.1木地板异响

通病现象： 行走时会出现松动、异响等问题。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前，必须对基层地面进行彻底清理，确保无杂物、油污等，并对不平整的地面进行找平处理，使基层平整度（2m靠尺检测）偏差不超过规范要求，与卫生间、厨房等潮湿场所相连接处应做防水、防潮处理； 2.按要求设置留8—12mm伸缩缝； 3.按照设计要求和规范规定确定龙骨的安装间距，一般木龙骨间距不宜超过400mm，轻钢龙骨间距不宜超过600mm； 4.固定龙骨时，钉子或螺丝的间距应均匀，且要固定在基层的实处，深度要适宜，确保龙骨与基层连接牢固。
主要原因分析： 1.基层处理不当，如地面不平整、有杂物，不能与基层紧密贴合，在受力后容易产生松动和变形； 2.与墙面之间伸缩缝未按要求处理； 3.龙骨安装间距过大、安装不牢固、找平精度不够。	正确图片： 	

1.2.2木地板起拱、起翘

通病现象： 木地板出现起拱现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前，必须对基层地面进行彻底清理，确保无杂物、油污等，并对不平整的地面进行找平处理，使基层平整度（2m靠尺检测）误差不得超过规范要求，与卫生间、厨房等潮湿场所相连接处应做防水、防潮处理； 2.木地板应注意其含水率和使用环境相接近。地板进场后，应先打开包装堆置，搁置14天左右，使地板含水率趋近于环境湿度； 3.潮湿地区，应尽可能采用悬浮法铺设。采用木龙骨铺装时，各类木龙骨、垫木、垫层木地板应严格控制含水率和防腐、防蛀等要求，根据地区自然条件，含水率应在8%~13%； 4.木地板铺设时，相邻板材接头位置应错开不小于300mm的距离。与墙、柱之间应留8~12mm的间隙，并考虑踢脚板遮盖； 5.为提高防潮效果，木龙骨上应再铺设专用防潮垫层。采用实木制作的踢脚线，背面应设槽并做防腐处理。
主要原因分析： 1.木地板未预先打开包装堆置，使木地板含水率趋近于环境湿度； 2.基层地面未做处理，含水率过高； 3.木地板本身含水率控制不当； 4.榫槽安装过紧，导致木地板铺设过密； 5.木地板和墙面四周未留足够的伸缩缝。	正确图片： 	

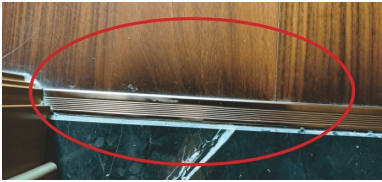
1.2.3木地板和石材收口处出现松动、高低差

通病现象： 木地板与石材交接部位松动，出现高低差。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前，必须对基层地面进行彻底清理，确保无杂物、油污等，并对不平整的地面进行找平处理，使基层平整度（2m靠尺检测）误差不超过规范要求，与卫生间、厨房等潮湿场所相连接处应做防水、防潮处理； 2.准确放线，精确预留石材与实木地板完成面之间的尺寸； 3.木地板铺设应牢固，紧贴石材部位应设置木龙骨，木龙骨可采用角铁固定，龙骨两侧间隔排布； 4.木地板与石材交接部位应预留不小于8mm的伸缩缝，并安装扣条过渡，扣条形式可根据实际情况进行选择； 5.木地板与木龙骨采用专用木地板钉固定，锤子敲击后，螺丝进入木地板部分不得超过螺丝总长1/3，拧入木龙骨的螺丝有效长度不得小于10mm。  石材与实木地板收口示意图
主要原因分析： 1.门槛石与木地板基层的标高预留精度不足； 2.收口处地面尺寸未精确预留； 3.木地板靠近石材收口处未采取加固措施； 4.木地板与木龙骨未牢固固定。	正确图片： 	

1.2.4木地板软塌与扑灰

通病现象： 行走时木地板出现明显的凹陷、起伏，有灰从木地板的缝隙中扑洒出来。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前，必须对基层地面进行彻底清理，确保无杂物、油污等，并对不平整的地面进行找平处理，使基层平整度（2m靠尺检测）偏差不得超过规范要求，与卫生间、厨房等潮湿场所相连接处应做防水、防潮处理； 2.施工前对找平层进行强度检查，合格后方可进入下一道工序； 3.在铺设木地板前确保地面干净无灰尘，避免残留物在木地板下积聚；使用保护膜，完工后使用保护膜覆盖地面，防止施工过程中的灰尘污染； 4.按照设计要求和规范规定确定龙骨的安装间距。
主要原因分析： 1.找平材料强度不足； 2.地面未清理干净； 3.地面平整度（2m靠尺检测）误差较大，如果直接铺设木地板，容易导致木地板与地面之间产生空隙，进而引发软塌； 4.安装过程中，未正确铺设木龙骨、未使用足够的胶水或钉子等，导致木地板铺设后不稳定，出现软塌现象。	正确图片： 	

1.2.5木地板受潮发霉

通病现象： 木地板出现受潮发黑现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.木地板找平层施工应预留足够的晾晒时间，铺装木地板前应检测找平层含水率，含水率不应大于8%； 2.加强卫生间止水坎施工过程中的质量管控，止水坎必须在结构层上施工，不得在垫层、找平层上。止水坎必须与相连结构层、导墙紧密结合，形成不漏水的闭环结构； 3.卫生间门口处防水层应水平延展，向外延展的长度不宜小于500mm，向两侧延展的宽度不宜小于200mm，防止门口处底部砂浆层水汽蒸发上返； 4.卫生间过门石必须采用专用粘结剂粘贴，禁止采用干硬性水泥砂浆粘贴； 5.木地板安装时必须设置防潮垫，禁止直接用发泡剂或结构胶点粘安装； 6.若木地板下部设有地暖系统，地暖不宜延伸至卫生间内，且卫生间内外交替部位应做好保温处理，防止卫生间门口处出现冷凝水结露； 7.卫生间地面标高宜比相邻空间低10—20mm。
主要原因分析： 1.木地板铺贴前，地面基层含水率偏高，潮气上返，导致木地板受潮； 2.卫生间过门石处未设置止水坎或止水坎高度或宽度不足，砂浆层内暗水外返，导致木地板受潮； 3.木地板安装时未设置防潮垫，直接用发泡剂或结构胶点粘安装。	正确图片： 	

1.2.6木地板之间的拼接缝隙过大

通病现象： 地板的局部或整体拼接缝隙过大。	问题图片： 	预防/解决措施： 在伸缩缝位置设置回弹力度足够的弹簧片。
主要原因分析： 弹簧片回弹力度不够，温湿度变化引起地板拼接缝隙变大。	正确图片： 	

1.3石塑地板

1.3.1地板划痕

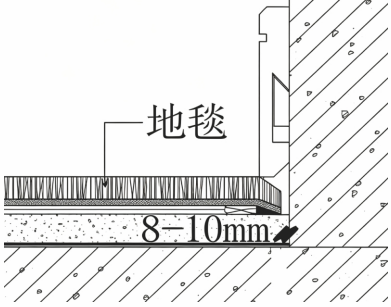
通病现象： 石塑地板表面出现线状、网状或不规则痕迹。	问题图片： 	预防/解决措施： 做好成品保护措施，铺设防护垫，规范施工人员着装与搬运方式，及时清扫碎屑。
主要原因分析： 施工时未做成品保护，堆放尖锐物、施工人员穿硬底鞋、碎屑未及时清理导致划伤。	正确图片： 	

1.3.2地板空鼓

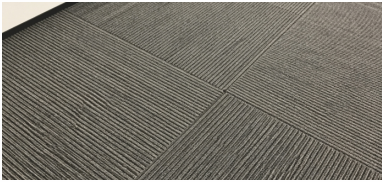
通病现象： 石塑地板表面局部出现空鼓。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.铺设石塑地板前应对基层找平； 2.铺设前清洁地面，确保地面干净无杂物； 3.选择合适的粘结剂，涂抹均匀并压实。
主要原因分析： 1.基层地面存在凹凸不平或有杂物，导致石塑地板铺设后，从而出现空鼓现象； 2.胶黏剂涂抹不均，粘结力不足。	正确图片： 	

1.4地毯

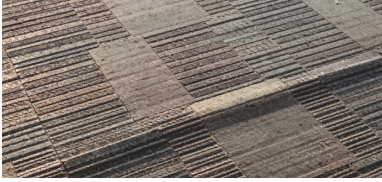
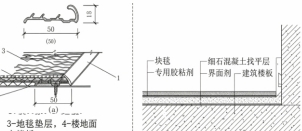
1.4.1地毯与踢脚线收口出现缝隙

通病现象： 地毯与踢脚线收口处出现缝隙。	问题图片： 	预防/解决措施： 铺设地毯的基层，表面应坚硬、平整、洁净、干燥、无杂物、油污、钉头及其他凸出物，基层平整度达到铺设要求。  踢脚线节点安装示意图
主要原因分析： 地面基层不平整，存在高低落差。	正确图片： 	

1.4.2块毯四角拼接不密实，出现翘角

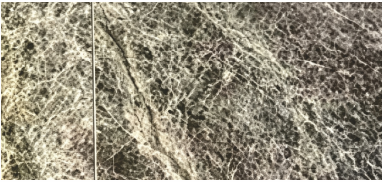
通病现象： 方块地毯四角拼接处不密实，出现翘角现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.铺设地毯的基层，表面应坚硬、平整、洁净、干燥、无杂物、油污、钉头及其他凸出物。基层含水率不应大于8%，基层平整度偏差不应大于4mm/2m，必要时应采用自流平找平； 2.铺设地毯时应使用配套胶黏剂，保证方块地毯四周与地面粘结牢固。方块地毯应由中间向四周铺设；在人员活动频繁的地面铺设方块地毯时，应在基层上均匀涂刷粘结剂。以增加地毯的稳固性，防止被行人踢起，产生翘角现象； 3.地毯接缝处绒毛有凸出的，应使用剪刀或电铲修剪整齐，并用软毛刷清理毯面上的杂物； 4.地毯铺设完成后应做好成品保护。  方块地毯铺贴示意图
主要原因分析： 1.地面基层平整度（2m靠尺检测）不足； 2.地毯基层存在污染物，影响粘结； 3.地毯基层胶黏剂使用不当，导致地毯粘贴不牢固； 4.地毯铺完后，成品保护不到位。	正确图片： 	

1.4.3满铺地毯起拱

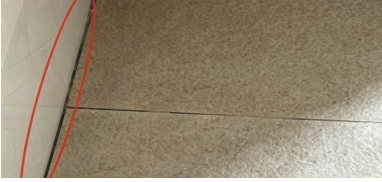
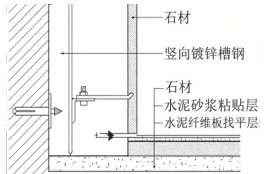
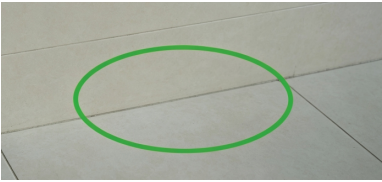
通病现象： 满铺地毯出现起拱现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.满铺地毯在铺设前先展开平放一段时间（通常为12小时），铺设前预先将有明显皱褶的部位处理平整； 2.铺设地毯的基层，表面应坚硬、平整、洁净、干燥、无杂物、油污、钉头及其他凸出物。基层含水率不应大于8%，基层平整度（2m靠尺检测）偏差不应大于4mm，必要时应采用自流平找平； 3.沿地面周边和柱脚四周应安装倒刺板（板上小钉倾向墙面）；倒刺板应固定牢固，用高强度钉固定在基层上。倒刺板与墙面预留8-10mm的空隙，便于地毯掩边； 4.地毯固定后应使用专用地毯张紧器将两头绷紧拉直，四周采用卡条固定。  铝合金收口条地毯铺贴节点示意图
主要原因分析： 1.地毯在运输过程中存在“折”“揉”等不当存储损伤； 2.地面基层平整度（2m靠尺检测）不足； 3.未设置倒刺板，或毛刺板未固定牢固； 4.地毯基层存在污染物，影响粘结； 5.未使用地毯张紧器将两头绷紧拉直； 6.地面基层含水率超标，地毯铺设后吸水发生变形。	正确图片： 	

1.5石材

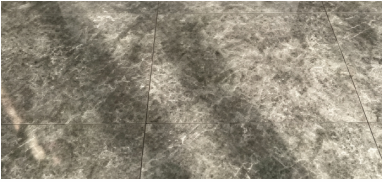
1.5.1地面石材出现裂缝

通病现象： 地面石材出现裂缝。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.开展石材性能检测，通过试验检测建立石材性能数据库，选择合适的石材及相应的施工工艺； 2.预先剔除存在裂缝、掉角、翘曲及表面缺陷的板材，针对暗裂纹多的石材应在石材厂进行背网背胶增强处理； 3.石材铺贴时基层应平整、坚实、无空鼓现象，防止踩踏后增加裂缝； 4.砂浆粘结层厚度不应大于30mm，降低由于砂浆层开裂引起的面层石材开裂； 5.石材铺贴后做好成品保护，3天内严禁上人，7天内严禁重载，铺贴14天后再进行清缝、填缝； 6.工程移交时务必与物业进行交底，不得对石材施加超重荷载； 7.在搬运、铺贴过程中注意石材保护防止断裂。
主要原因分析： 1.石材自身材质疏松、暗裂缝较多、硬度与耐磨性能差； 2.大面积铺贴疏松材质石材，且砂浆粘结层过厚，由于砂浆层开裂，带动石材开裂； 3.石材基层砂浆不实、空鼓，踩踏后发生断裂、产生裂缝； 4.使用过程中受到超重荷载不均匀挤压，形成新的裂缝； 5.养护时间不足，过早踩踏，形成裂缝。	正确图片： 	

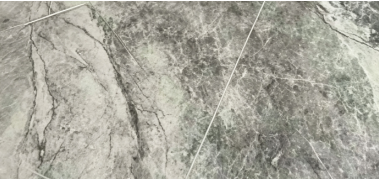
1.5.2石材地面和墙面收口出现朝天缝

通病现象： 墙面石材与地面石材收口处出现朝天缝。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.下单前对现场进行精确测量、复核，进行面层的预排版深化，确保“墙压地”的安装方式； 2.采用“墙压地”方式进行石材加工和现场安装； 3.在现场施工条件允许的条件下，可先进行地面石材铺贴，并做好相应的成品保护和标高控制，再进行墙面石材铺贴； 4.受条件限制无法消除石材朝天缝时，缝内设置泡沫背衬条，增设不锈钢止水薄片，石材侧边加强防护，采用中性石材密封胶凹弧打胶密封。缝口做微找坡，上方增设鹰嘴滴水，减少水流灌入缝隙，降低渗水返碱风险。  墙面石材与地面石材收口节点图
主要原因分析： 1.下单前未对该部位节点进行审查； 2.未采取“墙压地”的安装方式，形成朝天缝； 3.石材存在暗裂纹、隐伤等内在质量缺陷，进场前未剔除，铺贴后在应力作用下裂纹扩展。	正确图片： 	

1.5.3地面石材相邻板块出现色差

通病现象： 邻石材板块颜色存在明显深浅差异、纹理走向不协调。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.采购时要求供应商提供同一矿脉、同一批次石材，附带色号检测报告；进场时逐块检查，按色号、纹理分类堆放； 2.铺贴前在地面按排版图预铺，确保相邻板块色差≤肉眼可接受范围；存储时覆盖防潮布，避免接触腐蚀性物质。
主要原因分析： 1.同一批次石材来自不同矿脉或开采层，天然纹理、色素分布不均； 2.铺贴前未进行现场预排试铺，未剔除色差超标板块；石材存储时受潮、暴晒或接触污染物质，导致局部变色。	正确图片： 	

1.5.4石材接缝高低差

通病现象： 地面石材接缝处存在明显高低差，部分接缝处出现台阶感，行走时易绊脚，且缝隙内易积存灰尘。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.采购时要求石材厚度偏差≤0.3mm，进场逐块检测厚度、边角完整性；对不合格板块及时退换，避免使用； 2.铺贴前用2m靠尺检查基层，高低差超标处用水泥砂浆找平；铺贴时每块石材均用水平仪校准，确保相邻板块高低差； 3.基层施工后需养护至设计强度，表面平整度误差控制在2mm内；铺贴前清理基层杂物、浮灰，保证基层洁净干燥。
主要原因分析： 1.石材板块厚度偏差超标；石材边角存在崩边、缺角，导致拼接时无法平整对接； 2.铺贴时未按规定使用水平仪；校准，仅凭肉眼判断平整度；砂浆或粘结剂铺设不均，局部过厚或过薄，凝固后板块受力不均出现倾斜； 3.地面基层平整度（2m靠尺检测）未达标，未进行找平处理直接铺贴。	正确图片： 	

1.5.5石材内部有液体或污渍渗透

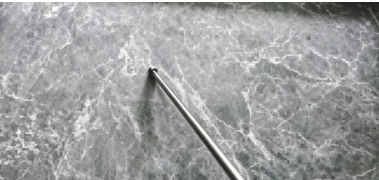
通病现象： 石材被液体或污渍污染后，渗透到石材内部无法擦除。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前对石材进行全渗透防护处理：选用与污染物类型匹配的防护剂（如防油选油性防护剂、防水选水性防护剂），确保防护剂渗透至石材内部1—2mm，形成封闭抗渗层； 2.对高孔隙石材（如砂岩）进行二次防护强化，降低孔隙率； 3.及时清理洒落的液体，避免滞留时间超过2小时（石材抗渗临界时间）； 4.石材地面设置合理排水坡度，外墙石材做好勾缝密封（采用耐候性密封胶），防止雨水、积水长期接触石材表面； 5.避免使用强酸、强碱清洁剂清洗石材，防止破坏内部防护结构。
主要原因分析： 1.材料自身问题，天然石材（如大理石、花岗岩）存在原生孔隙与微裂隙，部分人造石材树脂含量不足、压制密度低； 2.液体长时间滞留表面，超过石材抗渗临界时间； 3.高渗透性液体渗入。	正确图片： 	

1.5.6石材返碱

通病现象： 石材发生返碱现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.石材安装前，对其背面、侧面全面涂刷专业防碱背涂剂，确保涂层厚度均匀，形成封闭屏障，阻断基层碱性物质渗透；高孔隙石材需涂刷2遍，增强抗渗效果； 2.铺贴基层采用低碱水泥或添加抗碱剂，降低水泥砂浆中氢氧化钙含量，从源头减少碱性物质来源； 3.基层施工时设置防潮层（如涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料），地面石材铺贴前确保基层含水率≤15%，外墙石材需做好墙面找坡与排水槽，避免雨水滞留； 4.石材铺贴后养护阶段，控制养护水量，避免积水浸泡基层，养护完成后及时排净残留水分。 5.石材铺贴缝隙采用防碱专用密封胶（如硅酮耐候密封胶）勾缝，确保缝隙填充饱满、表面平整，阻断水分与碱性物质通过缝隙渗透。
主要原因分析： 1.石材安装前未做防碱背涂处理，或背涂剂涂刷不均匀、漏涂； 2.铺贴缝隙未采用防碱密封胶，雨水或地面水通过缝隙渗入基层； 3.基层施工时未设置排水措施，导致水分长期滞留基层。	正确图片： 	

1.6地砖（岩板）

1.6.1地砖（岩板）空鼓【薄贴】

通病现象： 地砖（岩板）空鼓。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.基层平整度偏差≤3mm/2m，强度≥C20； 2.齿形刮刀梳理瓷砖胶，基层与瓷砖背面条纹垂直交叉； 3.瓷砖背面清理脱模剂和浮灰，必要时涂刷背胶； 4.铺贴后用橡胶锤揉压排气，调平器调平；瓷砖胶搅拌后20分钟内用完，表干后不得铺贴； 【厚贴法专项措施】 1.中砂含泥量≤3%，水泥：砂=1:3，机械搅拌； 2.基层提前一天洒水湿润，清除浮灰油污； 3.砂浆层厚度20—30mm，摊铺后压实排气； 4.吸水率>6%瓷砖浸水2小时以上； 5.铺贴后覆盖养护7天，每天洒水2—3次。
主要原因分析： 1.基层平整度偏差>3mm/2m，瓷砖胶厚度不均导致局部粘结力不足； 2.瓷砖胶未用齿形刮刀梳理出饱满条纹，或梳理方向与瓷砖背面条纹平行； 3.瓷砖背面脱模剂、浮灰未清理干净； 4.铺贴后未用橡胶锤充分揉压，残留空气； 5.瓷砖胶已表干（开放时间超过20分钟）仍继续铺贴。	正确图片： 	

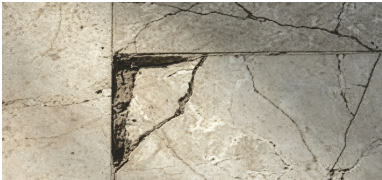
1.6.2地砖（岩板）空鼓【厚贴】

通病现象： 地砖（岩板）空鼓。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.中砂含泥量≤3%，水泥：砂=1:3，机械搅拌； 2.基层提前一天洒水湿润，清除浮灰油污； 3.砂浆层厚度20—30mm，摊铺后压实排气； 4.吸水率>6%瓷砖浸水2小时以上； 5.铺贴后覆盖养护7天，每天洒水2—3次。
主要原因分析： 1.水泥砂浆配比不当（水泥：砂宜为1:3），砂子含泥量高； 2.基层未浇水湿润或存在浮灰、油污； 3.砂浆层过厚（>30mm）或未分层摊铺； 4.吸水率>6%的瓷砖未浸水，吸收砂浆水分； 5.铺贴后未养护或养护时间不足（应≥7天）。	正确图片： 	

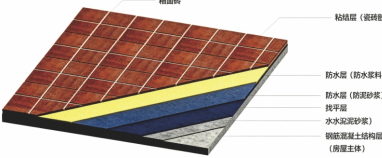
1.6.3地砖（岩板）开裂【薄贴】

通病现象： 地砖（岩板）表面开裂。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.基层裂缝用环氧树脂注浆或网格布处理； 2.大面积铺贴每6m×6m设伸缩缝，填弹性密封胶； 3.大板岩板选用C2TES1级以上瓷砖胶或双组分背胶； 4.岩板切割后边缘倒角（R≥2mm）； 5.铺贴后48小时内避免踩踏。
主要原因分析： 1.基层存在裂缝未处理，应力传递至瓷砖； 2.未按要求设置伸缩缝（间距≤6m，宽度≥5mm）； 3.瓷砖胶柔韧性不足（未选用C2级以上）； 4.大规格岩板未采用双组分瓷砖胶或背胶； 5.瓷砖切割后边缘崩瓷未处理。	正确图片： 	

1.6.4地砖（岩板）开裂【厚贴】

通病现象： 地砖（岩板）表面开裂。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.砂浆层厚度20—30mm，大面积每6m×6m设分格缝； 2.门口、转角预留≥5mm伸缩缝，填嵌缝膏； 3.采用M10—M15砂浆，掺聚丙烯纤维(0.9kg/m³)； 4.结构变形缝处地砖断开铺贴； 5.铺贴后养护7天，28天内避免重物冲击。
主要原因分析： 1.砂浆层过厚（>30mm），水泥水化热和收缩应力大； 2.未设置伸缩缝； 3.砂浆强度等级过高（>M15），脆性大； 4.基层沉降或结构变形； 5.地砖铺贴后过早受力或受振动。	正确图片： 	

1.6.5地砖（岩板）起拱

通病现象： 地砖（岩板）湿贴出现起拱。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.预留≥1.5mm拼缝，大面积每6m设伸缩缝； 2.瓷砖胶厚度控制在3—5mm； 3.选用柔性瓷砖胶匹配热膨胀系数； 4.施工环境温度5—35℃； 5.铺贴后养护24小时方可轻度踩踏。 
主要原因分析： 1.未预留伸缩缝或伸缩缝被填满； 2.瓷砖胶层过厚（>5mm），固化收缩产生内应力； 3.基层与瓷砖热膨胀系数差异大； 4.铺贴时环境温度<5℃或>35℃； 5.瓷砖胶未完全固化前受压或受振动。	正确图片： 	

1.6.6地砖（岩板）拼缝不平

通病现象： 地砖（岩板）拼缝处存在明显高低差。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.进场抽检尺寸偏差，超差产品退换； 2.基层平整度≤3mm/2m，凹陷处自流平找平； 3.使用瓷砖调平器，四角均设调平点； 4.齿形刮刀45°角均匀梳理； 5.弹十字基准线，从中心向四周铺贴。
主要原因分析： 1.瓷砖本身尺寸偏差大（>±0.5mm）； 2.基层平整度偏差>3mm/2m； 3.铺贴时未使用瓷砖调平器； 4.瓷砖胶梳理条纹深度不一致； 5.铺贴顺序不当，未从基准线扩展。	正确图片： 	

1.7水磨石

1.7.1水磨石表面不规则裂纹

通病现象： 水磨石表面出现裂纹。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.采用正确的配合比材料； 2.施工前彻底清理基层表面的杂质，并提前浇水湿润，使基层达到适当的含水率； 3.铺设水磨石时，应使用平板振捣器或滚筒等工具充分压实、振捣，确保各层之间紧密结合；对于已经出现空鼓的部位，面积较小时可采用钻孔注浆的方法进行修补；面积较大时，则需要将空鼓部分凿除，重新进行铺设； 4.施工后及时进行养护，可采用覆盖塑料薄膜、草帘等方式保持水磨石表面湿润，养护时间不少于7天。
主要原因分析： 1.水泥与骨料配比不当； 2.基层开裂； 3.伸缩缝未按要求设置； 4.养护不及时或养护周期不足，表面水分快速蒸发引发干裂；基层沉降不均匀，使水磨石受力不均产生裂缝。	正确图片： 	

1.7.2水磨石表面高低不平

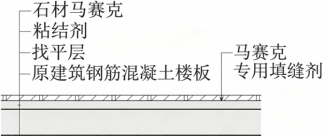
通病现象： 水磨石表面局部凸起或凹陷，平整度（2m靠尺检测）偏差超过规范要求。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.打磨时采用专业设备，分粗磨、细磨、精磨多道工序，确保压力均匀； 2.初凝期避免人员踩踏、设备振动。
主要原因分析： 打磨过程中机械操作不当，压力不均匀。	正确图片： 	

1.7.3水磨石与基层之间出现局部或大面积脱离

通病现象： 水磨石面层与基层之间局部脱离，表现为小块区域翘起、大面积脱落。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前彻底清理基层，油污处用溶剂清洗；基层干燥时提前洒水湿润，潮湿时烘干处理； 2.严格按比例配制水泥砂浆，摊铺后用滚筒反复压实，排出空气。
主要原因分析： 1.基层表面的灰尘、油污等杂质未清理干净，或者基层过于干燥，使粘结层与基层之间粘结不牢固； 2.铺设现浇水磨石、预制水磨石时，没有充分压实或振捣，使结合层与基层、现浇水磨石、预制水磨石与结合层之间存在空隙。	正确图片： 	

1.8马赛克

1.8.1马赛克脱落

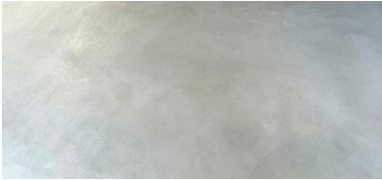
通病现象： 地面马赛克出现局部脱落。	问题图片： 	预防/解决措施： 1. 马赛克铺贴前应先行找平处理，平整度（2m靠尺检测）宜控制在3mm/2m以内； 2. 施工前对基层进行清理，马赛克粘结面预先涂刷界面剂或背胶，使用专用粘结剂铺贴，并使用马赛克专用的防霉填缝剂填缝； 3. 马赛克背网应采用耐碱网格布，并用环氧树脂粘结； 4. 马赛克铺贴后做好成品保护，3天内严禁上人，7天内严禁重载，铺贴14天后方可清缝、填缝； 5. 阳角部位踏步马赛克粘贴时，应采用顶面压立面的铺贴方式。  石材马赛克铺贴节点图
主要原因分析： 1. 马赛克铺贴前未进行找平处理； 2. 马赛克铺贴过程中未压实，反复踩踏后造成脱落； 3. 马赛克未采用足够粘结强度的专用粘结剂，而采用水泥砂浆铺贴。	正确图片： 	

1.9微水泥

1.9.1微水泥裂缝

通病现象： 微水泥表面出现裂缝。	问题图片： 	预防/解决措施： 1. 施工前确保基层坚固、平整，无裂缝和空鼓，对于不平整的基层要进行打磨或修补； 2. 施工前用专用清洁剂彻底清除基层表面的油污、灰尘等污染物，并用砂纸打磨，增加基层粗糙度； 3. 施工环境温度应在5℃～35℃之间，湿度在80%以下，如环境条件不满足，可采取升温或除湿措施，施工时应涂刷厚度一致避免涂抹不均； 4. 购买微水泥时，选择具有良好耐候性和防水性的产品，查看产品的质量检测报告和相关认证。
主要原因分析： 1. 基层处理不当，存在空鼓、开裂； 2. 施工时涂层过厚或涂抹不均，干燥收缩不一致； 3. 材料配比不合理，柔韧性不足。	正确图片： 	

1.9.2微水泥表面浮尘

通病现象： 微水泥表面出现白色粉末状或絮状物质。	问题图片： 	预防/解决措施： 1. 确保涂层完全固化（养护7—14天），施工后涂刷2—3遍专用罩面漆；避免使用钢丝球等粗糙工具清洁，定期用软布配合中性清洁剂擦拭； 2. 轻度浮尘用吸尘器清理后重新上蜡抛光；严重起尘区域打磨表面，重新涂刷罩面漆封闭。
主要原因分析： 1. 涂层表面未充分固化或致密性差，孔隙多；施工后未进行封闭处理或封闭材料质量不佳； 2. 日常清洁保养不当，使用硬质工具刮擦表面导致磨损起尘。	正确图片： 	

1.9.3微水泥表面高低不平

通病现象： 微水泥表面呈现局部凸起或凹陷，平整度（2m靠尺检测）不达标。	问题图片： 	预防/解决措施： 1. 基层平整度（2m靠尺检测）偏差超3mm需找平；使用专业镬刀均匀涂抹，控制压力与角度；选择流动性合适的材料，搅拌均匀；施工环境保持温湿度稳定，避免阳光直射； 2. 使用专业工具，选用高质量、合适尺寸的批刀、抹刀。控制涂层厚度：遵循“薄批多遍”原则，确保最终总厚度达标且均匀； 3. 局部凸起处打磨平整，凹陷处用微水泥修补后重新打磨；大面积不平整区域需整体打磨找平，必要时返工处理。
主要原因分析： 1. 基层平整度（2m靠尺检测）差，未进行有效找平； 2. 施工时涂抹工具使用不当，用力不均未刮平。	正确图片： 	



第二章 顶面工程

2.1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶

2.1.1吊杆间距不当

通病现象： 吊杆间距不满足设计要求。	问题图片：	预防/解决措施： 1.主龙骨吊点间距应符合设计要求，当设计无要求时吊点间距应小于1.2m； 2.吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm当吊杆与设备相遇时应调整吊点构造或增设吊杆。
主要原因分析： 1.未按吊顶荷载、龙骨规格合理规划间距，间距过大超出承载能力； 2.未按图纸施工，擅自增大间距；施工人员对规范不熟悉，错误操作。	正确图片：	

2.1.2吊杆歪斜

通病现象： 吊杆歪斜。	问题图片：	预防/解决措施： 1.施工前，依据设计标高弹出控制标高线，确保尺寸准确； 2.根据设计要求弹出吊点位置，保证吊点定位准确。
主要原因分析： 1.在施工前，放线定位不准； 2.安装时挂点定位不准。	正确图片：	

2.1.3主龙骨大吊安装错误

通病现象： 主龙骨大吊没有正反安装。	问题图片：	预防/解决措施： 1.轻钢龙骨吊顶主龙骨、大吊及副龙骨挂钩都必须正反扣安装。同时注意大吊穿心螺丝必须拧紧，主、副龙骨的卡件必须卡紧； 2.在防火卷帘、检修口边缘，副龙挂钩与主龙可考虑采用铆钉加固连接，或者采用主龙两侧同时安装副龙挂钩，增加主、副龙连接稳定性。
主要原因分析： 技术交底不到位。	正确图片：	

2.1.4吊顶主龙骨搭接处松动、位置错误

通病现象： 吊顶主龙骨搭接处松动、脱落。	问题图片：	预防/解决措施： 1.大面积轻钢龙骨吊顶施工前，应对主龙骨进行预排，相邻两排主龙接头应错开； 2.主龙骨接头部位必须进行锚固处理，使用专用搭接件连接(或主龙骨交错搭接150mm，或采用零星龙骨边角料进行连接)，注意主龙连接件两边各需2个铆钉固定，防止锚固不牢引起吊顶质量问题。主龙骨悬臂端超过300mm处应增设吊筋。
主要原因分析： 1.吊杆放线、安装不到位，导致两侧主龙骨错位过大、无法进行有效搭接； 2.搭接处未用搭接件或铆钉固定。	正确图片：	

2.1.5主龙骨安装不直

通病现象： 主龙骨安装不直。	问题图片：	预防/解决措施： 1.凡是受扭折的主龙骨、次龙骨一律不宜采用； 2.挂铅线的钉位，应按龙骨的走向每间距1.2m设一枚钢钉； 3.一定要拉通线，逐步调整龙骨的高低位置和线条平直； 4.四周墙面的水平线应测量正确，中间水平线起拱度1/200~1/300。
主要原因分析： 1.主龙骨、次龙骨受扭折，虽经修整，仍不平直； 2.挂铅线或镀锌铁丝的射钉位置不正确，拉牵力不均匀； 3.未拉通线全面调整主龙骨、次龙骨的高低位置； 4.测吊顶的水平线误差超差，中间平线起拱度不符合规定。	正确图片：	

2.1.6边龙骨安装不牢

通病现象： 边龙骨安装不牢。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前检查墙体基层，空鼓处需铲除并重新抹灰；用2m靠尺检测墙面平整度，偏差>5mm时先找平，确保边龙骨与墙面紧密贴合； 2.按≤600mm间距弹固定点位置线，选用适配锚固件；边龙骨接头处重叠搭接≥100mm，且搭接处增设1个固定点。
主要原因分析： 1.墙体基层空鼓、酥松，锚固件无法有效受力；墙面未找平，边龙骨贴合时存在缝隙，强行固定易导致龙骨变形； 2.未按规范设置固定点，或选用的锚固件规格过小；边龙骨接头处未重叠搭接，仅靠单端固定。	正确图片： 	

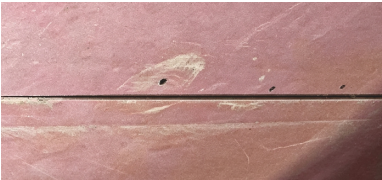
2.1.7主、副龙骨间距错误

通病现象： 主龙骨间距大于规范要求，间距不均匀。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前组织技术交底，向工人明确规范及设计要求； 2.施工前弹线定位，用墨线弹出主、副龙骨位置，固定时用卷尺逐段核对间距，确保符合要求； 3.在龙骨安装过程中抽查间距，隐蔽工程验收时全面检查，不符合要求的立即整改。
主要原因分析： 1.施工前技术交底不清晰，工人对规范要求不熟悉； 2.未按弹线定位施工，仅凭经验固定龙骨，未使用卷尺等工具精准把控间距。	正确图片： 	

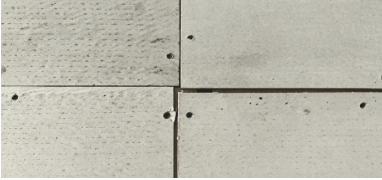
2.1.8转角龙骨未加固

通病现象： 转角位置龙骨未加固。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前进行技术交底； 2.选用符合要求的龙骨及连接件，进场时核查规格、厚度； 3.副龙骨安装完成后在转角处裁割“L”形0.5mm镀锌铁皮加固； 4.转角上口增加50型副龙骨斜撑； 5.大面积龙骨安装完成后应放置一段时间待应力完全释放后再进行封板； 6.吊顶隐蔽工程应在封板前全部完成，减少封板后上顶施工。
主要原因分析： 1.技术交底不到位； 2.选用的转角连接件规格与龙骨型号不匹配，无法满足承载需求； 3.施工过程中未及时复核。	正确图片： 	

2.1.9石膏板平整度不合格

通病现象： 石膏板平整度（2m靠尺检测）不合格。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.控制放线误差，严格根据水平基准线安装延墙龙骨； 2.紧固轻钢龙骨基层所有的螺丝、螺栓、卡件，上紧石膏板固定螺钉但不能打破石膏板面纸；调直吊杆；更换变形龙骨；所有的杆件龙骨间距必须符合设计和规范要求（龙骨间距、吊杆间距，起拱等）； 3.按规范要求存放石膏板，严禁踩踏挤压；安装石膏板前加强与有关单位进行沟通，以确定施工顺序和加固方法；安装石膏板前进行严格的基层检查，调整。
主要原因分析： 1.放线时误差较大；没有严格按水平基准线安装边龙骨； 2.石膏板受潮；其他设备直接放在石膏板上或施工踩踏； 3.吊杆上端膨胀螺栓没有紧固；吊杆弯曲；主龙骨大吊螺丝没有紧固；次龙骨卡件没有上紧；龙骨扭曲变形。	正确图片： 	

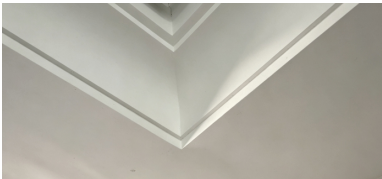
2.1.10石膏板接缝不顺直，宽窄不均匀

通病现象： 板材拼接处出现不顺直，宽窄不均匀。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.选用厚度均匀、边缘平直的优质板材，稳定性好的产品，进场时严格验收； 2.切板材用专用切割工具，保证切口平直；拼接时对齐板材边缘，先固定板材四周，再固定中间区域，避免板材拉伸； 3.按板材规格预留3—5mm伸缩缝；使用齿形刮板均匀涂抹胶黏剂，确保足量覆盖；拼接后用夹具固定，待胶黏剂固化； 4.施工前清理基层杂物、油污，确保干燥平整；偏差超过2mm需找平。
主要原因分析： 1.拼接时未留伸缩缝或缝隙过小；胶黏剂涂抹不均，部分区域粘结不牢；拼接后未压实固定，板材移位； 2.裁切切口不平直； 3.基层不平整，导致板材受力不均； 4.拼接部位部分区域粘结不牢；拼接后未压实固定，板材移位。	正确图片： 	

2.1.11石膏板拼接不平整

通病现象： 高低差明显、面层不平整。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.板材进场时检查平整度、厚度一致性，剔除变形、翘曲件；选用符合规范的辅材； 2.龙骨安装后用2m靠尺校准平整度，偏差>2mm时需调整龙骨高度；按规范控制龙骨间距，确保基层受力均匀； 3.大面积吊顶每6—8m留设≥10mm伸缩缝，伸缩缝内填弹性密封胶。
主要原因分析： 1.板材进场未检验，存在翘曲、变形或厚度偏差；拼接用辅材（如嵌缝膏、胶带）质量差，易收缩开裂； 2.吊顶主、副龙骨平整度（2m靠尺检测）超标，导致板材受力不均； 3.边龙骨不直，带动板材拼接处错位； 4.未按规范留设伸缩缝。	正确图片： 	

2.1.12石膏板转角、四周开裂

通病现象： 转角开裂、四周开裂。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.优先选用耐潮型纸面石膏板（含水率≤12%）或纤维增强石膏板，提升抗裂韧性； 2.嵌缝膏选用低收缩型，耐碱胶带宽度≥50mm，确保与板材贴合性； 3.龙骨安装严格按规范控制间距，吊杆垂直度偏差≤2mm/m，确保龙骨平整稳定； 4.转角与四周部位额外增设1排自攻钉（钉距≤150mm），增强板材固定强度； 5.按要求对转角龙骨进行加固； 6.转角处板材应使用整张板裁切，拼缝应避开转角位置。
主要原因分析： 1.选用普通纸面石膏板（而非耐潮、高韧性型），抗裂性能不足； 2.嵌缝膏收缩率高或耐碱胶带质量差，干燥后易与板材脱离，形成裂缝； 3.吊顶主、副龙骨间距超标，板材跨度过大导致受力不均； 4.吊杆垂直度偏差，龙骨整体倾斜，传导应力至转角与四周部位； 5.转角龙骨未加固； 6.转角处板材未用整张板裁切，存在拼缝。	正确图片： 	

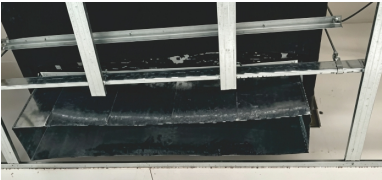
2.1.13石膏线条接缝开裂

通病现象： 石膏线条接缝开裂。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.石膏板拼缝应在拼板前预先刨出“V”形口； 2.顶面转角接缝应能错开30mm，采用“L”字切割，保证转角处为一整块石膏板； 3.在转角接缝处设置加强板，提高抗裂强度。
主要原因分析： 1.石膏线基层固定不牢固； 2.石膏线安装时接缝处缝隙过小或未留缝致使无法满批粘结石膏； 3.石膏线接缝处背面无加固措施。	正确图片： 	

2.1.14吊顶主灯区域变形

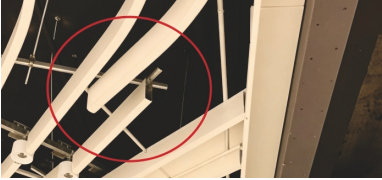
通病现象： 吊顶主灯区域未加固，导致承重失效变形、安全隐患凸显。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前进行技术交底，明确标注主灯预留位置，标注加固范围及承重限值； 2.主灯重量≤5kg时，增设50型轻钢附加龙骨；重量>5kg时，设置专用承重吊杆； 3.主灯区石膏板安装时，额外增设2—3颗自攻钉，增强板材与龙骨连接强度。
主要原因分析： 1.未进行技术交底或技术交底不明确； 2.施工时未按规范对主灯区域进行加固，仅依赖常规副龙骨承重； 3.未在灯座对应位置增设附加龙骨或专用承重吊杆，直接在常规龙骨上固定灯体。	正确图片： 	

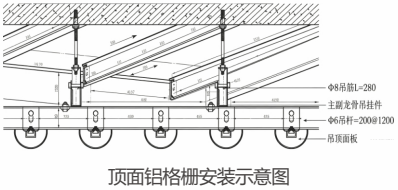
2.1.15灯具、设备安装破坏龙骨

通病现象： 龙骨结构破坏、衍生功能缺陷。	问题图片： 	预防/解决措施： 1、施工前各专业应先进行合图，严格进行技术交底； 2、深化设计阶段时标注所有灯具、设备的安装位置，确保设备中心距主/副龙骨≥100mm；若设备尺寸较大，提前在对应区域增设附加龙骨，预留安装固定点。
主要原因分析： 1.缺乏施工规划，未进行技术交底； 2.未标注灯具、设备具体安装位置，或未避开主/副龙骨，导致后期安装需破坏龙骨。	正确图片： 	

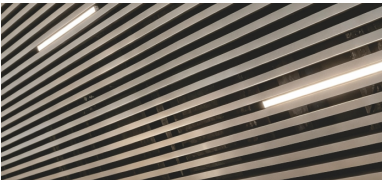
2.2铝扣板/铝格栅吊顶

2.2.1顶面铝格栅安装不顺直

通病现象： 分段铝格栅吊顶不顺直、错位。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.做好深化设计工作，样板先行。安装时采用连接件固定在相邻两个铝格栅的端部凹槽内，并确保固定牢固； 2.吊顶龙骨通过与铝圆筒十字形排列，通过支撑横向与纵向受力，确保铝格栅不发生错位。
主要原因分析： 1.深化设计不到位； 2.吊顶采用单龙骨，无副龙骨支撑横向作用力； 3.因外力产生振动而产生横向受力，导致错位。	正确图片： 	



2.2.2铝格栅间距不均匀

通病现象： 间距偏差超标、衍生外观缺陷。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前用激光投线仪按设计间距（偏差≤2mm）弹设双向基准线，每5m间距设置复核点，采用钢卷尺交叉复核，确保基准线精准无误后再施工； 2.严格按基准线固定龙骨，龙骨连接件间距按设计值（如300mm）均匀排布；每安装3片格栅，用卡尺检测相邻间距，偏差超过3mm时立即调整，再固定下一片； 3.进场时用卡尺抽检铝格栅、龙骨尺寸，偏差超3mm的单独存放，选用偏差≤2mm的材料，确保材料规格符合间距控制要求。
主要原因分析： 1.施工前未按设计图纸精准定位，未采用激光投线仪等专业工具弹线，或放线后未复核，导致格栅安装基准线偏移，间距控制失准； 2.操作人员未按基准线固定格栅龙骨，或龙骨连接件间距随意调整；格栅安装时未逐片校准间距，直接固定，导致累积误差超标； 3.进场的铝格栅或龙骨实际尺寸与设计规格偏差超过3mm，且未进行分拣筛选，混装后直接影响间距精度。	正确图片： 	

2.2.3铝扣板表面出现凹凸不平或波浪状

通病现象： 铝扣板安装完成后，表面出现凹凸不平或波浪状。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前仔细检查龙骨和铝扣板的质量，确保龙骨顺直、平整，铝扣板无变形、翘曲等问题； 2.若已经出现表面不平整，轻微的情况可以通过调整龙骨或重新安装扣板来解决；严重的则需要更换变形的扣板或重新安装龙骨； 3.安装时使用定位工具，如2m靠尺等，保证扣板拼接整齐，缝隙均匀。相邻扣板之间的缝隙一般控制在0.5—1mm左右。
主要原因分析： 1.铝扣板厚度不足； 2.主、龙骨安装时没有调平，间距过大或过小，导致铝扣板安装后受力不均； 3.安装过程中，扣板没有正确卡入龙骨，或者在安装过程中对扣板施加了不均匀的外力； 4.安装过程中没有严格控制扣板的拼接精度，没有对缝安装或安装时扣板没有对齐。	正确图片： 	

2.3不锈钢饰面

2.3.1不锈钢拼接缝不严密

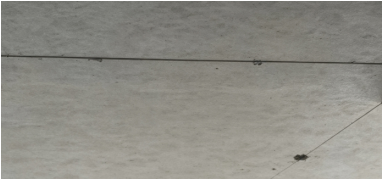
通病现象： 不锈钢吊顶拼接缝处存在明显缝隙。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.选用质量合格的不锈钢板材，进场时进行二次复核，确保质量符合要求； 2.安装前用激光投线仪弹设拼接基准线，板材对接时以基准线为准对齐；采用扭矩扳手固定螺丝，确保紧固力矩控制在8—10N·m，避免板材变形； 3.基层龙骨安装后用2m靠尺检测平整度，偏差超过1mm时用垫片找平；龙骨间距严格按设计值排布，确保基层承载力满足不锈钢板铺贴需求。
主要原因分析： 1.板材缘直线度偏差过大，拼接边未按设计要求做折边或坡口处理，导致板材对接时无法紧密贴合； 2.拼接时未按基准线对齐板材，仅靠目视调整，固定时螺丝紧固力矩不均（过松或过紧），导致板材受力变形，拼接缝扩大； 3.基层龙骨安装平整度（2m靠尺检测）或间距偏差过大，导致不锈钢板铺贴后受重力影响下垂，拼接缝张开。	正确图片： 	

2.3.2不锈钢面层凹陷、划痕

通病现象： 凹陷缺陷、划痕缺陷。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.选用合格的不锈钢板材，进场时检查面层覆膜完整性，剔除带划痕、凹陷的不合格品； 2.安装用软质工具，拼接时用激光水平仪对位，专用夹具固定后再焊接/粘结； 3.运输保护时采取单件包裹珍珠棉+硬纸板，堆叠时用木板分隔，安装后立即贴PE保护膜，交叉作业时用木板覆盖台面/门套；竣工前撕膜，撕膜后24小时内清洁验收。
主要原因分析： 1.不锈钢厚度不足； 2.安装工具不当； 3.运输时候时成品保护不足。	正确图片： 	

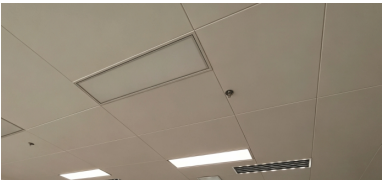
2.4防火板

2.4.1防火板表面不平整，接缝不顺直

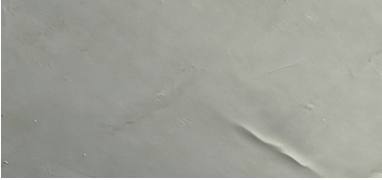
通病现象： 防火板吊顶表面呈现波浪状起伏、局部凹陷或凸起拼接处缝隙不准直、有高低差。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前用2m靠尺检测基层平整度，平整度不符合要求则重新找平后施工； 2.防火板拼接处采用“胶黏剂+自攻螺丝”双重固定，螺丝选用镀锌沉头螺丝（直径3.5mm），间距控制在150—200mm，且螺丝需嵌入板材表面0.5—1mm（避免破坏板材），确保拼接处无松动、位移； 3.采用齿形刮板（推荐8mm×8mm齿距）均匀刮涂专用防火板胶黏剂，确保胶黏剂厚度一致，涂抹后30分钟内完成板材铺贴，铺贴后用重物（如5kg/m²压条）压实24小时，保证粘结紧密。
主要原因分析： 1.基层不平整，未进行有效找平； 2.防火板安装时拼接处未固定牢固； 3.胶黏剂涂抹不均，导致板材粘结不牢、局部翘起。	正确图片： 	

2.5涂饰

2.5.1涂层脱落或开裂

通病现象： 涂层表面出现片状、块状剥落。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前将基层清理干净； 2.采用2m靠尺检测基层平整度，偏差过大先找平后再施工； 3.基层刮腻子时严格控制单次厚度，每遍腻子施工后，自然干燥后经打磨、除尘，方可进行下一遍腻子施工； 4.施工前用含水率测试仪检测基层，墙面含水率≤10%、吊顶含水率≤12%方可施工；若含水率超标，需通风干燥或采用除湿设备降湿，达标后再涂刷涂料； 5.基层处理完成后，均匀涂刷专用界面剂（如水泥基界面剂），控制涂刷厚度，待界面剂表干、形成封闭层后，再进行腻子或涂料施工； 6.涂料产品说明控制稀释比例（水性涂料稀释率≤20%），采用毛刷或滚筒均匀涂刷；底层涂料施工后自然干燥，用手触摸无粘感后，再进行面层涂料施工； 7.涂饰施工后，应关闭门窗，减少通风。
主要原因分析： 1.吊顶基层表面未清理干净，存在灰尘、油污、脱模剂等杂质，降低涂层附着力； 2.基层不平整，导致涂层受力不均； 3.基层腻子厚度过厚，间隔施工时间不足； 4.基层含水率过高；水分蒸发使涂层鼓包、脱落； 5.基层未刷界面剂； 6.涂料稀释比例不当，涂刷间隔时间不足，底层未干透就进行下一层施工； 7.涂饰施工后失水过快。	正确图片： 	

2.5.2涂层颜色不均匀，表面不平整

通病现象： 吊顶涂层表面颜色不均匀，不平整。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.同一施工区域选用同一批次涂料，若需补充涂料，需提前将新批次涂料与原有涂料按 1:1 比例混合试涂，确认无明显色差后再大面积使用，避免批次差异导致颜色不均； 2.严格按涂料产品说明执行涂刷遍数（通常为2~3遍），每遍控制干膜厚度，涂刷后用湿膜测厚仪检测，确保总干膜厚度达标，且基层无漏涂、透底现象； 3.同一涂层施工采用单一工具（滚涂或喷涂），若需更换工具，需先在隐蔽区域试涂，确认纹理与已施工区域一致后再操作，避免不同工具形成的纹理差异影响外观； 4.刷时按“先上后下、先左后右”的统一顺序施工，接茬处控制重叠宽度，且每道涂层施工一次性完成一个完整区域，避免中途停顿形成明显接茬色差； 5.基层腻子干燥后，打磨除尘中用灯照检查平整度（2m靠尺检测）合格后，再涂刷涂料。
主要原因分析： 1.使用不同批次涂料，颜料配比存在差异； 2.涂刷遍数或厚度不足，无法均匀覆盖基层； 3.滚涂、喷涂工具混用，造成涂层纹理不均； 4.未按同一方向、顺序施工，接茬处出现色差； 5.基层未充分打磨找平，表面凹凸不平影响涂层平整度（2m靠尺检测）。	正确图片： 	

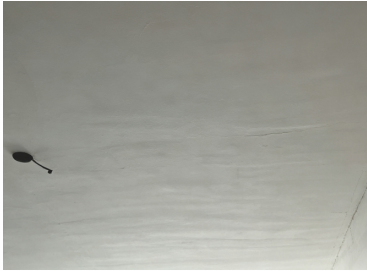
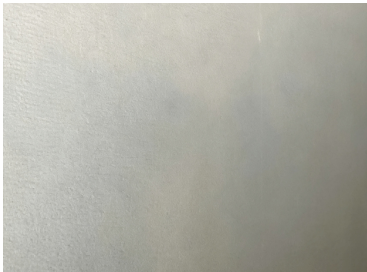
第三章 墙面工程

3.1抹灰墙面平整度

3.1.1抹灰层起霉

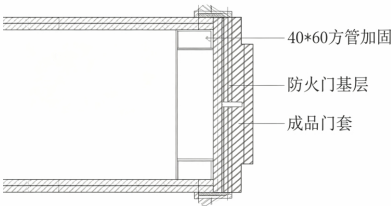
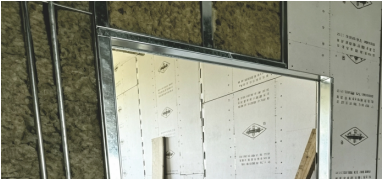
通病现象： 抹灰层空鼓，出现裂缝。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.抹灰前，必须将基层表面的灰尘、油污、疏松层等彻底清理干净，对于油污严重的部位，可用10%的火碱溶液清洗，再用清水冲洗干净； 2.基层表面过于光滑时，应进行毛化处理，如采用界面剂甩浆、凿毛等方法，增加基层与抹灰层的粘结力； 3.对于基层墙体的凹凸不平处，应进行修补或剔凿，使基层表面平整度（2m靠尺检测）偏差控制在规范允许范围内，局部偏差较大时，应分层找平； 4.抹灰前1～2天，应对基层进行充分湿润，使基层表面含水率达到10%—15%，但不得有明水； 5.严格控制抹灰厚度，一般每遍抹灰厚度应控制在5—7mm，分层抹灰时，应待上一层抹灰层凝结后再进行下一层抹灰，间隔时间一般为1～2天； 6.抹灰时应掌握好压光时间，一般在抹灰层初凝前进行压光，压光次数不少于2遍，确保表面平整、光滑； 7.抹灰完成后，应及时进行养护，养护时间不少于7天，养护期间应保持抹灰表面湿润，可采用喷雾器喷水或覆盖塑料薄膜等方法进行养护。
主要原因分析： 1.基层表面的灰尘、油污、疏松层等未清理干净，导致抹灰层与基层粘结不牢，容易产生空鼓、开裂； 2.未分层抹灰，一次性抹灰厚度过厚（分层抹灰厚度）； 3.不同材质交接处未挂抗裂网； 4.抹灰前未对基层进行充分湿润； 5.未进行甩浆拉毛或进行界面处理（分水泥抹灰和石膏抹灰进行描述）。	正确图片： 	

3.1.2抹灰层表面不平整、不垂直

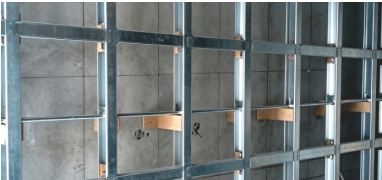
通病现象： 墙面呈现明显高低差。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.抹灰前按“间距≤2m”标准制作灰饼（灰饼尺寸50mm×50mm，厚度与抹灰设计厚度一致），再沿灰饼弹出冲筋控制线，采用与抹灰层同配比砂浆制作冲筋（冲筋宽度50—80mm），确保冲筋平整度偏差≤2mm，作为抹灰找平基准； 2.抹灰时先用抹子将砂浆铺展，再用2m刮杠沿冲筋方向往返刮平，刮平后立即用2m靠尺检测平整度，若偏差超过3mm，及时用砂浆补抹调整，确保抹灰层表面平整度偏差≤2mm，避免出现凹凸不平。
主要原因分析： 1.未进行充筋或灰饼制作找平； 2.施工过程中未使用2m靠尺、刮杠等工具进行找平控制。	正确图片： 	

3.2轻钢龙骨隔墙

3.2.1门窗洞口处轻钢龙骨隔墙未加固

通病现象： 轻质隔墙门套基层龙骨未进行加固处理，后期导致门套开裂变形。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.门窗洞口处应沿洞口使用附加龙骨，槽钢，矩管等方式对门窗洞口处进行加固； 2.沿地水平龙骨在门洞位置断开。门窗洞上槛用水平龙骨制作，在上槛与上水平龙骨间插入竖龙骨，其间距应比隔墙的其他竖龙骨加密，门窗宽度大于1800mm应采取加固措施。  隔墙龙骨加固示意图
主要原因分析： 1.未明确加固位置及方法； 2.施工中缺少交底和管控措施。	正确图片： 	

3.2.2隔墙龙骨未设置穿心龙骨，稳定性不足

通病现象： 隔墙龙骨未设置穿心龙骨，核心表现为结构稳定性差。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前，进行技术交底，明确穿心龙骨设置要求（如间距、规格）； 2.竖向龙骨安装完成后，按设计间距固定穿心龙骨，确保穿心龙骨与竖向龙骨紧密贴合，形成完整横向支撑体系； 3.隐蔽验收时采用水平推力仪检测龙骨框架抗侧刚度，核查穿心龙骨间距、连接方式是否符合设计要求，验收合格后方可进行饰面施工。
主要原因分析： 隔墙龙骨安装时，未就设置穿心龙骨的要求对施工人员进行明确的交底。	正确图片： 	

3.2.3隔墙穿心龙骨搭接时未铆接牢固

通病现象： 隔墙穿心龙骨搭接时未铆接牢固。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.穿心龙骨搭接处（搭接长度≥100mm）采用φ4×10mm 抽芯铆钉，用气动铆钉枪铆接，铆钉间距控制在150mm内，每道搭接缝铆钉数量≥2颗，确保节点抗拉力≥0.5kN； 2.根据穿心龙骨厚度（如0.6mm厚龙骨选长度10mm铆钉）选用适配铆钉，进场时核查铆钉规格与龙骨厚度匹配性，试铆合格后再批量施工； 3.铆接完成后用手扳动搭接处检测牢固性（无松动），隐蔽验收时采用拉拔仪抽检节点抗拉力（达标方可通过），同时核查铆钉间距、数量是否符合规范。
主要原因分析： 1.未采用专用铆钉或铆接工具，仅用自攻螺丝单点固定，或铆钉间距过大，无法满足节点抗剪、抗拉需求； 2.选用的铆钉规格（如直径、长度）与穿心龙骨厚度不匹配； 3.铆接后未检查节点牢固性，隐蔽验收时未关注搭接节点质量，导致松动、虚铆问题未被发现。	正确图片： 	

3.2.4隔墙穿心龙骨与竖龙骨连接不牢固

通病现象： 隔墙穿心龙骨与竖龙骨铆接不牢固。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.采用专用卡件固定，或卡件规格与龙骨型号不匹配； 2.进场时核查铆钉与龙骨规格，确保铆钉长度比双龙骨总厚度长2—3mm（且铆钉抗拉强度≥1.5kN，避免因规格不匹配导致铆接失效。
主要原因分析： 未采用专用卡件固定，或卡件规格与龙骨型号不匹配，导致穿心龙骨与竖龙骨松动。	正确图片： 	

3.2.5龙骨隔墙竖龙骨间距过大

通病现象： 隔墙竖龙骨间距过大。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.项目部首先应明确穿心龙骨安装质量标准，轻钢龙骨隔墙竖向龙骨间距一般应为 400mm，当墙体高度> 3.5m或采用厚重面层时，间距不应大于300mm，施工前对班组进行明确的交底，安装过程中加强检查，严格执行工序验收； 2.安装前用激光投线仪弹设竖龙骨中心线，按设计间距（如600mm）在天地龙骨上标记固定点，竖龙骨按标记精准固定，每完成3根用钢卷尺复核间距，偏差超20mm立即调整； 3.调整间距，在安装管线处增加加固框保证整体强度。
主要原因分析： 1.施工前缺乏技术交底； 2.操作人员未按基准线（激光投线仪弹设）均匀排布竖龙骨，仅靠目视估算间距，或为节省材料随意放大间距，超出规范允许范围； 3.隐蔽验收时未用钢卷尺逐段核查竖龙骨间距，未检测框架承载力，导致间距超标问题未被发现，直接进入饰面施工环节。	正确图片： 	

3.2.6竖向龙骨与沿顶、沿地龙骨之间的连接不稳固

通病现象： 竖向龙骨与沿顶、沿地龙骨连接不稳固，节点处出现松动、位移。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.采用与龙骨型号匹配的专用连接件，搭配直径、长度符合要求的镀锌自攻螺丝，确保螺丝穿透龙骨壁厚≥3mm，形成可靠连接； 2.螺丝需垂直对准龙骨连接点，避免斜打、漏打或力矩异常； 3.采用数控切割机切割竖向龙骨，确保端部垂直度偏差符合要求，切割后用砂纸打磨平整，安装时保证龙骨贴合，再进行连接固定。
主要原因分析： 1.未采用专用连接件连接，或选用的自攻螺丝规格偏小、长度不足，无法满足节点抗拉、抗剪需求； 2.螺丝紧固时未垂直对准龙骨连接点，出现斜打、漏打；单节点螺丝数量不足，或紧固力矩不均，导致节点连接松散； 3.竖向龙骨端部切割不平整，与沿顶/沿地龙骨贴合间隙过大，连接时无法形成有效受力面，降低节点稳定性。	正确图片： 	

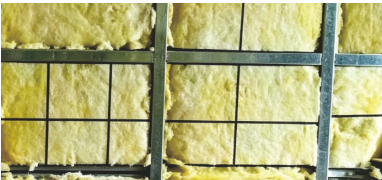
3.2.7墙面龙骨与木基层用枪钉固定

通病现象： 墙面龙骨与木基层用枪钉固定。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前应进行明确的技术交底，安装过程中加强检查，严格执行工序验收； 2.采用自攻螺丝进行加固，一处两个螺丝为宜。
主要原因分析： 1.墙面龙骨安装时，未进行明确的技术交底； 2.未严格按照施工要求进行施工，为图方便直接用枪钉固定。	正确图片： 	

3.2.8隔墙封板螺丝距板边间距过大

通病现象： 隔墙封板螺丝距板边间距过大，隔墙封板板边易出现开裂、起翘，螺丝固定力不足，封板局部松动，受外力后易产生异响。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前，须对轻钢龙骨隔墙施工进行针对性的交底，螺丝距板边间距应为8—15mm； 2.固定时，应按照规范要求弹好网格线，在网格线的交点处安装自攻螺丝，过程中加强检查，严格执行工序验收。
主要原因分析： 1.未进行明确的技术交底； 2.未按规范控制螺丝间距，仅凭经验固定； 3.封板施工中未实时核查螺丝间距。	正确图片： 	

3.2.9墙面龙骨基层填塞隔音棉不严实

通病现象： 墙面龙骨基层隔音棉填塞不严实、棉块松动，局部棉块脱离龙骨约束，出现移位、下坠。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.按龙骨框架内空尺寸（长、宽各放大2—3mm）精准裁剪隔音棉，采用壁纸刀沿直尺裁切，确保边缘平直，填塞后棉块与龙骨框架无间隙（贴合度≥98%），避免因尺寸不足导致松动； 2.严格按“安装沿顶/沿地龙骨→安装竖向龙骨→安装一侧罩面板→填塞隔音棉→安装另一侧罩面板”的顺序施工，填塞时逐块调整棉块位置，避免后续工序挤压移位。
主要原因分析： 1.未按龙骨间距精准裁剪隔音棉，棉块尺寸小于龙骨框架内空尺寸（偏差超过3mm），或裁剪边缘不规整，导致填塞后无法与龙骨紧密贴合，存在间隙； 2.施工顺序不当，先填塞隔音棉后安装竖向龙骨，或填塞时未同步调整棉块位置。	正确图片： 	

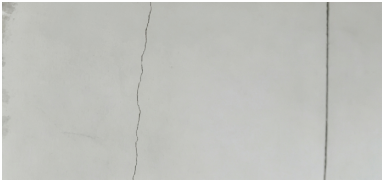
3.2.10隔墙龙骨平整度、垂直度差

通病现象： 平整度（2m靠尺检测）缺陷、垂直度缺陷。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.按隔墙高度选龙骨规格，高度≤3m用75型轻钢龙骨，>3m用100型轻钢龙骨，确保刚度；进场时检查龙骨直线度、截面尺寸，剔除变形、锈蚀件； 2.优先选用带加强筋的轻钢龙骨，提升抗弯曲能力，减少受力变形； 3.精准弹线：用激光投线仪弹出天地龙骨基准线，每2m用水准仪复核； 4.按设计间距紧密向龙骨定位线，标记清晰； 5.基层预处理：清理墙面/地面基层，空鼓处铲除重抹，凸起处打磨平整； 6.天地龙骨安装前，用垫片找平，确保与基层紧密贴合。
主要原因分析： 1.龙骨进场时存在先天变形、截面尺寸不均；选用龙骨规格过小，受力后易弯曲； 2.未用激光投线仪/水准仪弹设天地龙骨基准线，仅靠卷尺分段测量； 3.墙面/地面基层空鼓、凸起未修复；龙骨与基层贴合不紧密，强行固定后龙骨被迫变形； 4.天地龙骨未做找平处理，直接固定在不平整基层上。	正确图片： 	

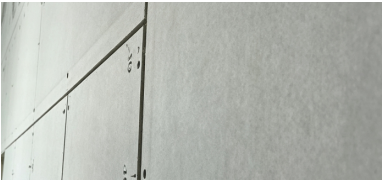
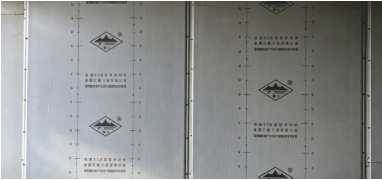
3.2.11隔墙底部受潮严重

通病现象： 隔墙底部受潮严重。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前用含水率测试仪检测地面基层，含水率≤12%方可施工；卫生间、厨房等潮湿区域隔墙，地面需先涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，干燥后再安装龙骨； 2.金属龙骨选用热镀锌材质，木质龙骨涂刷2遍专用防腐防潮漆；龙骨底部铺设1.2mm/厚聚乙烯防潮膜，防潮膜上翻至龙骨高度100mm，形成封闭防潮层； 3.隔墙底部饰面层预留防潮间隙，间隙内填充防水密封胶（如硅酮密封胶）；安装完成后，用防水砂浆封堵龙骨与地面接触的缝隙，确保无水分渗入通道。
主要原因分析： 1.地面基层含水率超标，施工前未做干燥处理，持续向龙骨释放潮气； 2.隔墙底部未设置防潮隔离层，金属龙骨未做镀锌或防腐处理； 3.隔墙底部与地面间隙不符合要求。	正确图片： 	

3.2.12石膏板面层裂缝

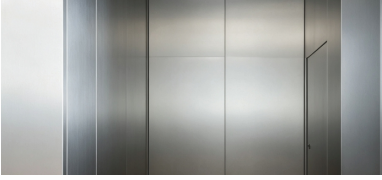
通病现象： 墙面出现裂缝。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.按石膏板规格（如12mm厚石膏板）控制龙骨间距，竖向龙骨间距≤400mm，横向穿心龙骨间距≤1200mm，确保龙骨框架承载力匹配石膏板重量与受力需求，避免面层因支撑不足开裂； 2.竖向龙骨、沿顶/沿地龙骨、穿心龙骨应连接牢固，安装完毕后用水平仪检测龙骨平整度（2m靠尺检测）。确保连接节点无松动、位移风险； 3.石膏板拼接处预留3—5mm缝隙，填充弹性腻子后粘贴100mm宽玻璃纤维防裂网，网带覆盖缝隙两侧各≥50mm，待腻子干燥后打磨平整，避免拼接处因应力集中产生裂缝。
主要原因分析： 1.龙骨间距过大，超出面层材料承载范围； 2.龙骨连接不牢固，受力后发生位移，拉扯面层产生裂缝； 3.板材拼接处未做防裂处理，或拼接工艺不当。	正确图片： 	

3.2.13石膏板面层拼接处不平整

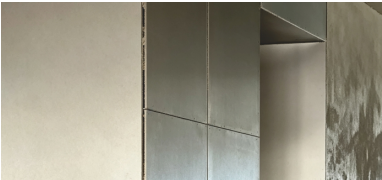
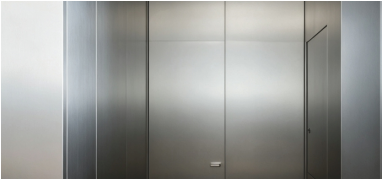
通病现象： 面层板材拼接不平整，出现明显高低差。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.选用厚度均匀、边缘平直的优质面层板材，进场时严格验收，剔除不合格品；同一墙面使用同一批次板材，减少尺寸差异； 2.安装龙骨时用激光水平仪校准，确保垂直度与平整度；合理设置龙骨间距（竖向龙骨间距≤400mm），在板材拼接处增设龙骨加强支撑； 3.拼接时使用2m靠尺、夹具等工具辅助定位，保证板材边缘对齐。
主要原因分析： 1.面层板材厚度不均匀，边缘存在翘曲或不平整； 2.龙骨安装不平整，导致面层板材受力不均； 3.龙骨间距设置不合理，无法有效支撑板材拼接处，出现局部下沉或凸起； 4.板材拼接时未使用定位工具辅助对齐，手工操作误差大； 5.拼接处未预留伸缩缝，或填缝处理不当； 6.胶黏剂涂抹不均，部分区域粘结不牢导致板材移位。	正确图片： 	

3.3金属墙面

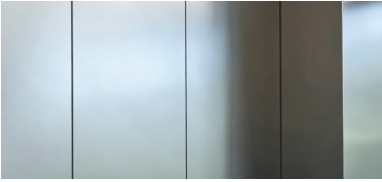
3.3.1金属墙面基层平整度偏差大

通病现象： 室内金属墙面安装后，整体表面呈现局部凹陷、凸起或波浪纹。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.木龙骨间距≤400mm，轻钢龙骨间距≤600mm，主龙骨间距≤1000mm； 2.龙骨安装后用2m靠尺检测，平整度偏差≤2mm/2m，超差处垫木片调平； 3.金属薄板（≤1.5mm）用自攻螺钉固定，钉距≤200mm，距板边≥10mm； 4.基层板材含水率≤12%，进场检测合格后方可使用； 5.龙骨与墙体用膨胀螺栓连接，间距≤800mm，确保牢固。
主要原因分析： 1.木龙骨或轻钢龙骨找平层间距过大（>400mm），板材跨中挠度超标； 2.龙骨安装后未用2m靠尺检测平整度，偏差>2mm/2m； 3.金属薄板（≤1.5mm）自攻螺钉固定时间距过大（>200mm），板材边缘翘曲； 4.基层板材（多层板/细木工板）含水率超标（>12%），安装后干缩变形； 5.龙骨与墙体连接不牢，受外力后龙骨移位。	正确图片： 	

3.3.2金属饰面板安装受力变形/波浪纹

通病现象： 室内金属墙面安装后，整体表面呈现局部凹陷、凸起或波浪纹。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.竖向龙骨间距≤1200mm，横向龙骨间距≤800mm； 2.挂件间距≤600mm，挂件厚度≥3mm，采用不锈钢304材质； 3.板材与挂件采用背栓连接（背栓直径≥6mm）或铝合金挂件卡接； 4.板材间预留≥5mm伸缩缝，填硅酮耐候密封胶； 5.龙骨安装后用经纬仪检测垂直度，偏差≤2mm/m，水平度偏差≤1.5mm/m。
主要原因分析： 1.竖向龙骨间距过大（>1200mm），板材跨中挠度超标； 2.横向龙骨间距过大（>800mm），挂件点距过大（>600mm）； 3.挂件与板材连接不牢，挂件材质不达标（厚度<3mm）； 4.未预留伸缩缝（≥5mm），温度变化时板材热胀冷缩受限； 5.龙骨垂直度偏差>2mm/m，导致板材安装后整体不平。	正确图片： 	

3.3.3金属墙面拼缝过大

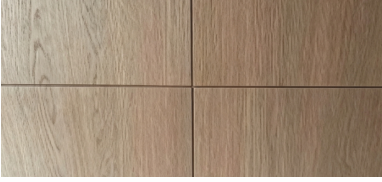
通病现象： 金属墙面安装后，板块拼接处缝隙宽度过大。	问题图片： 	预防/解决措施： 1. 板材裁切后用卡尺检测，尺寸偏差 ≤ ± 0.5mm； 2. 板材进场后在室内静置48h以上，适应环境温度后再安装； 3. 拼缝处使用同色系收边条或填同色密封胶，宽度 ≤ 1mm； 4. 按排版图编号顺序安装，同批次板材用于同一面墙； 5. 基层平整度 ≤ 2mm/2m，局部凹陷用垫片找平。
主要原因分析： 1. 板材裁切尺寸偏差大（ > ± 1mm ），拼接时无法密缝； 2. 现场温度与板材存放温度差异大，安装后热胀冷缩； 3. 拼缝处未使用专用收边条或密封胶处理； 4. 板材安装时未按编号顺序，混批安装； 5. 基层不平整，板材局部悬空导致接缝张开。	正确图片： 	

3.3.4金属墙面表面污染、划痕

通病现象： 金属墙面表面污染、划痕。	问题图片： 	预防/解决措施： 1. 保护膜在竣工验收前拆除，过程中破损处及时补贴； 2. 自攻螺钉使用专用装饰盖或沉头螺钉，表面与板面平齐； 3. 切割钻孔时在板面铺垫木板，防止碎屑划伤； 4. 油漆胶黏剂施工前用美纹纸和薄膜保护板面，污染后立即用中性清洁剂擦拭； 5. 施工工具包胶套，禁止直接放置在板面上。
主要原因分析： 1. 板材表面保护膜过早拆除，施工过程中被污染； 2. 自攻螺钉固定时未使用专用垫片，螺钉头刮伤板面； 3. 切割、钻孔时未做防护措施，金属碎屑划伤表面； 4. 油漆、胶黏剂施工时飞溅到板面，未及时清理； 5. 施工工具（锤子、扳手等）直接接触板面造成磕碰。	正确图片： 	

3.4木饰面

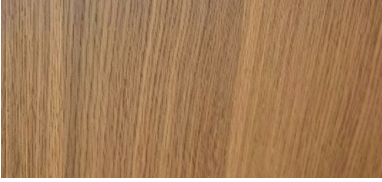
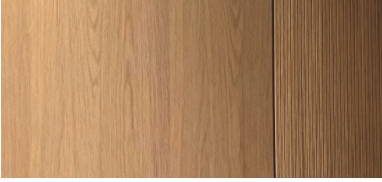
3.4.1木饰面拼接处不平整

通病现象： 木饰面安装后，拼接处明显不平整。	问题图片： 	预防/解决措施： 1. 硅酸钙板：防火A1级、防水防潮、性能稳定，密度 ≥ 1.2g/cm³，适用于大面积吊顶隔墙基层，安装时自攻螺钉距板边 ≥ 10 mm、间距 ≤ 200mm； 2. 镁晶板（玻镁板）：防火阻燃、不含氯离子、耐潮湿，密度0.9—1.1g/cm³，适用于厨卫等潮湿环境基层，与木饰面之间应加铺防潮垫； 3. 铝单板：轻质高强、耐腐蚀、可塑性强，厚度 ≥ 2mm，适用于造型墙面基层，与龙骨采用角码连接，连接间距 ≤ 400mm； 4. 选用无机板材基层时，应确保板材平整度偏差 ≤ 2mm/2m，含水率 ≤ 12%，表面无油污浮灰； 5. 安装前弹出拼接基准线，使用木饰面专用对接夹具固定板材，确保边缘对齐后再用射钉或胶黏剂固定，实时用2m靠尺检测平整度； 6. 木饰面进场后在施工环境中静置48小时平衡含水率（8%—12%），拼接处预留0.2—0.3mm伸缩缝，填嵌弹性木胶。
主要原因分析： 1. 木饰面加工精度不足，单块板材边缘裁切不直，拼接时无法精准对接； 2. 基层处理不到位，墙面不平整； 3. 安装时拼接定位偏差，未弹设统一基准线； 4. 木饰面含水率控制不当（ > 12% 或 < 8% ），后期受温湿度影响收缩/膨胀，导致拼接处起拱、高低差。	正确图片： 	

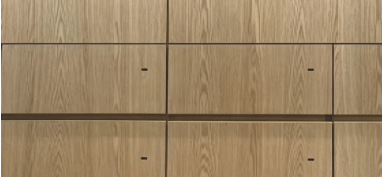
3.4.2木饰面拼接处不均匀

通病现象： 木饰面安装后，拼接缝宽度呈现明显差异。	问题图片： 	预防/解决措施： 1. 采用质量合格的木饰面，进场检测边缘直线度（ ≤ 0.5mm/m ）与厚度（偏差 ≤ 0.2mm ），不合格品禁用； 2. 用激光投线仪弹设基准线（直线度 ≤ 1mm ），每拼接3块板材复核缝宽，确保偏差 ≤ 0.3mm； 3. 采用齿形刮板均匀涂抹粘结剂（厚度3—5 mm ），拼接时轻压板材，用定位夹固定24小时再拆除。
主要原因分析： 1. 木饰面裁边精度不足，边缘直线度偏差太大； 2. 安装时基准线设置偏差或误差致缝宽失衡； 3. 粘结剂涂抹不均，局部用量过多致板材顶推移位，或用量过少致板块松动，引发缝宽偏差。	正确图片： 	

3.4.3木饰面表面色差

通病现象： 木饰面安装后，同一墙面或相邻板块间呈现明显颜色差异。	问题图片： 	预防/解决措施： 1. 优先选用同一批次木饰面，进场时逐块在自然光下比对颜色； 2. 安装前在地面按墙面排版图预拼，调整板块位置使颜色、纹理过渡自然，预拼合格后标注编号，按编号顺序安装。
主要原因分析： 1. 木饰面选材批次差异； 2. 木饰面安装前未做颜色预拼。	正确图片： 	

3.4.4木饰面木纹错位

通病现象： 木饰面木纹不连贯，视觉断层。	问题图片： 	预防/解决措施： 安装前按墙面排版图在地面预拼，遵循“顺纹衔接、对纹匹配”原则调整板块位置，确保木纹走向连贯、图案呼应，预拼合格后标注安装顺序。
主要原因分析： 安装前未做纹理预拼。	正确图片： 	

3.4.5木饰面划痕、破损

 
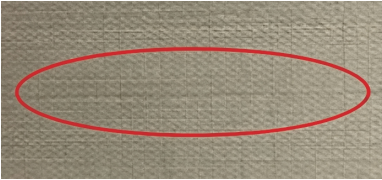
通病现象： 木饰面出现划痕和破损。	问题图片： 	预防/解决措施： 木饰面搬运时用软布包裹边角，施工工具头部套软胶套，安装区域地面铺设防护垫，禁止硬物直接接触板面。
主要原因分析： 施工过程中未做成品保护。	正确图片： 	

3.4.6木饰面板、木工板霉变

通病现象： 木饰面板、木工板基层或面层出现霉斑、发黑、起皮、腐朽等现象，多见于背阴潮湿区域。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.选用含水率≤12%的木饰面、木工板，进场检测含水率，超标板材经干燥处理后使用； 2.厨卫、阳台等潮湿区域基层应采用防水处理，木饰面背部涂刷防潮底漆或贴铝箔防潮层； 3.木饰面与墙体之间预留通风间隙（≥5mm），避免潮气积聚； 4.施工现场保持通风干燥，雨天湿度>80%时暂停木饰面安装； 5.已出现霉变的木饰面应拆除，基层经除霉、干燥处理后重新安装；霉变面积<100cm²时可局部切除更换，>100cm²时应整板更换。
主要原因分析： 1.木饰面、木工板含水率超标，在潮湿环境中吸湿膨胀，为霉菌生长提供条件； 2.基层（硅酸钙板、石膏板）受潮或墙体渗水，潮气渗透至木饰面背部； 3.木饰面背部未做防潮处理，直接接触潮湿基层； 4.施工环境湿度过高（>80%），木饰面安装后内部水分无法挥发； 5.厨卫、阳台等区域的木饰面未选用防潮型材料或做防水处理。	正确图片： 	

3.5墙纸（布）

3.5.1墙纸（布）卷边、起翘

通病现象： 墙纸（布）出现卷边、起翘现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.基层表面灰尘、油污、隔离剂等必须清除干净。混凝土或抹灰基层含水率不超过8%，木材基层含水率不得大于12%。当基层表面有凹凸不平时，必须用腻子刮涂平整； 2.根据不同的壁纸选择不同的壁纸胶，一般选用与壁纸配套的胶黏剂，在壁纸施工前进行样品试贴，观察粘贴效果； 3.壁纸胶涂刷时应厚薄均匀，不得漏刷，并严格控制胶水晾置时间（一般控制在5—7min）。在赶压胶液时，由拼缝处横向往外赶压，不得斜向或由两侧向中间赶压； 4.壁纸张贴时第一幅两边各留出10—20cm不贴，粘贴第二幅壁纸时，与第一幅应互相搭接，阴阳角及接缝处应采用压轮处理均匀滚压。每幅壁纸粘贴完毕后，用干净毛巾将接缝处的胶液擦洗干净； 5.壁纸与不同面层材质搭接接收口时，应严格控制施工工序，先铺贴壁纸，再搭接面层，且尽量缩短前后工序的交接时间，尽量做到无缝对接； 6.壁纸施工完成后不得马上开窗通风，应阴干，避免快速失水收缩变形、开裂。 
主要原因分析： 1.铺贴时基层含水率不符合要求或基层返潮，造成壁纸（尤其是PVC壁纸）因吸水膨胀而卷边起翘； 2.对于与木饰面收口处的壁纸铺贴，未选用合理的技术措施控制卷边起翘； 3.基层未清理干净，表面有灰尘、油污、防腐剂等，或表面过于粗糙、干燥或潮湿，造成胶液与基层粘结不牢； 4.胶黏剂粘结力不足，无法使壁纸的边缘粘贴牢固，尤其阴角处，第二幅壁纸贴在第一幅壁纸上，容易边缘起翘； 5.在阳角处应超过阳角的壁纸长度少于20mm，难以克服壁纸的表面张力，导致翘边。	正确图片： 	

3.5.2墙纸（布）拼缝明显

通病现象： 墙纸（布）拼缝明显。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.按花型循环尺寸标记裁剪线，用壁纸刀配合直尺裁剪（边缘直线度偏差≤1mm），裁剪后检查花型对位，偏差超2mm重新裁剪； 2.采用滚筒均匀涂胶（胶层厚度0.8—1.2mm），拼缝处沿边缘多涂5mm宽胶带，粘贴后用刮板轻压排胶，及时清理溢胶； 3.粘贴后立即用专用软质压缝辊沿拼缝滚压，力度均匀，确保拼缝紧密贴合。
主要原因分析： 1.墙纸（布）裁剪精度不足，花型对位偏差； 2.施工时涂胶不均； 3.墙纸（布）张贴后未及时压缝。	正确图片： 	

3.5.3墙纸（布）霉变

通病现象： 潮湿区域或环境中壁纸出现霉变现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.尽量选用透气性能好的壁纸，如无纺布、纯纸类； 2.壁纸基层应干燥，含水率不应大于8%，施工环境温度应控制在5-35℃，低于5℃时应及时采取提高环境温度的措施。湿度大于80%时，应采取通风除湿措施，相对湿度不得大于85%； 3.做好墙体防水处理，特别是容易出现渗漏的部位，如墙角周围、一楼、地下室、卫生间的外墙面、窗台下部墙体等； 4.施工时应注意环境温度检测，不宜在高温高湿的环境下铺贴壁纸，如连续阴雨天，不得在墙体表面出现结露的情况下铺贴壁纸； 5.使用与壁纸胶配套的渗透型基膜进行基层封闭处理，基膜涂刷2遍，第1遍刷完24小时后，再刷第2遍，确保涂刷均匀没有漏点； 6.使用防霉型壁纸胶，并控制胶液用量，配制胶液时应尽量少加水，缩短胶液的固化时间，减少发霉的概率； 7.壁纸胶涂刷时必须均匀、适量，多余的胶液应刮除，防止霉菌滋生。 
主要原因分析： 1.壁纸透气性能差； 2.基层含水率过大，施工环境温湿度控制不到位； 3.墙体防水处理不到位； 4.施工时环境温湿度控制不到位； 5.未使用基膜对基层进行封闭处理或基膜封闭不符合要求； 6.配置壁纸胶时加水过量，延长了胶液的固化时间，增加了发霉的概率。 7.壁纸胶涂刷过量，导致霉菌滋生。	正确图片： 	

3.6涂饰

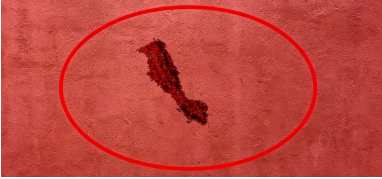
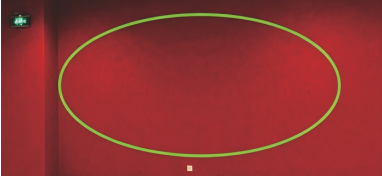
3.6.1涂料流坠

通病现象： 墙面乳胶漆流坠。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.用质量优质的漆料与挥发速度适当的稀释剂，并控制其渗入量； 2.基层表面应处理平整、光洁，清除表面油、水等污物； 3.施工环境温度应符合漆料种类的标准要求，乳胶漆的施工温度要控制在5℃以上； 4.涂漆时应按工艺程序进行：先竖向、横向、斜向，最后再竖向将漆料理平，使漆料的涂膜厚度均匀一致； 5.喷漆时的喷枪移动速度及距离物体的远近要控制均匀，按规定工艺程序进行，先竖向喷，环向喷，再横向喷，使漆膜形成均匀，厚薄一致。
主要原因分析： 1.涂刷不均匀； 2.稀释比例过大； 3.涂刷方式不当。	正确图片： 	

3.6.2涂料脱落

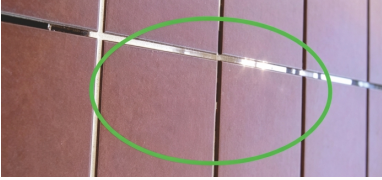
通病现象： 墙面涂料层出现脱落现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.混凝土基层应用钢刷打磨处理遗留的脱模剂，并滚刷一道界面剂做毛化处理。加气块或其他多孔砖墙体基层应满铺一道玻纤布，再进行抹灰施工； 2.不同材料交界处应增加一道钢丝网或玻纤布加固，加强网部位，应涂刷一层素水泥浆或界面剂，加强网与各基层的搭接宽度不应小于100mm； 3.抹灰基层表面涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%，涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于10%。基层表面应清理干净，不得出现表面尘埃及疏松物、脱模剂和油渍等影响抹灰层粘结的物质。若基层强度不足，应在基层表面均匀涂刷墙固处理剂，增大基层强度； 4.注意各层是否干燥，腻子未干前不能做涂料面层。各层涂料必须结合牢固，前一层涂料干燥后才能进行后一遍涂料施工； 5.涂料层应遵循涂饰施工操作规程，合理配比且搅拌均匀，防止因搅拌不当而导致的面层颗粒现象。
主要原因分析： 1.基层未清理； 2.未刷界面剂； 3.腻子未干透； 4.涂料含胶量不足。	正确图片： 	

3.6.3涂料色差

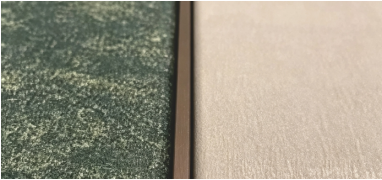
通病现象： 乳胶漆颜色不匀，出现色差。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.选择正规厂家的乳胶漆，应特别注意遮盖力，搅拌均匀后无硬块、呈均匀状态等技术指标； 2.原土建结构墙体表面涂刷2mm厚聚合物水泥防水涂料，内侧设置一道隔墙，隔墙下部做混凝土导墙，导墙与原土建结构墙体之间设置排水沟导流（地下室通风系统较弱，且室内外温差较大，容易形成结露，起到与面层材料隔离的作用）； 3.基层必须批嵌防水腻子，并刷涂抗碱封闭底漆，均匀封闭基层，阻止基层中的碱性物质或潮气渗出，同时须选用耐碱度5级的色浆进行配色； 4.必须控制乳胶漆涂刷遍数（一底两面），保证乳胶漆厚度（20~30 μm）； 5.同一面墙施工或修补时，要采用同一批次的乳胶漆施工，且修补时要采用与原墙面同样的施工方式。
主要原因分析： 1.同一面墙施工或修补时，采用了不同批次的乳胶漆或者不同方法施工； 2.同一面墙乳胶漆稀释比例不同。	正确图片： 	

3.7软硬包

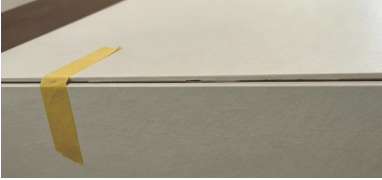
3.7.1软包墙面起褶

通病现象： 皮软包面层出现褶皱、不平整现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.衬板为木基层板时，应按设计要求选材，设计无要求时，应采用厚度不小于5mm的多层板，其含水率应≤12%； 2.皮革面料安装前应避免受潮、暴晒，自然放置。安装皮革面料时应与衬板固定牢固，均匀绷紧，皮革面料不应有接头，应用整块布料； 3.内衬材料（海绵、玻璃棉丝等）安装时应应用环保型胶黏剂平整地粘贴在衬板上； 4.应避免阳光直射软包面层，造成皮革软包局部受热收缩。宜经常开窗通风降温，使软包面层松弛有度。
主要原因分析： 1.衬板材料选择不当； 2.面层或内衬材料施工不当，面层与衬板固定不牢固； 3.基层发霉； 4.面层本身有弹性，易产生收缩，当环境温度、湿度变化较大时，引起收缩现象。	正确图片： 	

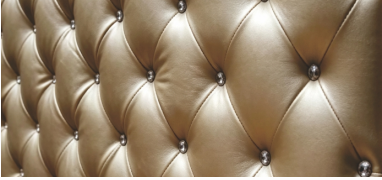
3.7.2软（硬）包拼缝处表面不平整、不顺直

通病现象： 软（硬）包安装后，拼缝处呈现明显高低差。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.基层清理并进行处理，平整度达到要求后再进行施工； 2.采用边缘直线度达到要求的材料，进场时进行复验，不合格的材料禁止使用； 3.软包安装时按统一力度拉伸面料，钉距控制在合理范围，每拼接1块用2m靠尺检测拼缝平整度，及时调整； 4.选用统一厚度、同密度的填充材料，填充时确保满铺平整，无局部堆积或缺。
主要原因分析： 1.基层处理不达标，墙面平整度（2m靠尺检测）偏差大； 2.硬包裁割精度不足，面料与基材裁切边缘直线度偏差； 3.软包安装时面料拉伸力度不均，部分区域拉伸过紧致拼缝凹陷，部分过松致起拱； 4.软包填充材料厚度不均。	正确图片： 	

3.7.3软（硬）包阳角不顺直

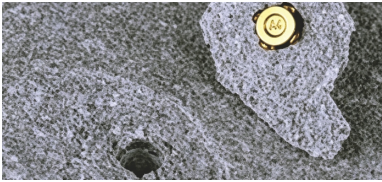
通病现象： 软（硬）包阳角安装后，阳角线条不顺直。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前用激光直角仪弹设90° 阳角基准线，龙骨固定时按基准线校准，确保阳角轴线偏差在合理范围内； 2.阳角块体材料加工后试拼校准，角度不符立即返工； 3.阳角安装时用拉力计控制两侧面料拉力，钉距缩小至80—100mm，每固定100mm长度用2m靠尺检测直线度，及时调整； 4.阳角基层用双层细木工板加固，填充材料选用同密度的硬质海绵，确保基层平整度，支撑力均匀。
主要原因分析： 1.阳角基准定位偏差，未用直角仪校准90° 基准线； 2.软（硬）包阳角裁割角度不准，面料与基材45° 拼接处角度偏差； 3.安装时阳角面料拉伸力度失衡； 4.角基层支撑不足，如基层板材未做加固处理。	正确图片： 	

3.7.4与基层连接不牢

通病现象： 软包安装后，局部区域与基层出现剥离、空鼓，松动及下滑。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.选用专用软包粘结剂（粘结强度≥1.0MPa），按说明书配比搅拌，用齿形刮板均匀涂刷（厚度0.8—1.2mm），确保胶层全覆盖无漏涂； 2.基层用钢丝刷清理浮灰、油污，再用砂纸打磨粗糙（粗糙度 Ra3.2~6.3 μm）；检测基层含水率（≤10%），超标时通风干燥至达标后再施工； 3.软包粘贴后用压辊逐点压实（压力0.3—0.5 MPa），确保粘结面无气泡；粘贴后静置48小时待粘结剂完全固化，禁止提前触碰或受力。
主要原因分析： 1.粘结材料选型不当或配比失衡； 2.基层处理不达标，表面浮灰、油污未清理； 3.安装时粘结面未充分压实，或固化时间不足。	正确图片： 	

3.8石材

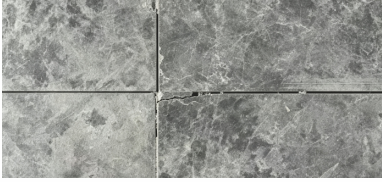
3.8.1石材背栓

通病现象： 背栓松动、漏挂脱落。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前进行技术交底，确保工人理解施工工艺； 2.打孔安装背栓时，需进行工艺工序的验收，合格后方可打孔安装； 3.现场安装时需对背栓进行二次检查拧紧，保证背栓稳固后方能进行安装。
主要原因分析： 1.施工前未进行技术交底或技术交底不到位； 2.背栓安装后未扩底到位； 3.背栓未进行二次检查拧紧。	正确图片： 	

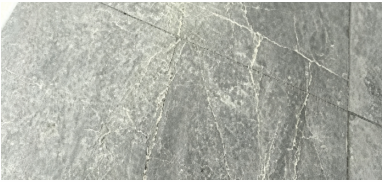
3.8.2挂件安装不规范

通病现象： 挂件存在松动、错位，部分挂件未紧贴石材槽口或龙骨。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.按石材重量确定挂件类型，进场核查材质证明； 2.施工前，标记龙骨挂件固定点（轴线偏差≤2mm），石材槽口加工后试装，确保挂件与槽口完全贴合再紧固； 3.膨胀螺栓锚固深度达到设计要求，安装后拉拔测试； 4.严格按挂件间距≤450mm、单块石材≥2个挂件施工，每安装1块石材复核挂件数量与间距，不符合要求立即调整。
主要原因分析： 1.挂件选型不符，未按石材重量选用承重等级匹配的挂件； 2.挂件安装定位偏差，石材槽口与挂件对接错位； 3.膨胀螺栓锚固深度不足（<50mm），导致挂件松动 4.挂件间距与数量不达标。	正确图片： 	

3.8.3石材缺棱掉角

通病现象： 石材缺棱掉角。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.把好材料进场验收关，严格验收； 2.石材在搬运、存储过程中应注意成品保护； 3.在开槽加工时加软垫以防止磕碰； 4.采用硬质木块做垫块，干挂胶固化后及时取出。
主要原因分析： 1.石材在搬运。存储过程中受到硬物的磕碰； 2.石材开槽加工时不加软垫且石材未清理就安装； 3.石材缝中的螺母稳固石材不取出或取出破坏石材边角。	正确图片： 	

3.8.4石材色差、暗裂、色斑、色线

通病现象： 石材存在色差、暗裂、色斑、色线等缺陷。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.严格按照设计要求进行石材选择； 2.石材进场后，严格进行对石材的进场验收工作，剔除超过规范要求的板材。
主要原因分析： 1.前期选板未进行严格筛选； 2.石材进场时未仔细验收，且在安装前，未进行排版。	正确图片： 	

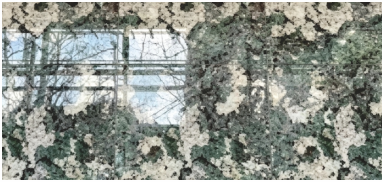
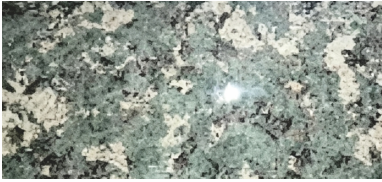
3.8.5石材板面不平整

通病现象： 石材安装完成面不平整，垂直度不符合要求。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.选用质量合格的石材，进场试装挂件与槽口，确保贴合后再使用； 2.龙骨严格按照设计要求进行固定，水平仪校准直线度； 3.用固定扭矩统一力矩拧紧挂件螺丝，安装时用石材定位夹具固定，铺贴后立即用2m靠尺检测，偏差处用橡皮锤轻敲调整，平整后再紧固挂件； 4.湿贴法施工时，石材在上墙安装前清理基层，达到要求后再进行施工； 5.粘结剂严格按照设计要求进行配比，电动搅拌至无结块； 6.石材背面满涂粘结剂（厚度5—8mm，边缘加厚至2mm），铺贴后用橡皮锤逐点敲击压实，小锤检测空鼓（空鼓率≤5%）。
主要原因分析： 1.石材加工精度不足，或挂件与石材槽口适配性差； 2.龙骨安装的间距过大或直线度偏差； 3.固定挂件时拧的过松或过紧； 4.基层处理不到位； 5.粘结剂配比失衡； 6.粘结剂涂抹不均。	正确图片： 	

3.8.6石材返碱

通病现象： 石材发生返碱现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.石材安装前，对其背面、侧面全面涂刷专业防碱背涂剂，确保涂层厚度均匀，形成封闭屏障，阻断基层碱性物质渗透；高孔隙石材需涂刷2遍，增强抗渗效果； 2.铺贴基层采用低碱水泥或添加抗碱剂，降低水泥砂浆中氢氧化钙含量，从源头减少碱性物质来源； 3.基层施工时设置防潮层（如涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料），地面石材铺贴前确保基层含水率≤15%，外墙石材需做好墙面找坡与排水槽，避免雨水滞留； 4.石材铺贴后养护阶段，控制养护水量，避免积水浸泡基层，养护完成后及时排净残留水分。 5.石材铺贴缝隙采用防碱专用密封胶（如硅酮耐候密封胶）勾缝，确保缝隙填充饱满、表面平整，阻断水分与碱性物质通过缝隙渗透。
主要原因分析： 1.石材安装前未做防碱背涂处理，或背涂剂涂刷不均匀、漏涂； 2.铺贴缝隙未采用防碱密封胶，雨水或地面水通过缝隙渗入基层； 3.基层施工时未设置排水措施，导致水分长期滞留基层。	正确图片： 	

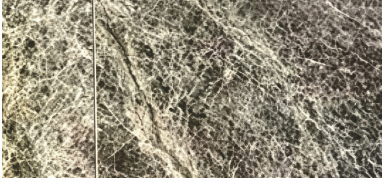
3.8.7石材未对纹

通病现象： 石材未对纹。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前，先对石材进行预排版，并对每块石材的位置进行编号； 2.施工前，对工人进行技术交底，明确石材的花纹排列，每个标号安装的位置，在过程中进行检查，避免安装错误。
主要原因分析： 1.施工前未进行预排版编号； 2.未进行技术交底。	正确图片： 	

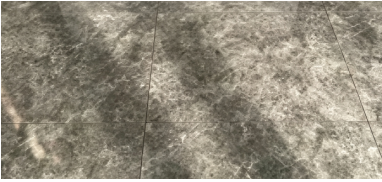
3.8.8空鼓

通病现象： 墙面石材湿贴完成后，出现空鼓。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前，对基层进行情况，用钢丝刷清理浮灰、油污； 2.对基层进行平整度（2m靠尺检测），凹凸处用1:3水泥砂浆找平（平整度（2m靠尺检测）≤3mm），干燥后涂刷界面剂增强粘结力； 3.按设计要求配比水泥砂，搅拌粘结剂，采用电动搅拌机搅拌至无结块，静置5min后二次搅拌； 4.粘结剂满涂石材背面（厚度5—8mm，边缘厚2mm），铺贴后用橡皮锤逐点敲击压实，确保无气泡残留； 5.石材背面涂刷防碱背涂剂（晾干后使用），铺贴前检测含水率。
主要原因分析： 1.基层处理不达标，表面浮灰、油污未清理； 2.基层平整度（2m靠尺检测）达不到要求 3.粘结剂配比不当或搅拌不均； 4.施工时粘结剂涂抹不均； 5.石材背面未做防碱处理，或含水率超标。	正确图片： 	

3.8.9裂缝

通病现象： 地面石材出现裂缝。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.开展石材性能检测，通过试验检测建立石材性能数据库，选择合适的石材及相应的施工工艺； 2.预先剔除存在裂缝、掉角、翘曲及表面缺陷的板材，针对暗裂纹多的石材应在石材厂进行背网背胶增强处理； 3.石材铺贴时基层应平整、坚实、无空鼓现象，防止踩踏后增加裂缝； 4.砂浆粘结层厚度不应大于30mm，降低由于砂浆层开裂引起的面层石材开裂； 5.石材铺贴后做好成品保护，3天内严禁上人，7天内严禁重载，铺贴14天后再进行清缝、填缝； 6.工程移交时务必与物业进行交底，不得对石材施加超重荷载； 7.在搬运、铺贴过程中注意石材保护防止断裂。
主要原因分析： 1.石材自身材质疏松、暗裂缝较多、硬度与耐磨性能差； 2.大面积铺贴疏松材质石材，且砂浆粘结层过厚，由于砂浆层开裂，带动石材开裂； 3.石材基层砂浆不实、空鼓，踩踏后发生断裂、产生裂缝； 4.使用过程中受到超重荷载不均匀挤压，形成新的裂缝； 5.养护时间不足，过早踩踏，形成裂缝。	正确图片： 	

3.8.10石材相邻板块出现色差

 
通病现象： 邻石材板块颜色存在明显深浅差异、纹理走向不协调。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.采购时要求供应商提供同一矿脉、同一批次石材，附带色号检测报告；进场时逐块检查，按色号、纹理分类堆放； 2.铺贴前在地面按排版图预铺，确保相邻板块色差≤肉眼可接受范围；存储时覆盖防潮布，避免接触腐蚀性物质。
主要原因分析： 1.同一批次石材来自不同矿脉或开采层，天然纹理、色素分布不均； 2.铺贴前未进行现场预排试铺，未剔除色差超标板块；石材存储时受潮、暴晒或接触污染物质，导致局部变色。	正确图片： 	

3.8.11石材与吊顶阴角收口出现缝隙

通病现象： 石材墙面和顶面交接处阴角收口处开裂。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.石材墙面顶部预留10—15mm工艺缝，吊顶石膏板向石材侧延伸5—8mm，并做裁口处理（裁口深度3—5mm）；石材顶部采用45°倒角（倒角宽度5mm），或设置5—10mm高跌级，形成柔性过渡，避免硬连接应力集中产生缝隙； 2.在石材与石膏板交接处填充弹性密封胶，胶层厚度5—8mm，宽度覆盖交接缝；同时在石膏板靠近石材侧预留3—5mm伸缩余量，吸收材料因温湿度变化产生的膨胀收缩量，防止开裂。
主要原因分析： 1.石材墙面与吊顶处采用硬连接，未采取工艺缝、裁口、倒角、设置跌级等处理方式； 2.石材与顶面石膏板膨胀系数不一致，材料膨胀收缩而产生开裂。	正确图片： 	

3.9墙地瓷砖

3.9.1墙面砖空鼓、脱落

通病现象： 墙面砖湿贴后出现空鼓、脱落现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.加强对工人的技术交底，交至每个工人并将交底上墙，同时做好过程管控； 2.清基基层，洒水润湿，若基层出现起砂现象，应使用墙固处理剂进行处理； 3.轻质板隔墙基层，板接缝处用网格布加固嵌缝处理； 4.玻化砖铺贴前必须用钢丝刷将墙面残留脱模剂清理干净； 5.墙面防水层宜选用水泥基防水涂料，当使用聚氨酯等油性防水涂料时，表面应使用柔性界面剂拉毛处理； 6.应选用质量合格的背胶，背胶涂刷时应均匀。饱满，并充分养护； 7.应选用质量合格的粘结剂，严格配比检查，机器搅拌，搅拌过程中严禁掺加水泥。沙子等材料，搅拌好的粘结剂必须在规定时间内用完，已经干固的不得加水继续使用； 8.铺贴时应采用“双面刮浆法”，粘结层厚度控制在5—10mm，充分揉压玻化砖，使其与基层充分粘贴； 9.根据玻化砖规格大小。基层类型合理留缝，玻化砖铺贴充分养护后再进行嵌缝处理（建议7天后）。对于轻质板墙体基层，须使用柔性填缝剂嵌缝。 
主要原因分析： 1.基层墙面有浮灰、开裂、强度低、空鼓等问题； 2.轻质板（硅酸钙板、水泥压力板等）墙体基层受温度和湿度影响，出现变形； 3.背面脱膜蜡或浮灰未清理干净； 4.墙面防水层使用聚氨酯等表面不易粘贴的防水材料； 5.背胶涂刷不均匀、养护不到位； 6.粘结剂未按要求配比、搅拌不均匀，影响材料性能； 7.粘结层过厚或未使用“双面粘贴法”施工，贴砖后未将砖面压实。	正确图片： 	

3.9.2墙砖阳角收口爆边、起拱、开裂

通病现象： 墙砖阳角处瓷砖出现爆边、起拱、开裂等质量问题。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.基层应平整、坚实、稳定、无起砂。基层表面若有浮浆、油污、涂料、混凝土脱模剂等有待粘结的物质，应进行处理； 2.安装前用直角尺（精度≤0.5mm）校准阴阳角基准线，弹出直角控制线； 3.海棠角拼接处弹出顺直控制线，选用专用海棠角定位模具固定砖块；拼接时控制缝宽均匀； 4.采用数控切割机加工45°斜角，确保角度偏差≤0.5°、斜边平整度（2m靠尺检测）偏差≤1mm/m；加工后用砂纸打磨斜边毛刺，进场前逐块检查斜角精度，不合格品禁止使用； 5.根据砖材厚度（如600×600mm砖留边8—12mm），提前用专用卡尺标记留边尺寸；加工时设置限位装置，确保留边厚度偏差≤1mm，安装前复核留边尺寸，不符合要求的重新加工； 6.阳角收口处预留2—3mm伸缩缝，避免热胀冷缩导致开裂；粘贴完成后，待粘结剂初凝（约24h），用耐候性密封胶（如中性硅酮胶）填缝，胶面需与砖面平齐，无气泡、缝隙。
主要原因分析： 1.基层处理不到位，或出现局部粘结空鼓现象； 2.阴阳角不方正； 3.海棠角拼接不均匀，不顺直； 4.45°斜角加工精度不足； 5.未控制好留边厚度； 6.阳角收口时未离缝处理。	正确图片： 	



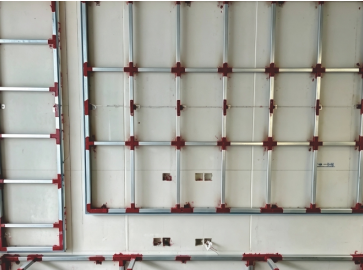
第四章 细部工程

4.1背景墙、台盆钢架

4.1.1钢架锈蚀

通病现象： 背景墙钢架焊缝、母材锈蚀。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.选用匹配母材的焊条，严格控制焊接质量，减少咬边、气孔、夹渣缺陷。焊后及时清理焊渣，焊缝饱满、密实、均匀一致，焊渣清理后呈鱼鳞状。待隐蔽验收合格后方可进行防锈漆涂刷； 2.母材和焊接材料存储在防潮密封环境，焊后对打磨烧损区域进行防锈处理，钢材端头进行封堵防锈，避免母材、焊缝从内部向外锈蚀； 3.防锈涂刷遍数、间隔时间、涂层厚度需进行区域打样，验收合格后进行大面积施工，先涂刷防锈底漆预涂封闭，再喷涂中间漆和面漆，严禁一次成型； 4.每遍涂层应饱满密实、不得透底、覆盖均匀。
主要原因分析： 1.焊缝不饱满、焊渣未清理或清理不到位即直接涂刷防锈漆； 2.焊后未对破损镀锌层做修复处理； 3.涂层稀疏、未完全覆盖或覆盖不全造成涂层脱落。	正确图片： 	

4.1.2钢架承载力不足、挠度变形

通病现象： 背景墙、台盆、推拉门钢架承载力不足，挠度变形、松动。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.根据荷载计算选用合理钢材，施工前复核钢材截面尺寸、壁厚、镀锌层等满足规范要求，安装间距、位置、尺寸合理； 2.严格控制焊接质量和施工工艺，焊工执证上岗。对图纸进行深化，采用装配式工厂机械焊接，减少现场焊接作业，降低质量隐患； 3.钢架焊接完成后及时进行焊渣清除、防锈处理，施工过程中严禁重物堆载、碰撞造成钢架变形； 4.钢材与结构连接牢固、稳定、无晃动。
主要原因分析： 1.钢材规格型号有误、壁厚不足、安装间距过大； 2.钢架焊接不饱满、焊缝长度不足，漏焊、虚焊； 3.钢架焊接完成后，堆载超重导致钢架变形； 4.钢材与结构未形成可靠连接。	正确图片： 	

4.2扶手

4.2.1木扶手拼接不顺直

通病现象： 木扶手拼接不顺直、拼缝明显、高低错位；木纹不连贯、弧度不匹配、拼缝宽窄不一。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.图纸深化、下单时拼接缝避开视觉中心，优先设置在转角或隐蔽区域，弱化拼缝位置； 2.直段扶手每段长度不宜超过3米，并采用斜接或榫卯结构增强，拼接完成后打磨平整； 3.扶手拼接端面、榫卯、弯头需精密加工，每段扶手、弯头先厂内预拼装，确保尺寸和弧度匹配。拼接时使用专用夹具固定，确保接缝严密、无错位。预留0.5～1mm收缩缝，嵌缝打磨平整，拼接处修补饱满密实，喷同色油漆饰面； 4.控制木材含水率（8%～12%），运至现场后，宜存放在施工环境自然适应，翘曲、扭曲构件严禁使用； 5.施工前对木料进行筛选分类，按颜色和纹理分区使用。
主要原因分析： 1.深化、下单时未考虑拼接方式和安装位置，需避开视觉重点区域； 2.扶手切割或加工精度不足，导致拼接错位、缝隙明显； 3.拼接时未预留伸缩缝，拼接缝打磨不到位； 4.木材含水率未控制，后期因环境温度湿度变化导致收缩变形，拼接处开裂或错位； 5.不同批次木材存在色差，未预先分类。	正确图片： 	

4.2.2木扶手开裂、变形

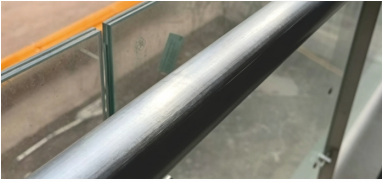
通病现象： 木扶手、栏杆开裂、变形。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.木材含水率符合当地温湿环境要求，进场验收时检查材料包裹完整，无泡水、破损等现象。尤其是拼接部位、端头断面做特殊处理，封闭底漆到位无划痕。现场切割时需及时对切割面进行封闭底漆涂刷，避免木材内部受潮含水量变化造成湿胀、开裂、变形； 2.采用工厂定制加工，预拼装合格后方可批量加工生产，确保卯榫牢固缝隙均匀一致。扶手与立柱、立柱与地面要预留伸缩间隙，避免后期木材膨胀收缩挤压而开裂。检查木材连接部位、伸缩缝、五金件预留孔等部位是否合格； 3.优先选择硬木或稳定性高的木材，避免易开裂的松木或杉木； 4.施工过程中严禁野蛮操作，不得强行扭曲、敲打固定，做好成品、半成品保护。
主要原因分析： 1.木材所处环境发生变化，制作时未充分干燥，封闭防潮处理不到位，木材吸湿变形、开裂； 2.木材榫卯连接不紧密、未预留伸缩缝、表面漆膜封闭性差导致应力变化； 3.木材品种选择不当，材质稳定性差； 4.安装拼接用力过猛或外力撞击造成破坏。	正确图片： 	

4.2.3木扶手油漆流坠、透底、色泽不均

通病现象： 木扶手油漆流坠、透底、色泽不均匀。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.喷涂前先进行小样试喷，确定颜色和油漆配比、喷涂速度、喷涂距离等技术参数，批量施工时喷涂严格按照样板参数执行； 2.选择通风良好、温度适宜（通常5～35℃）、湿度低于85%的环境下进行喷涂施工；采用薄涂多遍的方式进行喷涂，每次喷涂待其充分干燥并打磨后再喷涂下一层，采用高遮盖力油漆； 3.用封闭漆对木材预处理，减少吸色不均，油漆喷涂前机械搅拌均匀，避免色浆沉淀；4基层表面需充分打磨平整，用不同目数的砂纸循序渐进的打磨木材表面，确保整体平整光滑。打磨后彻底清除所有灰尘，确保木皮粘贴平整密实牢固。
主要原因分析： 1.油漆配比不合理、稀释过量或一次性喷涂过多；喷枪距离过近、移动速度过慢，油漆局部堆积； 2.喷涂时温度潮湿，干燥速度变慢，固化前形成流淌；表面清洁度不足，油漆附着力降低； 3.油漆选择不当，油漆遮盖力差或涂层太薄、遍数不足，易形成透底。贴皮材料存在缺陷厚度不均，造成贴皮饰面色泽不均。	正确图片： 	

4.3栏杆

4.3.1金属栏杆锈蚀、斑点

通病现象： 金属栏杆锈蚀、斑点。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.金属栏杆或不锈钢焊接处应及时进行打磨除锈，除锈标准满足规范要求，彻底清除所有氧化皮和锈迹，确保焊接部位表面平整、清洁。金属栏杆采用“底漆+中间漆+面漆”的复合涂层系统，确保表面面漆、材质一致； 2.根据施工环境和使用部位不同，一般户外环境选用304不锈钢，潮湿、腐蚀等环境选用含钼元素，抗点蚀能力更强316不锈钢。表面处理为拉丝或抛光； 3.做好成品保护，及时清理污垢、残渣。用酒精或稀释剂擦拭，去除油污和灰尘； 4.金属断面、切割面应及时进行封闭，采用同材质或装饰盖进行封堵，避免长时间暴露在空气中。
主要原因分析： 1.焊接后破坏原有镀锌层或漆膜，未进行打磨防锈处理； 2.潮湿环境造成腐蚀生锈，材料存储错误措施不当，遇腐蚀性材料。 3.被污染后未及时清理造成金属栏杆表面腐蚀生锈、斑点； 4.断面、切割面未封闭或长期受潮生锈。	正确图片： 	

4.3.2金属栏杆焊接不平整、毛刺

通病现象： 金属栏杆焊接处表面不平整，漏焊、毛刺，变色。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.焊工持特种作业证上岗，岗前实操考核，焊接前明确质量要求； 2.施工前优化电流参数，检查设备是否完好，调整好参数。根据母材材质、厚度、焊材直径，调校并固定合适的电流、电压和焊接速度。使用合适电流、快速焊有助于减少热输入，减轻变色和变形； 3.焊条进场应检查产品检测报告、合格证；现场存放场地应保持干燥；受潮焊条烘干后使用，施工前核对焊条与基材匹配性； 4.先施工实体焊接样板，严格按技术要求进行焊接施工。
主要原因分析： 1.作业人员操作疏忽，运条不均、未按要求焊接； 2.电流参数不当、焊机输出电流不稳定； 3.焊条与基材不匹配，或焊条受潮、变质导致焊接质量差； 4.焊接电流过大或焊接速度过慢，导致金属被过度加热。	正确图片： 	

4.3.3金属栏杆安装不牢固、松动

通病现象： 安装不牢固、松动，抗水平推力不满足设计要求。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.栏杆基础安装前需检查混凝土强度是否满足设计要求，基层表面应平整坚硬、无松散薄弱层； 2.水平构件与主体结构连接牢固、稳定，深入结构层； 3.锚栓规格、型号、数量及锚入深度满足规范要求，后置锚栓钻孔遇主体钢筋时应适当调整位置重新钻孔安装锚栓，锚栓位置调整后埋板无法正常安装，可增加锚栓数量进行补强； 4.栏杆与墙体、底座应焊接牢固，后置锚栓拧紧后应外露2～3扣螺纹，外露螺纹符合规范要求，并进行拉拔试验； 5.对栏杆的预埋、安装、焊接等关键工序做好隐蔽验收记录。
主要原因分析： 1.基层混凝土强度不足或未锚入结构层； 2.水平构件未按设计要求与主体结构有效连接； 3.锚栓规格、型号及数量不满足要求，锚栓锚入基层内深度不足，不满足承载力要求； 4.锚栓未拧紧； 5.固定连接点未焊接牢固。	正确图片： 	

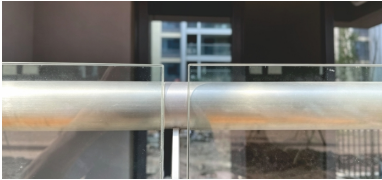
4.3.4金属栏杆外观缺陷

通病现象： 表面凹陷、弯曲变形、划伤、污染。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.材料进场时应应对材料规格、型号、尺寸、外观等质量进行质检验收，检查检测报告、合格证是否齐全。材料采用珍珠棉、气泡膜、泡沫纸、专用隔条等材料表面进行有效隔离和保护。检查材料包装是否完整，下车、搬运过程中宜轻拿轻放，严禁集中堆载； 2.及时进行现场尺寸复核，预留安装空间。材料到场后进行预拼装，严禁在安装过程中野蛮施工造成半成品、成品破坏； 3.栏杆安装完成后及时进行清理保护，用塑料泡沫纸缠绕包裹防护，避免交叉作业污染。在栏杆部位粘贴提示标语，严禁攀爬和物体撞击。
主要原因分析： 1.运输、搬运、存储、施工过程中未做好成品保护，外力碰撞凹陷变形、划伤、污染； 2.下单尺寸有误，安装、切割过程中用力过猛造成变形、划伤； 3.交叉施工造成半成品、成品破坏。	正确图片： 	

4.3.5栏杆高度、梯段净宽、间距错误

通病现象： 栏杆高度、梯段净宽、间距错误。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前充分熟悉施工图纸和规范要求，对现场进行实地勘察，确保栏杆高度、净宽、间距等满足强制要求； 2.将土建、装修、栏杆图纸进行叠加复核，明确各区域装饰完成面，倒推基层至面层各装饰厚度，进行精准放线，测量时从装饰完成面或可踏面（即高度低于450mm且宽度大于220mm的台面）起算； 3.进行样板引路，先做一段“样板层”或“样板段”，实地复测高度、净宽、间距是否满足要求，确认无误后再大面积施工。临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m；临空高度在24m及以上时，栏杆高度不应低于1.10m；栏杆垂直杆件净间距不应大于0.11m。
主要原因分析： 1.栏杆下料尺寸有误，未考虑栏杆下部装饰厚度和可踏面高度； 2.栏杆安装放线错误，定位不准。	正确图片： 	

4.3.6玻璃栏杆松动、高低差、不顺直

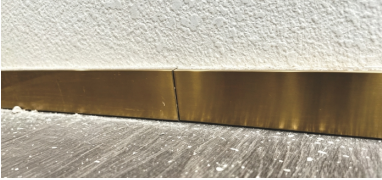
通病现象： 玻璃栏杆松动、高低差、不顺直。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.规范支座、夹具安装，所有螺栓应采用扭矩扳手按设计值拧紧，弹簧垫圈或锁紧螺母应完整。弹性衬垫安装到位，无老化开裂现象； 2.每个支座安装时应采用红外线激光水平仪复核水平度、垂直度，安装、调平、固定第一块玻璃后，即以它为准，调整后续玻璃和支座，确保顶部扶手安装槽口在同一水平线上。同时采用红外线或线锤辅助，沿辅助线安装，确保安装水平及高度一致； 3.玻璃的切割、磨边、钻孔应在工厂由专业设备完成，出厂前严格检验孔位精度； 4.安装过程中对于稍有不顺直的可通过微调夹具来紧固螺栓校正，相邻玻璃采用夹具安装，确保平整度及垂直度。
主要原因分析： 1.支座、夹具安装不牢、松动； 2.分段安装时未拉通线定位或未采用红外线激光水平仪校准，仅凭肉眼调整； 3.玻璃孔预留过大未进行精调； 4.玻璃安装不垂直，相邻玻璃存在高低差、不顺直。	正确图片： 	

4.4踢脚线

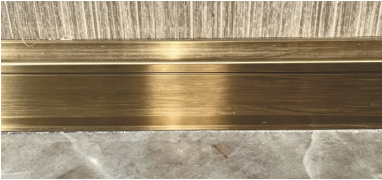
4.4.1金属踢脚线安装不牢固、松动、脱落

通病现象： 金属踢脚线安装不牢固、松动、脱落。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.金属踢脚线安装前应清除木基层表面浮灰、油污等杂物，确保基层整洁； 2.基层钢钉固定间距应≤300mm，基层转角300mm范围内做加固处理（钢钉间距≤100mm）；木基层离地10mm，避免基层受潮； 3.木基层采用钢钉固定，固定钉长选用≥50mm，且穿过抹灰层进入墙内≥20mm； 4.金属踢脚线采用连续“W”形胶粘固定，胶量饱满连续。安装完成后使用美纹纸与四周做临时粘结固定； 5.对于阴阳角有脱开风险的部位，可用支撑杆从地面顶住，静置至少24小时，待胶完全固化后再拆除。
主要原因分析： 1.基层表面有油污、浮灰、腻子疙瘩未清理干净导致粘结力不足； 2.木基层固定间距过大，木基层受潮起拱，固定木基层钉长不足，仅固定在抹灰层内； 3.不锈钢点粘或未连续粘胶、胶量不足； 4.阴阳角、端头未做加固处理导致松动。	正确图片： 	

4.4.2金属踢脚线接缝明显、对缝不齐

通病现象： 金属踢脚线接缝明显、对缝不齐。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前应检查基层是否存在不平、鼓凸等现象，及时进行整改； 2.提前做好排版，将接缝尽量安排在家具后方或不显眼的角落。拼接部位用水平尺、红外水平仪校正检查相邻两条踢脚线顺直度和水平度，检查是否存在错台，及时进行调整； 3.阳角拼接处用45度角拼接，使用角度定位模具进行切割，杜绝凭手感操作。切割后，用锉刀或砂轮机仔细打磨切口毛刺，直至切口平滑； 4.弯折处应上下对齐，用直角尺上下复核，用刀片在踢脚线内侧划线，再用砂轮机沿线切割表层，不宜切断，沿线按压弯折。
主要原因分析： 1.基层不平整、鼓凸导致接缝明显； 2.拼接处未调顺直、平整，形成错台、对缝不齐； 3.拼接处测量、切割不精确，折边切割偏差过大，弯折后不锈钢拼接出现漏缝、毛刺。	正确图片： 	

4.4.3金属踢脚线与墙地面缝隙大小不一

通病现象： 金属踢脚线与墙地面缝隙大小不一。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.在安装金属踢脚线及木基层前，需对基层进行全面复核检查，确保基层平整度误差在允许范围内，阴阳角垂直度偏差不超过规定值；对于不平整的地面，使用自流平、水泥砂浆进行找平修补；对于不平整的墙面凸出部位提前进行剔凿修补，凹陷部位采用抗裂砂浆或轻质石膏修补； 2.基层（面层）安装时采用红外线激光水平仪辅助安装标高，确保基层（面层）高度安装高度一致。
主要原因分析： 1.墙地面（含木基层）不平整，金属踢脚线安装后无法紧密贴合墙地面； 2.基层（面层）安装未在同一水平面，存在高度差。	正确图片： 	

4.4.4石材、砖踢脚线凸出收口饰面

通病现象： 踢脚线凸出收口饰面，形成错台。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.深化设计时应明确各装饰材料及粘结厚度，下单、安装时充分考虑各装饰层的收口关系，在样板施工阶段进行二次深化，选择合适的踢脚线； 2.严格检查踢脚线基层厚度，在粘结前应先试铺，检查是否存在冲突。
主要原因分析： 1.深化设计时未考虑石材（砖踢脚线）与四周收口的装饰关系，导致无法收口； 2.基层厚度、踢脚线选型未充分考虑。	正确图片： 	

4.4.5石材、砖踢脚线空鼓、脱落

通病现象： 石材、砖踢脚线空鼓、脱落。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.基层抹灰完成后应充分养护，检查是否存在空鼓。施工踢脚线前需清理表面浮灰、异物，粘贴石材、瓷砖踢脚时提前对基层进行扫浆湿润但不得有明水； 2.石材背面满涂防水背胶，瓷砖背面满涂瓷砖背胶，增加粘结剂与饰面材料的附着力； 3.石材、瓷砖粘贴采用满浆法，粘结剂需饱满密实。即石材、瓷砖背面满刮粘结剂，并用齿形刮刀刮出均匀条纹，墙面刮出垂直条纹，以保证粘结剂厚度一致，充分排气； 4.施工温度宜控制在5℃~35℃之间，高温季节应提前对基层进行扫浆湿润； 5.施工完成后加强成品保护，张贴警示标识，避免碰撞。
主要原因分析： 1.基层浮灰未清理干净，粘结前未提前湿润墙面，粘结层失水过快； 2.石材、瓷砖背面未涂刷背胶； 3.粘贴时不饱满密实； 4.施工温度过低或过高未采取有效措施，导致粘结力下降； 5.粘贴完成后未及时做好成品保护，导致碰撞受损空鼓。	正确图片： 	

4.4.6石材、砖踢脚线接缝高低差、不平整

通病现象： 石材、瓷砖踢脚线接缝高低差、不平整。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.踢脚线施工前应用水平仪、靠尺检查地面标高和平整度，误差在规范允许范围内。在墙面弹出踢脚线顶面控制线，用挂线或红外线辅助控制贴砖标高和平整度； 2.及时清理基层异物，对局部凸出部位进行剔凿修补； 3.铺贴时严格控制砖缝缝隙，用调平卡进行调平校正，待胶黏剂完全干透后再取出； 4.用橡胶锤轻轻敲击瓷砖的中间和四周，使其与粘结层充分接触，排出空气，用力应均匀一致，确保与相邻瓷砖齐平； 5.材料到场后及时检查几何尺寸偏差和平整度。
主要原因分析： 1.墙地面凹凸不平、平整度偏差，未用靠尺辅助控制； 2.粘贴时未用调平卡进行调平校正； 3.施工时粘贴用力不均匀； 4.石材、砖加工存在误差。	正确图片： 	

4.4.7石材、砖踢脚线碰角错位

通病现象： 石材、瓷砖踢脚线碰角错位。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前采用角尺检查阴阳角方正度，确保在规范范围内，发现钝角或锐角及时进行整改； 2.采用工厂水刀或数控机床进行精准45°切割和倒角，避免现场切割水平参差不齐； 3.严禁采用硬碰工艺，采用海棠角工艺（倒角预留1~2mm的窄边），避免后期崩瓷。
主要原因分析： 1.原始基层阴阳角偏差大； 2.碰角切割不精准； 3.未倒角或倒角不均匀，直接硬碰。	正确图片： 	

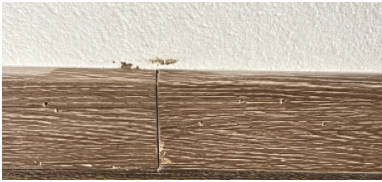
4.4.8石材、瓷砖踢脚线与墙面接缝宽窄不一

通病现象： 石材、瓷砖踢脚线与墙面接缝宽窄不一。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.贴砖前用靠尺或红外线检查墙面平整度是否满足要求，对不平整区域进行修补找平； 2.踢脚线粘贴时应采用红外线或通线辅助调平校正； 3.施工时应先进行墙面找平，再进行踢脚线施工。
主要原因分析： 1.墙面垂直度、平整度偏差，石材、瓷砖踢脚线与墙面接缝大小不一； 2.踢脚线粘贴层厚薄不一； 3.现场工序倒置（先贴踢脚线后进行墙面找平）。	正确图片： 	

4.4.9木踢脚线与地面和墙面漏缝

通病现象： 木踢脚与墙地面存在漏缝。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.踢脚线施工前用靠尺和红外线激光水平仪对墙地面进行平整度、垂直度检查，误差在允许范围内（地面≤2mm，墙面≤3mm）方可进行施工，踢脚线安装完成后应局部对墙面缝隙进行找补； 2.木踢脚做好成品保护，避免受潮变形； 3.木踢脚线尽量采用通长踢脚线，减少拼缝不齐造成的高低差； 4.木踢脚安装时应紧贴地面，采用满粘胶加局部无痕钉的形式进行固定。
主要原因分析： 1.墙地面平整度偏差，踢脚线安装不平整； 2.木踢脚受潮变形； 3.木踢脚安装不牢、未压实。	正确图片： 	

4.4.10木踢脚线钉眼

通病现象： 木踢脚线钉眼明显。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.宜采用无头射钉固定，射钉尽量打在凹槽等不易发现的部位，钉眼采用同色补漆膏进行修复，避免一个区域多处使用射钉。采用满粘胶加局部无痕钉的形式进行固定； 2.优选使用“无痕钉”，根据踢脚线定位居中安装“无痕钉”。
主要原因分析： 1.工艺选择不当，采用射钉固定木踢脚，钉眼未修复； 2.材料选择不当，未采用“无痕钉”安装。	正确图片： 	

4.4.11木踢脚线松动、脱落

通病现象： 木踢脚线松动、脱落。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前，及时清理墙面基层表面浮灰、油污、异物；用靠尺检查墙面平整度。对于凹陷处，用轻质石膏或水泥砂浆进行批刮找平；对于突出的鼓包，用砂纸或打磨机磨平； 2.对于疏松墙面需拆除原基层，滚刷一遍墙固（界面剂）后再重新进行找平； 3.采用满粘法加局部射钉固定，安装完成后，在玻璃胶固化期内（通常24～72小时），严禁触碰、磕碰已安装的踢脚线； 4.施工前检查墙体是否受潮，确保基层干燥。
主要原因分析： 1.墙面凹凸不平、平整度差，有浮灰、油污、异物未清理干净，粘结力下降； 2.未满粘或踢脚线安装固定间距过大、受外力撞击； 3.墙面受潮导致木踢脚受潮膨胀。	正确图片： 	

4.4.12木踢脚线接缝不平整

通病现象： 木踢脚线接缝不平整。	问题图片： 	预防/解决措施： 踢脚线接头位置采用专业机器加工，精密切割成45°角拼接，试拼安装检查无高低差后，用满胶+“无痕钉”固定。
主要原因分析： 1.踢脚线直拼接头拼缝不严，存在高低差，固定不牢固； 2.踢脚线拼缝切割精度差。	正确图片： 	

4.5柜体

4.5.1柜体受潮变形

通病现象： 橱柜、浴室柜受潮发泡变形、柜体发霉翘边。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.水槽、台盆下水接口密封应完整，穿管顺畅无堵塞；柜体背部工厂开槽预留，避开墙体给水点位； 2.橱柜、浴室柜采用防潮基材，所有切割、开孔全部封边处理。板材安装时需设置支撑和固定措施，长板材背面加拉直器，底部加衬板或支撑块。与墙面、天花板接触处留有适当缝隙，加装可调节的收边条，释放板材微小幅度的伸缩空间； 3.橱柜、浴室柜底部加装防潮脚垫，柜体底板离地100~150mm；水槽下底板铺贴铝箔防水膜； 4.台盆与石材接缝清理干净，使用防霉中性硅酮胶密封，胶缝饱满连续。
主要原因分析： 1.台盆积水漫入柜体内，水槽下水管密封不严渗水造成柜体受潮； 2.柜体板材防潮等级不足，未选用防潮板；板材切口、开孔位未做封边处理，水汽直接侵入板材内部； 3.柜体直接落地，水汽浸湿柜体底板，柜体无防潮脚垫； 4.台盆打胶开裂，水顺着缝隙渗入柜体内。	正确图片： 	

4.5.2柜门缝隙宽窄不一、关闭不严

通病现象： 橱柜、浴室柜门门缝隙宽窄不一、关闭不严、磕碰。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.根据门扇高度铰链不宜小于2组，超过900mm高应设置3组及以上。安装过程中使用水平仪对柜体、柜门安装进行垂直与水平校准，所有铰链孔位需在工厂提前开孔预留，确保安装精度，严禁现场开孔； 2.安装前检查门板是否受潮、变形，严格控制铰链开孔精度，通过铰链的三维调节螺丝，调整门缝、门扇平整度；门扇翘曲严重无法调平的直接更换门板； 3.检查柜体水平垂直度，柜体歪斜先校正柜体再调门扇； 4.铰链松动、损坏直接更换合格铰链，重型门板增加铰链数量。
主要原因分析： 1.铰链承重不足、数量配置不当、安装孔位存在偏差或固定螺丝松动。门板本身存在内应力变形，铰链安装开孔偏移，铰链调节不到位； 2.柜体本身歪斜，导致门扇跟随偏移；多扇门未统一调缝； 3.铰链质量差，受力后下垂移位；重型门板未选用加厚铰链。	正确图片： 	

4.5.3门板表面划伤、崩边、开裂、封边脱落

通病现象： 橱柜、浴室柜门板表面划痕、开裂、边角崩缺，封边条起翘脱落。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.运输、搬运、安装过程中应轻拿轻放，分类堆码按区安装，施工过程中做好成品保护，对阳角、大面采用柔制材料包裹，避免后续施工造成破坏； 2.出厂、进场前加强质检，杜绝次品进入施工现场，封边局部脱落现场重新热熔封边，大面积脱胶、门板开裂直接更换门板； 3.划痕较轻微的可做精修处理，深划痕、破损需直接更换。
主要原因分析： 1.运输、搬运、安装过程中操作粗糙、过程磕碰等，现场成品保护意识淡薄； 2.板材封边工艺差，封边胶粘结不饱满或强度不足；水汽从封边缝隙渗入，造成封边脱层。	正确图片： 	

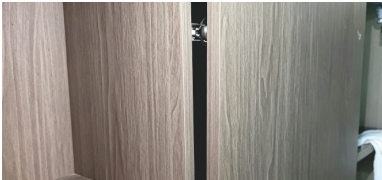
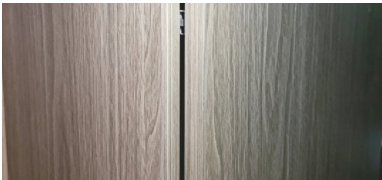
4.5.4抽屉导轨卡顿、异响、松动

通病现象： 抽屉导轨卡顿、异响、松动。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.抽屉铰链应采用304不锈钢阻尼铰链，铰链抽拉顺畅无卡顿、异响；铰链内置润滑剂饱满； 2. 根据抽屉大小、重量适合合适的导轨；抽拉过程中用力适中，切勿蛮力拖拽；拆卸抽屉，校正导轨安装位置，补齐锁紧螺丝，导轨部件损坏的需及时进行更换； 3.根据抽屉安装位置校准导轨，避免安装歪斜造成抽拉不畅。
主要原因分析： 1. 抽屉铰链未使用不锈钢防锈铰链，生锈卡顿、异响； 2. 导轨承重不足；抽拉用力过猛造成脱轨；导轨螺丝未锁紧； 3.导轨安装歪斜。	正确图片： 	

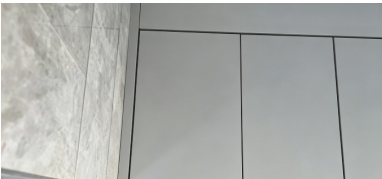
4.5.5五金开关不顺畅、锈蚀

通病现象： 五金开关不顺畅、锈蚀。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装合页、滑轨等五金件时，要严格控制安装精度，确保其位置准确、水平度和垂直度符合要求； 2.定期对五金件的活动部位进行润滑，可使用专用的润滑剂； 3.根据门板、抽屉的尺寸、材质和预估荷载，选择承重余量充足的滑轨和铰链； 4.在使用和清洁过程中，避免强酸碱性溶剂。
主要原因分析： 1.合页、滑轨等五金件在安装时，位置不准确、水平度和垂直度偏差较大，导致五金件在使用过程中出现卡顿、开合不顺畅； 2.合页的转轴、滑轨缺乏润滑，影响开合的顺畅性。承重能力不足的滑轨或铰链支撑过重、过大的门板/抽屉，导致部件变形、阻尼失效； 3.保洁时铰链被腐蚀。	正确图片： 	

4.5.6柜体板材松动

通病现象： 柜体板材连接松动。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.采用工厂化加工、组装，减少现场二次加工。使用专业设备精准开孔，保证孔位、孔径、深度准确一致； 2.使用合适的工具将螺丝垂直拧入并紧固到位，避免滑丝，安装完成后再次复核螺丝紧固程度及数量，螺丝安装应饱满平整； 3.选择合适的五金配件，确保连接牢固。在运输、搬运、安装过程中做好成品保护，避免外部应力造成破坏、损伤。
主要原因分析： 1.预钻孔位偏移、孔径过大或过深，导致连接件咬合不紧； 2.安装不规范，螺丝缺失未拧紧或孔位偏差； 3.超载、频繁猛拉或撞击，导致连接处疲劳松动。	正确图片： 	

4.5.7柜体与周边间隙不均匀

通病现象： 柜体与周边间隙不均匀。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前复核墙面平整、垂直度，发现问题及时进行整改，避免歪斜； 2.生产加工前，及时复核现场尺寸。提前规划好踢脚板、顶封板、侧封板的宽度，使其能有效遮盖预期中的不均匀缝隙。柜体到场后，检查板材是否有明显变形、崩边，尺寸是否与现场相符； 3.安装时调整留缝间距，合理均分，使用可调式地脚或垫片修正误差。调节柜门上下、左右、前后门缝，使其均匀、平直。
主要原因分析： 1.墙面平整度、垂直度较差，安装歪斜存在大小缝； 2.施工前未核对现场尺寸，柜体靠墙、顶棚安装存在较大间隙，或柜体测量、加工尺寸有误； 3.安装时留缝不均匀，一边紧靠，另一边存在较大间隙。	正确图片： 	

4.6窗帘盒

4.6.1窗帘盒变形、下挠、弯曲

通病现象： 窗帘盒变形、下挠、弯曲。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.窗帘盒龙骨间距@300~400mm，超长、异型窗帘盒需增加吊挂板和支撑龙骨加固，选用高强度板材作为基层板，避免板材自身变形； 2. 板材含水量需满足规范要求，进场后静置1~3天适应环境再施工，轻微下挠中间增加吊挂板与楼板连接，加密固定点位，校正调平； 3.自攻螺丝排布均匀，四周间距@150mm，中间间距@200mm，端头及中间点位必须锁紧。
主要原因分析： 1.窗帘盒基层龙骨间距过大，超长、异型窗帘盒基层未加固，板材刚度不足自重下挠； 2.板材含水率偏高，温湿度变化产生干缩湿胀翘曲； 3.固定螺丝间距过大，未多点固定；仅两端固定，中部无支撑。	正确图片： 	

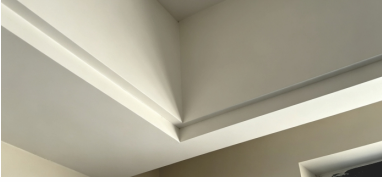
4.6.2窗帘盒开裂

通病现象： 窗帘盒转角、板材拼接缝、窗帘盒与墙体交接位置开裂。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.木基层、石膏板与墙体预留3~5mm伸缩缝，后期缝隙采用“柔性石膏+成品阴阳角条+玻纤网格布”加强处理； 2. 窗帘盒转角处采用整板L型套裁，减少拼接缝，直段拼接采用燕尾榫锚固工艺，上下层板缝错开400mm以上，板材拼接预留2~3mm伸缩缝，满贴防裂绷带抗裂处理； 3.采用膨胀螺栓将龙骨固定在结构上，严禁采用射钉枪固定，板材与龙骨采用自攻螺丝固定，沉入板面0.5~1mm，不得破坏纸面石膏板；螺丝距包封边10~15mm，距裁切边15~20mm；周边钉距150mm，板中间钉距≤200mm。
主要原因分析： 1.木基层与墙体材质膨胀系数不同，不同材质交接处未做抗裂处理，应力释放开裂； 2.窗帘盒转角直拼，板缝未留伸缩缝，未贴防裂绷带； 3.龙骨固定不牢，墙体基层松动，受振动产生位移，带动面层腻子开裂。	正确图片： 	

4.6.3窗帘盒宽窄不一、错台

通病现象： 窗帘盒与吊顶交接缝宽窄不一；侧边与墙体缝隙忽大忽小，高低错台。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前需根据控制线校准室内方正度，复核墙体垂直度偏差，避免后期吊顶施工造成造型宽窄不一；采用红外线辅助校正调直窗帘盒龙骨； 2. 根据控制线测放吊顶龙骨、造型完成面线，确保造型尺寸与设计图纸一致； 3.窗帘盒封板前需进行吊顶隐蔽验收，确保龙骨间距、位置、稳定性是否牢固，验收合格后方可进行封板。
主要原因分析： 1.墙面、吊顶基层平整度偏差，窗帘盒龙骨安装未调平，强行贴合墙面； 2.窗帘盒定位放线偏差，通长窗帘盒直线度差，出现折线； 3.龙骨固定不牢固，后期轻微位移，造成收口缝隙变大。	正确图片： 	

4.6.4窗帘盒不顺直

通病现象： 窗帘盒阴阳角不顺直。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.窗帘盒龙骨应严格按照控制线施工，发现偏位及时校准。墙体洞口偏差大时，窗帘盒骨架独立找方正，转角位置保证骨架角位严格 90°； 2.拉通线检查窗帘盒龙骨，对弯曲、错位的龙骨重新调直，增加固定点位； 3.窗帘盒护角条通长设置，护角条调直后再批刮腻子，严禁厚腻子找角。腻子分薄层批刮，使用靠尺修角，保证角线顺直。
主要原因分析： 1.窗边、墙体原有洞口阴阳角不方正，窗帘盒骨架顺墙安装，没有单独找方正； 2.窗帘盒龙骨未拉通线定位，龙骨本身弯曲、偏移； 3.窗帘盒阴阳角未设置护角条。	正确图片： 	

4.7窗台板

4.7.1窗台板开裂、断裂

通病现象： 窗台板出现通缝、断裂，边角崩裂。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.人造石厚度≥15mm，天然石材≥18mm，窗台石挑出尺寸一般宜控制在15~30mm，粘贴饱满密实无空鼓； 2.所有切角、开孔必须做R圆角，禁止直角切割；窗台板与窗框之间预留2~3mm伸缩间隙，打胶填充，避免硬撞收口。 3.窗台基层找平应密实、平整、坚硬、无脱层、空鼓现象； 4.运输、安装过程中注意成品保护，细微发丝裂纹可用石材修补胶调色修补；贯穿性开裂、断裂必须更换窗台板，不得简单补胶掩盖。
主要原因分析： 1.板材厚度偏薄，窗台挑出尺寸过大，下部无支撑，窗台悬空受外力后断裂； 2.窗台板开孔、切角位置未做R圆角，直角切口应力集中，受振动、温度变化开裂； 3.基层窗台找平层空鼓、沉降，板材局部受力； 4.运输、安装过程磕碰，存在暗伤，后期荷载作用下开裂显现。	正确图片： 	

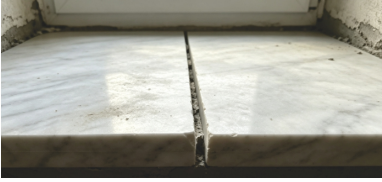
4.7.2窗台板空鼓、松动、翘曲起拱

通病现象： 窗台板敲击有空鼓、翘曲、松动。	问题图片： 	预防/解决措施： 1. 施工前清理窗台基层，凿除表面松散、脱层、光滑基层，清除浮渣油污；混凝土基层涂刷界面剂；干燥基层提前洒水湿润，无明水； 2.优先选用石材专用粘结剂，禁止纯水泥砂浆直接粘贴窗台板；严格按配比拌料，随拌随用，杜绝过期结块砂浆； 3.窗台板背面清理干净，做背涂防护处理；均匀摊铺粘料，确保满浆，边角位置不得缺料；板材就位后反复揉压，挤出多余浆料，消除内部气泡； 4.安装完成后做好成品保护，严禁踩踏、敲击窗台，交叉施工做好覆盖防护； 5.板材与窗框、墙体接缝预留2~3mm伸缩缝，分缝释放温度应力。
主要原因分析： 1.窗台基层浮灰、残渣、油污未清理，粘结层粘结强度不足；基层干燥未洒水润湿； 2.水泥砂浆配合比不合理，砂浆过稀或过干，砂浆搅拌不均匀； 3.石材背面浮尘、脱模剂未清除；铺贴时砂浆摊铺厚薄不均，局部缺浆，存在空铺；安装时未充分揉压，气泡未排出； 4.窗框安装、打胶、后续交叉施工磕碰撞击窗台板，人员踩踏窗台，造成粘结层破坏； 5.板材含水率不合格；窗台直面阳光暴晒受热膨胀，四周被墙体、窗框硬性卡死，没有释放空间，向上起拱翘曲。	正确图片： 	

4.7.3窗台板渗色、返碱发白、板面污染

通病现象： 板面出现水渍、白斑返碱，密封胶色素迁移污染石材；雨水顺着窗缝渗入，板面出现暗斑。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.石材需做好六面防护处理，选用适配的渗透型防护剂；防护剂涂刷饱满、均匀，不漏涂边角、切口，涂刷遍数满足要求；防护剂充分晾干固化后再进场安装； 2.浅色或白色石材采用白色粘结剂或白水泥粘贴，避免采用深色材料造成污染； 3.窗台板与窗框、墙体缝隙采用优质中性防霉耐候密封胶，保证连续无断点；排查外窗渗水点，做好外窗防水，避免雨水渗入。严禁草酸、强酸直接清洗大理石、人造石；清洗完成后清水擦净晾干； 4.选用中性防霉耐候密封胶，禁止酸性胶直接接触石材。
主要原因分析： 1.进场未做六面防护或仅做单面防护；防护剂涂刷过薄、漏涂、遍数不足，防护剂质量不合格，防护未干透即安装，液体容易渗入板材内部形成渗色； 2.浅色石材采用深色粘结剂或水泥粘贴造成有色离子反噬渗透； 3.灰尘、雨水夹带泥沙长期滞留板面，水中杂质沉积形成流水印； 4.密封胶质量差，胶色迁移污染窗台板面。	正确图片： 	

4.7.4窗台板接缝宽窄不一、高低错台

通病现象： 窗台板拼接缝隙宽窄不一、高低错台。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.检查窗台板长宽、对角线、侧边直度，崩边、尺寸超差较大的板面退回重新加工；拼接窗台石统一编号，按加工预排版进场施工； 2.安装时采用专用塑料缝卡、定位垫块控制缝宽；板材就位调准缝隙后临时固定，待粘结剂达到初步强度再取出缝卡，禁止直接凭目测调缝； 3.以水平尺、2m靠尺实时检查板面，相邻板块接缝位置齐平，控制高低差≤0.5mm。多块拼接窗台，以统一标高控制线逐块调平，板块之间互相复核平整度，调平后做好临时压固、限位； 4.窗台板安装后，粘结剂未达到强度前严禁踩踏、堆放物料，做好成品保护，防止板块受压下沉错台。
主要原因分析： 1.窗台板裁切尺寸、对角线误差超标；板材侧边不直、有毛边、崩边；同批次板材宽度、长度不一致，造成现场拼缝宽窄不均匀； 2.安装时未设置定位卡条、缝片，凭肉眼控制缝隙； 3.就位后未用靠尺、水平尺复核板面平整度；多块拼接未统一控制完成面标高；只看局部，不兼顾相邻板块； 4.粘结材料未完全固化即踩踏、扰动。	正确图片： 	

4.7.5窗台板与窗框、墙面收口缝隙不均、打胶开裂

通病现象： 窗台板和窗框、两侧墙体缝隙大小不一；胶缝开裂、发黑发霉。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.窗框安装完成后复核垂直度、进出位，偏差超标的先校正；窗台两侧墙面、阴阳角提前修顺找平，消除基层几何偏差； 2.窗台板加工尺寸精确，侧边切口顺直，崩边、斜口板材不予使用；严禁现场随意手工切割做收口。装时弹线定位，控制窗台板左右、进出位置，保证周边间隙均匀一致； 3.打胶前彻底清理缝隙，清除灰尘、浮浆、水渍、油污；石材、型材表面可做专用底涂处理，保证粘结牢固；缝隙必须干燥方可打胶； 4.打胶避开低温、高湿环境，打胶饱满连续，刮胶平顺，胶体未表干前严禁撕扯美纹纸；密封胶完全固化前，避免扰动窗台石；窗台收口必须采用中性耐候硅酮密封胶，禁止酸性胶（腐蚀大理石、金属窗框）。
主要原因分析： 1. 窗框安装垂直度、进出位偏差；窗台两侧墙面抹灰不垂直、阴阳角不顺直，墙面凹凸，造成窗台板与窗框缝隙大小不一； 2.窗台板端头、侧边裁切不直，有崩边、斜口；安装时未按控制线就位，板块偏移导致周边缝隙忽大忽小； 3.缝隙内部浮灰、粉尘、水渍、油污未清理干净；窗框型材、石材板面有浮尘，密封胶无法有效粘结，出现界面脱开；缝内潮湿就打胶； 4.美纹纸撕除时机不对，造成胶边断裂，采用酸性胶与水氧化发黑发霉。	正确图片： 	

4.7.6窗台倒坡、积水

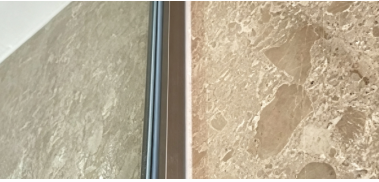
通病现象： 窗台板倒坡、积水。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.窗台板安装必须保证向外排水坡度 1%~2%，严禁做成水平或倒坡；使用坡度尺、水平仪复核； 2.土建移交精装时，对窗台坡度进行专项交接验收，倒坡基层逐项整改。
主要原因分析： 1.窗台板安装时，只控制标高和水平，忽略排水坡度或反向找坡； 2.施工未使用靠尺、坡度尺复核，仅肉眼观感判断，找平坡度不足； 3.基层找平未做排水坡度，甚至反向找坡。	正确图片： 	

4.7.7窗台板两侧耳朵大小不一

通病现象： 窗台板两侧伸出窗洞口的耳朵宽窄不一致。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.窗台板加工前逐樘实测窗洞口实际净宽、两侧墙体搭接空间； 2.窗台安装弹出窗台板居中控制线，以窗洞中线为基准就位，保证窗台板左右居中，两侧耳朵搭接长度均等，避免板块向一侧偏移； 3.对洞口抹灰偏差大的墙体，提前修抹找平，修正洞口边线，消除土建基础不对称； 4.严禁现场随意切割耳朵，确需现场微调，做好标记后统一裁切，保证两端耳朵尺寸对称，禁止盲目修切单边。
主要原因分析： 1.现场窗洞口土建尺寸偏差，深化下料未复核实际洞口；不同房间洞口存在偏差，仍使用统一尺寸窗台板； 2.板材裁切定位偏差，两端耳朵裁切长度不等；裁切斜口，造成一侧耳朵视觉偏大、一侧偏小； 3.洞口左右边线不平行、墙体进出位偏差； 4.窗台板安装时左右方向偏移误差大。	正确图片： 	

4.8打胶收口

4.8.1胶体脱落、开裂

通病现象： 胶缝脱落、开裂。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.根据使用环境选择性能合适的密封胶，选用低收缩、高弹性的密封胶，避免使用劣质胶； 2.使用清洁剂彻底清理面层，用干燥毛巾擦干水分，自然通风晾干或烘干处理； 3.施工环境温度控制在10~35℃，湿度控制在40%~70%； 4.使用专业打胶设备，如带有压力调节、流量控制的打胶枪，保证注胶速度均匀，控制注胶量、宽窄缝隙一致。控制胶枪施打角度（45°角压胶）、打胶前清缝并防污染美纹纸贴缝，打胶后刮修一次成型。
主要原因分析： 1.材料选型不对，温度反应性能不佳，粘结性能差，与饰面层不相容； 2.胶缝两侧的基层表面未清理干净，影响胶与基层的粘结力； 3.温度过低或过高，超出了胶的适用范围，导致固化速度和粘结性能受到影响； 4.打胶厚度不足，无法提供足够的粘结强度。	正确图片： 	

4.8.2胶缝不顺直、宽窄不一、不平整、气泡

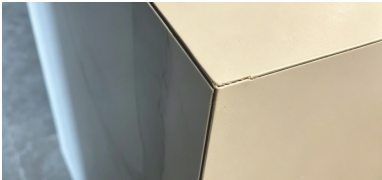
通病现象： 胶缝不顺直，胶缝宽窄不一，不平整，起泡。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.检查和修正胶缝处基层平整度，确保打胶不受阻碍。打胶时保持匀速移动，避免中途停顿或抖动； 2.根据缝隙宽度选择胶嘴尺寸，斜切胶嘴，使其紧贴基层，用力均匀，避免忽快忽慢； 3.使用压力稳定的电动胶枪（优于手动胶枪）。刮胶角度宜为30°~45°，顺一个方向施打；使胶体均匀挤出，胶缝顺直度不宜大于±1.5mm； 4.选用低收缩、高弹性的密封胶（如硅酮胶），避免使用劣质胶。打胶前确保基层干燥、无浮灰、油污；缓慢、均匀推进胶枪，避免过快导致空气混入。
主要原因分析： 1.胶缝不顺直，基层不平整，阴角的两面存在错台、鼓包、凹陷等。打胶操作用力不平稳，移动速度不均匀； 2.胶缝宽窄不一，胶嘴制作切口角度和大小不合适。压缝力度偏差，速度不均匀。多段施打，基层阴角接缝宽度不一致； 3.打胶用力不均形成堆积，衔接部位出现毛刺、棱角； 4.气泡，基层存在浮灰、油污、水分等影响胶体粘结；胶枪推进速度过快。	正确图片： 	

4.8.3胶体变色、霉变

通病现象： 变色、霉变。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.选用防霉等级较高、与基层相匹配的密封胶； 2.打胶前彻底清理基层，保持干燥，用枪头按压打胶，控制打胶的力度和速度，避免产生气泡和间隙，施工后保持通风干燥； 3.开荒保洁时合理使用清洁剂，宜选用中性稀释后擦拭。
主要原因分析： 1.胶体与基层不匹配造成变色，抗霉性能差，易吸附污垢滋生霉菌； 2.打胶前未清理基层，残留水分、污垢、浮灰等，胶缝未压实或存在空隙。	正确图片： 	

4.9吧台、岛台

4.9.1饰面层安装不牢固

通病现象： 粘结不饱满、不牢固。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工前对基层板受力和承重结构进行验算，施工完成后检查基层柜体是否牢固平整，必要时进行加固。对于吧台、岛台的悬挑部分、拼接缝及受力关键点，在粘结的同时，在台面底部加装不锈钢角码、承重龙骨或预制钢筋骨架，并将其与基层和台面可靠连接，以分担剪切应力； 2.安装时对基层表面灰尘、污垢进行清洁，保证表面平整、干燥，无影响粘结的污染物 3.使用水平仪与靠尺，对基层的水平和平整度进行复核，误差控制在规范范围内； 4.采用满涂法，连续布胶，确保胶体饱满、连续、无间断，胶层厚度均匀。
主要原因分析： 1.基层板强度不足、存在变形或安装不牢，无法提供稳定支撑； 2.基层表面有灰尘、油污等残留，影响粘结剂的附着力和最终粘结强度； 3.基层表面平整度不达标，存在凹凸或倾斜，形成局部空鼓； 4.采用点状、条状等不连续布胶方式，胶量不足或分布不均，无法形成满涂、均匀的粘结层。	正确图片： 	

4.9.2台面开裂、接缝明显

通病现象： 1.台面开裂； 2.台面接缝明显。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.根据台面尺寸进行深化排版优化，采取合理的分缝、对纹措施，弱化接缝。在石材背面加筋处理，运输及搬运过程中做好成品保护，减少开裂风险； 2.台面石材均在工厂加工而成，减少现场二次切割。选择颜色相匹配的专用石材胶调色（可掺入台面切割的粉末）。先进行样板施工，待干燥抛光打磨后观察效果，直至与台面颜色相近。台面接缝处需多遍精细打磨、抛光，直至触摸光滑、目视一体。
主要原因分析： 1.台面设计尺寸较大，未采取拼接安装，运输、安装过程中台面开裂； 2.拼接时板材切割面不平直，打磨精度不够，导致接缝处无法严密贴合。AB胶调色后颜色与台面偏差较大，导致接缝明显。	正确图片： 	

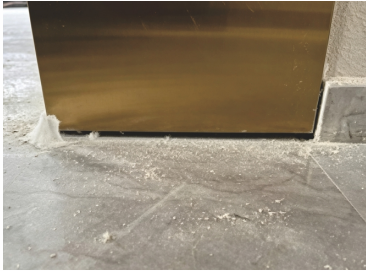
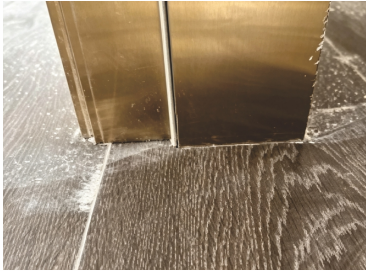
+

Prevention and Treatment
Common Problems
GUIDELINES

第五章 户内门

5.1门套

5.1.1金属门套与墙地面收口存在偏差

通病现象： 门套与墙地面存在较大间隙，门套外露尺寸不一致，收口存在偏差。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.加强基层过程质量控制，用2m靠尺检查墙面垂直度、平整度，偏差超标的需重新施工或凿除处理；地面平整无歪斜； 2.地面铺装层完成后，再测量门洞实际尺寸（宽度、高度、墙体厚度），按实测数据定制门套，避免按图纸盲目加工。选择正规厂家数字化机床加工，提高加工精度； 3.安装前用水平仪、靠尺校准门套基准线，确保垂直度、水平度达标；遵循先地面铺装再装门套的工序，避免工序颠倒导致收口困难； 4.临水房间木基层靠墙一侧需满涂防潮涂料，同时安装时离地10~20mm空隙，避免吸水受潮造成基层变形。
主要原因分析： 1.基层处理不到位； 2.测量与加工精度不足； 3.安装工艺不规范，收口细节粗糙，工序衔接错误； 4.木基层受潮变形。	正确图片： 	

5.1.2金属门套松动

通病现象： 金属门套松动、周边存在拉裂现象。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.检查不锈钢门套基层是否稳定、牢固、平整度等满足要求，塞缝需饱满密实； 2.根据设计要求设置锚固点位，锚固深度合理，强度满足要求； 3.金属门套安装前基层板需干燥、整洁、无污垢、浮灰等异物； 4.金属门套背面打胶宜采用满粘法或S型粘贴法，避免点粘； 5.金属门套安装完成后需及时采用支撑架固定避免偏位，待胶完全干透后再进行拆除。
主要原因分析： 1.基层与门洞空隙过大，门洞塞缝不密实、饱满； 2.门套基层锚固深度不足； 3.基层存在浮灰、未清理干净； 4.金属门套打胶不饱满、点粘； 5.胶未完全干透即取消固定支撑。	正确图片： 	

5.1.3金属门套接缝不平整

通病现象： 接缝不平整、错台、焊接明显。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.做好测量放线工作，下单尺寸提前预留施工误差尺寸，45度对角、工艺槽等均在工厂进行预拼，检查接缝合理、美观； 2.各组件到场拼装时，检查所有接缝。如发现轻微不匹配，可用细锉刀或角磨机对切割面进行精细修整。安装完成后，胶体固化前，增加临时固定措施，避免胶未粘牢、变形，导致错台漏缝； 3.氩弧焊施工前提前调整好设备参数，点焊后仔细打磨抛光至与母材平齐，再拉出统一纹理； 4.施工前需检查校正基层平整度、垂直度，满足要求后方可下道工序施工。
主要原因分析： 1.现场测量下单数据不精准； 2.金属门套接缝未调平整，固化前受外力影响，造成接缝处存在漏缝、错台； 3.焊接处焊点未打磨平整，焊接高温导致表面变色，未打磨补喷漆； 4.基层不平整。	正确图片： 	

5.1.4金属门套污染、氧化、褪色、锈蚀

通病现象： 污染、氧化、褪色、锈蚀。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前清理门套表面灰尘、油污，保护膜需保留至精保洁阶段；施工时用美纹纸覆盖门套表面，避免涂料污染；安装后在门套接缝处、螺丝孔注中性硅酮密封胶，防止潮气渗入； 2.开荒保洁不可使用尖锐物器刮洗饰面，清洁材料宜选用中性材料，不宜选用强酸、强碱性材料清洗； 3.遇腐蚀性材料污染需及时用湿布擦拭干净，定期检查保护膜完整性。污染、锈蚀、变形不能修复的部位需更换重做，细微划痕、划伤采用二次修复。
主要原因分析： 1.成品保护措施过早拆除； 2.开荒保洁使用不当清洁材料； 3.遇腐蚀性材料未及时合理清理，造成污染、氧化褪色、锈蚀。	正确图片： 	

5.1.5木门套与墙面、地面间隙不一致

通病现象： 木门套与墙面、地面间隙不一致。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.严控基层平整度与垂直度，墙面垂直度、平整度偏差超标的需重新抹灰或凿除修补；地面找平层施工后，确保表面平整度偏差≤2mm； 2.施工前复核门洞尺寸、门两侧墙垛及梁是否存在平整度、垂直度偏差，门洞两侧墙垛是否存在大小头等，确保基层满足施工要求。对不满足要求的部位进行挂网抹灰或增加石膏板基层等措施进行调整； 3.门套测量和切割应确保精确，切割完成后，应进行试拼检查； 4.规范安装流程和收口工艺，安装前用激光水平仪校准门套基准线，确保垂直度、水平度偏差≤2mm/2m，现场切割时需测量准确。
主要原因分析： 1.墙地面平整度、垂直度不达标，导致木门套安装面高低起伏，与墙面贴合度不均；地面铺装层不平整，造成门套底部与地面间隙忽宽忽窄； 2.门洞左右两侧墙面宽窄不一、不平整，门套安装后与墙面产生较大间隙； 3.门套测量不精确，下料偏差，长度不足； 4.施工人员切割不平整造成宽窄不一。	正确图片： 	

5.1.6木门套不平整、不垂直

通病现象： 木门套不平整、不垂直。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前使用红外线和靠尺，仔细检查门洞左、右两侧墙体的垂直度、平整度，根据基层尺寸调整校准木门套基层的垂直度、平整度； 2.门套安装时采用红外线辅助检查，垂直度、平整度无误后进行固定。固定时射钉从门套内侧直接穿透，固定在墙内预埋的木楔或找平基层上。固定点上下均匀，间距不超过40cm。遵循“对角交替、逐步拧紧”的原则，防止单边受力扭曲； 3.门套到场后检查平整度、垂直度、变形性是否满足要求，门套六面封边完整、封闭。
主要原因分析： 1.门套基层不平整、不垂直未校正； 2.门套安装时未进行平整度、垂直度校正； 3.受潮变形。	正确图片： 	

5.1.7木门套松动、接缝过大

通病现象： 木门套松动、接缝过大。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.使用水平仪和靠尺，确保门套安装横平竖直、方正，再完全紧固螺丝。门套基层采用镀锌拉片与墙体连接牢固、平整，拉片间距满足设计要求，空隙采用发泡胶填充。发泡胶分两次注入，确保填充饱满、密实。待其完全固化后，将溢出的部分割平； 2.门套安装前复核墙面平整度、垂直度是否满足规范要求，门套安装时紧贴基层，使用蚊钉或无头气枪钉从侧面进行固定； 3.门套到场后检查平整度、垂直度、变形性是否满足要求，门套六面封边完整、封闭。
主要原因分析： 1.门套基层不平整、不牢固，或使用的固定点太少、间距过大； 2.墙面（门套安装）不平整、不垂直； 3.门套变形。	正确图片： 	

5.1.8木门套发霉腐烂

通病现象： 发霉腐烂。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.合理选材，门套应进行防潮封闭处理，或者使用门脚石、金属门套隔开，避免木门套直接接触地面； 2.卫生间、厨房等涉水房间需做好防水防潮措施，底部设置止水坎，防水向外延伸500mm宽。门套木基层需满刷防潮涂料，木门套底部应预留5~10mm间隙并打防霉硅酮胶密封，严禁木门套基层直接接触未干透的湿地面或潮湿砂浆层，门套基层离地10~20mm。
主要原因分析： 1.门套选材不当，未进行封闭处理，吸水性较强； 2.卫生间、厨房等涉水房间防水防潮措施不到位，门套吸水后发霉腐烂。	正确图片： 	

5.2折叠门

5.2.1门扇表面磕碰划伤、掉漆、划痕

通病现象： 门扇表面磕碰划伤、掉漆、划痕、污染。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.出厂前门扇、门套应做好成品保护，带完整保护膜包裹密实无破损出场，运输、转运、安装过程中轻拿轻放，及时做好成品保护； 2.交叉作业时，对门扇、门框采用保护膜或柔性材料额外覆盖保护，对阳角等易磕碰区域进行专项加强覆盖；禁止保护膜提前撕掉。保护膜保留到精装全部完成后交付保洁前再撕掉； 3.安装工具避免直接接触门扇漆面，加强作业人员的成品保护意识。轻微划痕现场精修处理，损伤严重的门扇需及时返厂重新加工。
主要原因分析： 1.出厂前未做好保护膜，运输、转运、安装防护不足； 2.现场交叉施工，抹灰、涂料、石材作业成品意识淡薄，后期撕膜时机工序倒置，胶、涂料附着门扇表面造成污染； 3.安装作业工具磕碰门扇。	正确图片： 	

5.2.2锁具、磁吸失效，门扇不能可靠定位

通病现象： 折叠门锁具、磁吸失效，门扇不能可靠定位。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.采用放线定位安装，杜绝经验施工；安装完成后逐扇测试，保证磁吸完全贴合、锁舌咬合到位； 2.根据门扇重量、尺寸专项选型，重型折叠门扇选用加厚强磁吸、加长行程锁具，保证磁吸力、锁舌咬合深度满足使用要求； 3.螺丝贯穿衬板固定，保证咬合牢固、不滑丝；固定螺丝均匀紧固，力度适中，避免配件变形错位；安装完成后逐一检查紧固度，杜绝虚拧、松动问题； 4.锁具、磁吸安装前，优先调试门扇铰链、滑轮，校正门扇垂直度、平整度，消除门扇倾斜、晃动、走位问题；保证门扇闭合位置精准、缝隙均匀，为锁具磁吸贴合提供标准配合条件，避免因门扇偏差导致定位失效。
主要原因分析： 1.未精准放线，磁吸底座、锁扣、锁点安装点位偏移； 2.磁吸强度与门扇重量不匹配，门扇受轻微外力即自行打开； 3.锁点、锁座固定不牢，反复使用移位； 4.折叠门扇铰链、滑轮调试不到位，门扇存在倾斜、走位、翘曲变形，导致门扇闭合到位偏差。	正确图片： 	

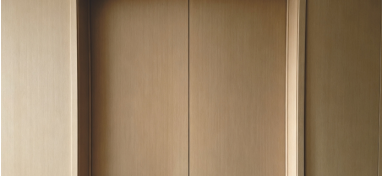
5.2.3折叠门启闭卡顿、推拉费力，门扇开合不顺

通病现象： 折叠门开启、闭合过程推拉阻力大、手感沉重，门扇运行卡顿、停顿、卡滞，无法顺畅匀速开合。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.采用拉线+靠尺双重校核，上下轨道严格调平、调直，轨道水平偏差≤1mm/2m，无翘曲、无扭曲、无错台；轨道拼接接头打磨顺滑，接头位置避开门扇主要运行轨迹；轨道固定螺丝间距≤300mm，端头、接头位置加密固定，杜绝轨道松动、下沉、变形； 2.严控门扇下料、组框精度，杜绝门扇翘曲、变形、尺寸偏差；现场安装严格按照样板标准预留门扇拼接、边框、轨道配合间隙，保证扇体开合、折叠无干涉、无挤压；对多扇折叠门统一折叠同步间隙，保证开合过程扇体同步联动、顺畅折叠； 3.清理轨道槽内砂浆、灰尘、结块杂物，保证轨道槽洁净通畅；交付前对所有滑轮轴承、折叠转轴、铰链加注专用润滑剂，提升滑动顺畅度，杜绝干摩擦卡顿，禁止使用机油、劣质润滑油。
主要原因分析： 1.上下轨道安装未调平、调直，存在水平度、直线度偏差，轨道局部翘曲、下沉、扭曲变形； 2.门扇工厂下料、组框尺寸偏差，门扇自身翘曲变形、平整度超标； 3.砂浆、灰尘、涂料结块堆积于轨道槽内，阻碍滑轮正常滚动，形成假性卡顿；滑轮轴承、转动转轴长期无润滑，金属干摩擦增大运行阻力，出现推拉费力、异响、卡顿等综合问题。	正确图片： 	

5.2.4密封性能差，透风、漏光，隔音效果差

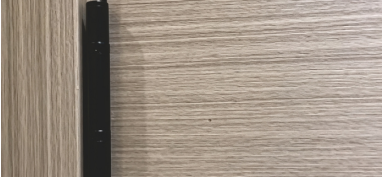
通病现象： 折叠门密封性能差，透风、漏光，隔音效果差。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.采用高弹性三元乙丙专用密封胶条，严禁使用劣质再生胶、硬质胶条。所有拼接位置采用45°对角裁切拼接，接口严密无缺口、无错位；拼接点位打专用胶固定粘结，防止收缩开裂、脱落；胶条全程嵌装平整、严实、无褶皱、无脱出，保证密封线条连续完整； 2.严控门扇方正度、平整度，杜绝门扇翘曲变形；现场安装通过滑轮、铰链精准调试，保证门扇闭合对位准确、缝隙均匀；严格控制胶条闭合压缩量，既不压死变形，也不悬空虚贴，保证全扇胶条均匀贴合； 3.安装前整改洞口基层偏差，禁止强行扭曲门框；轨道调平调直、加固牢靠，消除错台、翘曲、下沉问题；逐档调试门扇闭合限位，确保门扇完全贴合闭合； 4.控制门扇搭接量，通过五金调节保证胶条闭合后有合理压缩量，既不压死也不悬空。
主要原因分析： 1.密封条材质差，弹性不足，老化快；密封条裁切、拼接不到位，接头断开、脱落； 2.门扇缝隙偏大、门扇倾斜、对位不准，密封胶条压缩量不足，处于虚贴、悬空状态； 3.基层偏差导致门框强行校正扭曲下沉变形；门扇滑轮、铰链调试不当，闭合无法完全到位、扇体贴合不严； 4.折叠门扇搭接构造不合理，门扇搭接量不足。	正确图片： 	

5.2.5门扇之间、门扇与门框缝隙大小不均

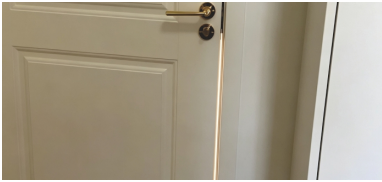
通病现象： 门扇之间、门扇与门框缝隙大小不均，局部缝隙过大、过小。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.复核方正度、对角线、平面度，门框对角线误差≤2mm，门扇无翘曲、无变形、尺寸偏差合规；厂家出厂前完成预拼装调试，统一标准缝隙公差； 2.轨道固定螺丝间距≤300mm，端头、拼接位置加密固定，保证轨道整体牢固不变形，螺丝紧固力度均匀；通过滑轮偏心螺丝微调门扇高低、垂直度，校正门扇对位精度，保证门扇之间、门扇与门框四周缝隙均匀统一； 3.门扇竖立规范堆放、转运做好护角防护，避免受压翘曲变形；施工全程保留保护膜，杜绝交叉施工磕碰撬动；分户验收阶段逐档检查缝隙观感，对缝隙不均问题逐一微调校正； 4.上下轨道全程拉线调直、靠尺调平，控制轨道水平偏差≤1mm/2m，无翘曲、无倾斜、无错台。
主要原因分析： 1.门框组框对角线偏差超标，门框方正度不足，整体呈微菱形变形；门扇下料尺寸误差、组角不平整，单扇门扇平面度、垂直度偏差大，存在轻微翘曲变形； 2.门框膨胀螺栓固定点位疏密不一、紧固力度不均衡，单点过紧挤压型材造成局部内凹变形； 3.交叉施工磕碰、挤压门扇门框，导致扇体、型材轻微变形； 4.折叠门中间连接铰链、转轴、上下滑轮安装点位偏移，五金固定螺丝松紧不一。	正确图片： 	

5.3平开门

5.3.1安装不牢靠

通病现象： 木门安装不牢靠，合页松动。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.根据合页规格、尺寸，在门扇和门框上精确划出轮廓线。使用专业设备进行开槽，确保开槽深度一致，且与合页页板厚度匹配，使合页嵌入后表面与木材平齐； 2.使用长度足够、螺纹锋利的自攻螺丝或机械螺丝。螺丝不宜一次性拧得太紧，螺帽与合页齐平即可。自攻螺丝安装齐全无遗漏，确保每个合页的紧贴门套、门扇； 3.重型门选用承重型合页，室内门根据门扇高度合理配置合页个数。超高、超重门增加至4个或更多。顶部和底部的合页安装距离门端约15~20cm处； 4、合页位置选择密度较高的硬木或将旧孔完全开大，嵌入一块实木块并用胶水和螺丝固定，然后在新的实木块上重新开槽安装合页。
主要原因分析： 1.合页嵌入门扇和门框的深度不统一，导致合页轴心线错位，受力不均； 2.使用过短、过细螺丝，握钉力不足；螺丝太紧造成“滑丝”，安装螺丝数量不够； 3.合页与门扇重量不匹配或合页数量不足； 4.门扇内部纤维结构松散，无法为螺丝提供持久的握裹力。	正确图片： 	

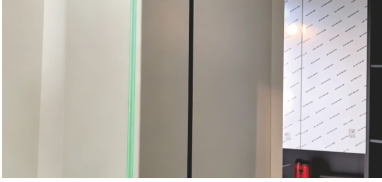
5.3.2縫隙不均匀、不垂直

通病现象： 木门四边缝隙不均匀，安装不垂直。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前使用靠尺、水平仪检查门洞的垂直度、平整度和方正度符合规范要求； 2.安装门框时，使用水平尺或红外线检查门框正面、侧面垂直度，以及上框的水平度，保证门框安装水平和垂直； 3.木门到货后，仔细检查木门的尺寸是否与门框匹配，是否存在变形、翘曲等质量缺陷，如有问题及时与厂家沟通解决。对门扇进行统一身份编码，安装位置对应准确； 4.门扇合页位置安装准确，紧固螺丝不宜一次性拧死，调整校准缝隙均匀一致后再逐一紧固。门扇开启顺畅无异响； 5.在安装木门之前，确保地面平整。如果地面不平整，先进行处理，再进行门框安装； 6.门框安装应牢固、稳定、不松动，门套木基层采用镀锌拉片锚固。
主要原因分析： 1.门洞基层不垂直； 2.门框安装不水平、不垂直； 3.木门加工尺寸偏差大、变形或安装位置错误，与门框的实际尺寸不匹配； 4.门扇安装定位不准确； 5.地面不水平造成底部缝隙不均匀； 6.门框与墙体之间的固定不牢固。	正确图片： 	

5.3.3静音密封条脱落，起翘

通病现象： 木门静音密封条脱落，起翘。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前，使用中性清洁剂将门扇、门框卡槽擦拭干净，并确保其完全干燥、无油无尘； 2.检查卡槽是否变形或损坏。如果完好，卡槽内部均匀涂抹少量免钉胶，再压入密封条，起到加固作用。从门扇上部或一个角开始，沿边线缓慢粘贴，避免歪斜和拉伸。拼接位置采用45°斜角切割，确保安装整齐、笔直； 3.清理卡槽内异物，确保密封条完整卡入卡槽内。
主要原因分析： 1.门扇或门框粘结部位的灰尘、油污或木屑等未清理干净； 2.粘贴时没有拉紧、未安装整齐，存在褶皱； 3.密封条没有完全压入卡槽内。	正确图片： 	

5.3.4门扇变形，关闭不严密

通病现象： 门扇变形，关闭不严密。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.门扇出厂前和到场后均应进行质检验收，检查门扇表面是否平整、变形，封边是否严密牢固； 2.门扇在运输、搬运过程中做好防潮膜加纸壳保护，防止运输途中受潮和磕碰，避免雨淋水泡等问题。门扇堆放尽量放在靠放架上，避免重物集中造成变形，安装时注意成品保护，避免门扇遭受撞击等外物破坏； 3.安装时宜使用红外线水平仪检查门框垂直度及平整度，确保门框安装横平竖直； 4.高度超过2米的门宜安装3个及合页，以提供均匀的支撑力，防止门扇下垂。
主要原因分析： 1.门扇内部基材含水率不一致导致变形； 2.运输、搬运、安装过程中成品保护不到位，受撞击、浸水受潮变形； 3.门框安装倾斜或扭曲导致关闭不严； 4.合页数量不足导致门扇下垂。	正确图片： 	

5.3.5开启异响，开闭不顺畅

通病现象： 木门开启异响，开闭不顺畅。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装前检查合页闭合是否顺畅，安装完成后在合页轴心添加少量渗透性强的润滑剂，保证其耐久性和顺畅性； 2.根据门扇重量选择适宜的合页和个数，安装时合页轴心上下对齐，合页槽深与合页厚度一致，安装后合页与门扇对齐。确保门扇与门框缝隙均匀一致，门扇底部预留8mm缝隙，启闭用力均匀，顺畅无异响； 3.使用长度和直径合适的螺丝，不得漏装或少装，螺丝饱满并全部拧紧。定位准确，避免反复拆卸造成滑丝。
主要原因分析： 1.润滑油干涸或沾满灰尘，导致金属间干摩擦； 2.门扇自重或开关闭合过猛导致合页螺丝松动，门扇下沉与地面产生摩擦； 3.合页螺丝未拧紧、规格不符或反复拆卸导致滑丝，造成门扇松动、下坠。	正确图片： 	

5.4推拉门

5.4.1推拉卡顿、阻力大、推拉不顺畅

通病现象： 推拉门门扇推拉卡顿、阻力大、推拉不顺畅。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工过程中做好轨道成品保护，封闭轨道槽，防止砂浆垃圾落入；移交前彻底清理轨道杂物。门框或吊轨安装时红外线校准辅助施工，确保门框、吊轨安装水平、垂直； 2.进场前需检查门框、吊轨壁厚满足门扇承载要求，门框、吊轨应固定在结构或钢架基层上，确保安装牢固，不得变形下垂。调节滑轮高度，保证门扇水平，不蹭边框；滑轮磨损、损坏直接更换； 3.检查门扇对角线偏差，确保门扇平整、方正，扭曲、变形门扇应退场；调节吊轮高低，保证门扇垂直；严禁小承载力吊轮配厚重玻璃门扇； 4.框体安装校正方正、垂直，手动轻推门扇，滑行到位，无卡滞、无刮擦。
主要原因分析： 1.轨道内积灰、砂浆、建筑垃圾卡阻；滑轮高低调节不一致，门扇倾斜；轨道安装不平，轨道弯曲变形； 2.吊轨固定挂件松动，轨道变形下垂；吊轮螺丝调节不当，门扇刮擦门套；吊轨未调水平，门扇自重造成向一侧滑移； 3.门扇对角线偏差大，门扇扭曲；门扇重量超标，滑轮、吊轮承载力不足。 4.框体安装不垂直、不方正。	正确图片： 	

5.4.2关闭不严、缝大、漏缝

通病现象： 推拉门关闭不严、缝大、漏缝。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.施工过程中做好轨道成品保护，封闭轨道槽，防止砂浆垃圾落入；移交前彻底清理轨道杂物。门框或吊轨安装时红外线校准辅助施工，确保门框、吊轨安装水平、垂直； 2.进场前需检查门框、吊轨壁厚满足门扇承载要求，门框、吊轨应固定在结构或钢架基层上，确保安装牢固，不得变形下垂。调节滑轮高度，保证门扇水平，不蹭边框；滑轮磨损、损坏直接更换； 3.检查门扇对角线偏差，确保门扇平整、方正，扭曲、变形门扇应退场；调节吊轮高低，保证门扇垂直；严禁小承载力吊轮配厚重玻璃门扇； 4.框体安装校正方正、垂直，手动轻推门扇，滑行到位，无卡滞、无刮擦。
主要原因分析： 型材下料尺寸偏差、组框精度差，门框整体呈菱形、平行四边形，门扇闭合无法均匀贴合。	正确图片： 	

5.4.3玻璃自爆、边缘崩缺

通病现象： 玻璃存在硫化镍杂质、安装应力集中造成破坏。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.检查玻璃的质量检测报告，确保玻璃符合相关标准； 2.淋浴房隔断选择具有防爆膜的安全玻璃。 3.安装前要检查玻璃和框架的尺寸是否匹配，周边预留足够的伸缩间隙，按设计要求设置支撑块和定位块； 4.确保玻璃与框料之间的隔热垫块安装正确，避免玻璃局部受力过大或热传导不畅； 5.玻璃加工及安装过程中避免玻璃受到划伤和撞击。安装后全面检查，确保玻璃安装牢固。
主要原因分析： 1.玻璃生产过程中存在硫化镍杂质； 2.玻璃的平整度、厚度等指标不符合标准； 3.安装时玻璃与框架之间的间隙过小，没有足够的缓冲空间； 4.玻璃门受到意外撞击，导致边缘崩裂或自爆； 5.温度急剧变化，玻璃内外温差过大，产生热应力，超过玻璃的承受极限时自爆。	正确图片： 	

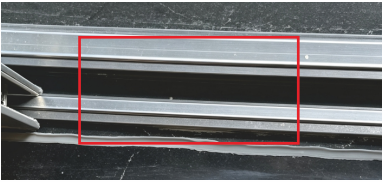
5.4.4密封胶开裂，起翘

通病现象： 密封胶开裂，起翘。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.选择与基层相容的中性密封胶，注意查看产品的保质期和相关性能指标； 2.施工前将基层表面彻底清理干净，无灰尘、油污等杂质。环境温度宜在5℃~40℃，湿度适宜，基材表面干燥、无霜无露，避免雨天施工； 3.打胶时连续饱满，及时修整压实，保证密封胶涂抹均匀、厚度一致，避免出现气泡和孔洞。
主要原因分析： 1.密封胶与基层不相容或材质不符合要求，出现开裂和起翘； 2.基层表面存在灰尘、油污、水分等，削弱密封胶与基材的粘结力； 3.打胶不连续、有气泡，形成渗漏点。	正确图片： 	

5.4.5玻璃划痕

通病现象： 玻璃划痕。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.玻璃门安装时注意各门扇间缝隙符合要求，门扇垂直、开启顺畅。使用吸盘和防护垫，避免玻璃与门框直接摩擦和碰撞。安装前要清理干净门框和玻璃表面的异物； 2.严格控制各工序的衔接，避免交叉施工造成成品破坏。玻璃与门框的接触处安装橡胶条、硅胶条等缓冲材料，减少两者之间的直接摩擦和碰撞，起到保护作用； 3.清洁时使用柔软清洁布和温和的清洁剂，避免使用粗糙的清洁工具。清洁时注意清理玻璃与门框接触处的灰尘和异物。
主要原因分析： 1.玻璃门安装时，门扇间隙过小，门扇间推拉产生摩擦、碰撞；安装玻璃过程中与门框、硬物等产生摩擦、碰撞，导致出现划痕； 2.交叉施工造成玻璃表面划伤； 3.清洁时造成玻璃表面划伤。	正确图片： 	

5.4.6门扇下坠、开启异响

通病现象： 门扇下坠、开启异响，推拉不顺畅。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.安装过程中严格按规范操作，采用红外线、水平尺辅助校准，确保型材安装水平、连接牢固； 2.施工完毕后及时检查膨胀螺栓、螺丝安装紧固、个数饱满无遗漏； 3.推拉门滑轨、轨道等部件内杂物及时清理干净，定期对滑轮、轨道进行润滑、保养； 4.在运输和安装过程中，做好成品保护，避免用力撞击或挤压门扇，减少门扇变形的可能性。
主要原因分析： 1.在安装玻璃门时，滑轮轨道安装不水平，推拉过程中与轨道产生卡顿、异响； 2.门扇、型材未固定、安装松动；膨胀螺栓、螺丝未拧紧、安装个数不足，出现下坠和开启不顺畅； 3.轨道内有杂物堆积，无法为滑轮提供顺畅的运行路径； 4.玻璃门在运输、安装或使用过程中受到外力挤压，导致门扇变形。	正确图片： 	



第六章 室内环境质量

6.1空气检测及治理

6.1.1室内空气质量不达标

通病现象： 室内空气安全涉及氡、甲醛、苯系物与TVOC危害严重，新兴污染物缺乏管控等，引起呼吸系统疾病及白血病等恶性疾病高发。	问题图片： 	预防/解决措施： 1.严格控制材料检测，做好材料复检工作； 2.提升施工工艺，施工过程中按规范使用有机溶剂和清洗剂； 3.选材时应选择符合国家规范要求的环保材料，避免多种有害物质材料在同一空间使用； 4.利用现有非化学类治理方案。																																
主要原因分析： 1.装饰装修材料有害物质含量超标； 2.施工现场辅助材料不符合要求； 3.多种材料有害物质在同一空间叠加使用。	正确图片： <table><tr><th colspan="4">五、检测结果</th></tr><tr><th>检测位置</th><th>样品编号</th><th>标准限值</th><th>检测结果</th></tr><tr><td rowspan="5">3L 展厅 1</td><td rowspan="5">YP-SN2025052656004-001</td><td>氡 (Bq/m³)</td><td>≤0.08</td></tr><tr><td>甲醛 (mg/m³)</td><td>≤0.08</td></tr><tr><td>苯 (mg/m³)</td><td>≤0.09</td></tr><tr><td>二甲苯 (mg/m³)</td><td>≤0.20</td></tr><tr><td>TVOC (mg/m³)</td><td>≤0.20</td></tr><tr><td rowspan="5">3L 展厅 2</td><td rowspan="5">YP-SN2025052656004-002</td><td>二甲苯 (mg/m³)</td><td>≤0.20</td></tr><tr><td>TVOC (mg/m³)</td><td>≤0.20</td></tr><tr><td>苯 (mg/m³)</td><td>≤0.08</td></tr><tr><td>二甲苯 (mg/m³)</td><td>≤0.09</td></tr><tr><td>TVOC (mg/m³)</td><td>≤0.08</td></tr></table>	五、检测结果				检测位置	样品编号	标准限值	检测结果	3L 展厅 1	YP-SN2025052656004-001	氡 (Bq/m³)	≤0.08	甲醛 (mg/m³)	≤0.08	苯 (mg/m³)	≤0.09	二甲苯 (mg/m³)	≤0.20	TVOC (mg/m³)	≤0.20	3L 展厅 2	YP-SN2025052656004-002	二甲苯 (mg/m³)	≤0.20	TVOC (mg/m³)	≤0.20	苯 (mg/m³)	≤0.08	二甲苯 (mg/m³)	≤0.09	TVOC (mg/m³)	≤0.08	
五、检测结果																																		
检测位置	样品编号	标准限值	检测结果																															
3L 展厅 1	YP-SN2025052656004-001	氡 (Bq/m³)	≤0.08																															
		甲醛 (mg/m³)	≤0.08																															
		苯 (mg/m³)	≤0.09																															
		二甲苯 (mg/m³)	≤0.20																															
		TVOC (mg/m³)	≤0.20																															
3L 展厅 2	YP-SN2025052656004-002	二甲苯 (mg/m³)	≤0.20																															
		TVOC (mg/m³)	≤0.20																															
		苯 (mg/m³)	≤0.08																															
		二甲苯 (mg/m³)	≤0.09																															
		TVOC (mg/m³)	≤0.08																															

+